


改善箇所説明図（1）

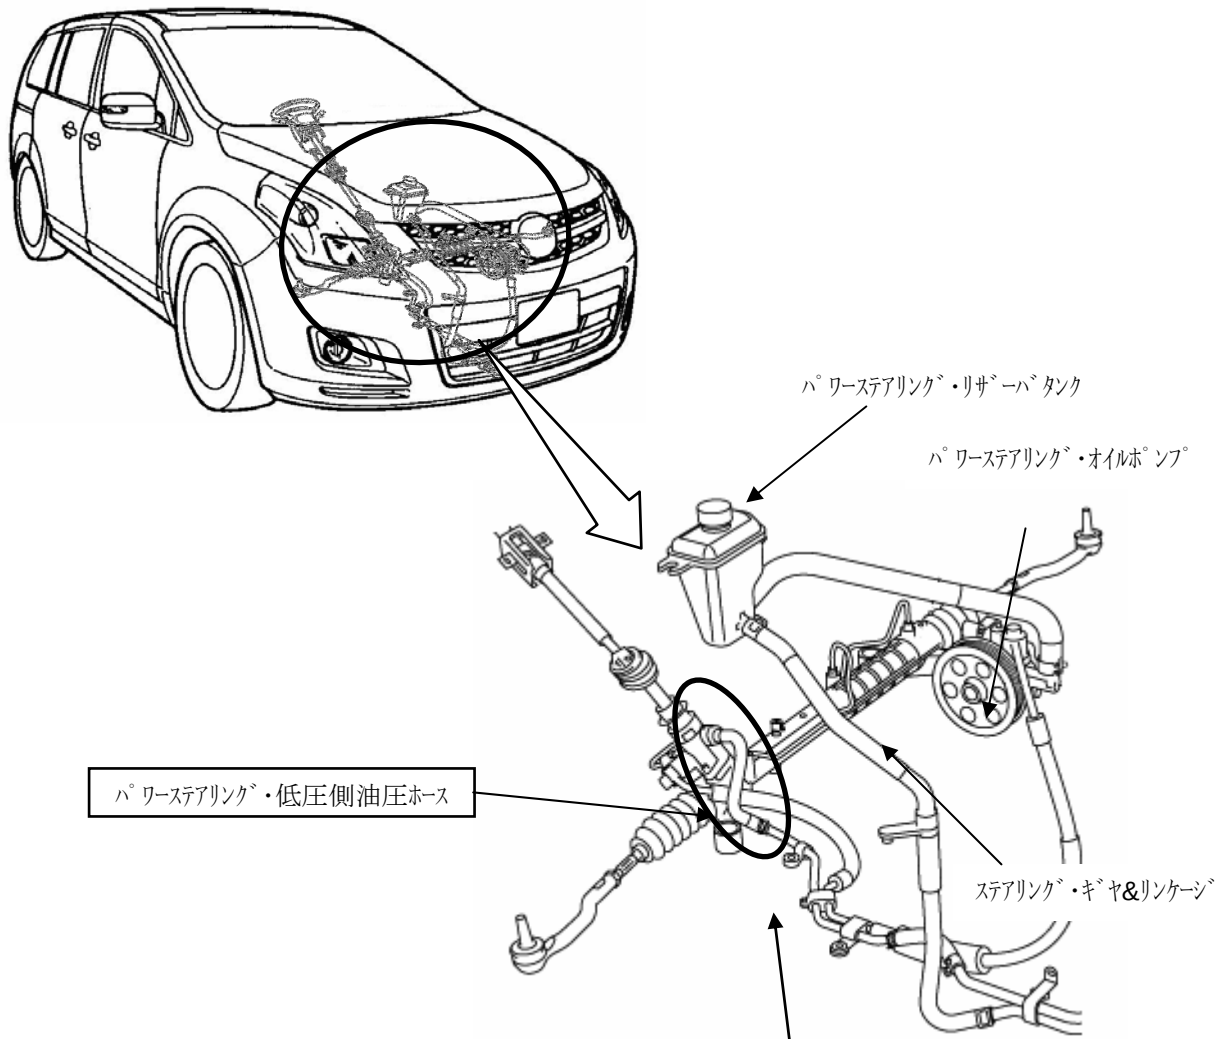

基準不適合発生箇所

油圧式パワーステアリングの低圧側油圧ホースの製造工程が不適切なため、ホースが変形しているものがある。そのため、ハンドル操作による油圧変動により、亀裂が生じて作動油が漏れ、最悪の場合、排気管に付着し火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、パワーステアリングの低圧側油圧ホースを対策品と交換する。

識別：エンジンルーム内のフューズボックス・カバー裏に黄色ペイントを塗布する。

注) は交換部品を示す。