




【改善箇所説明図】

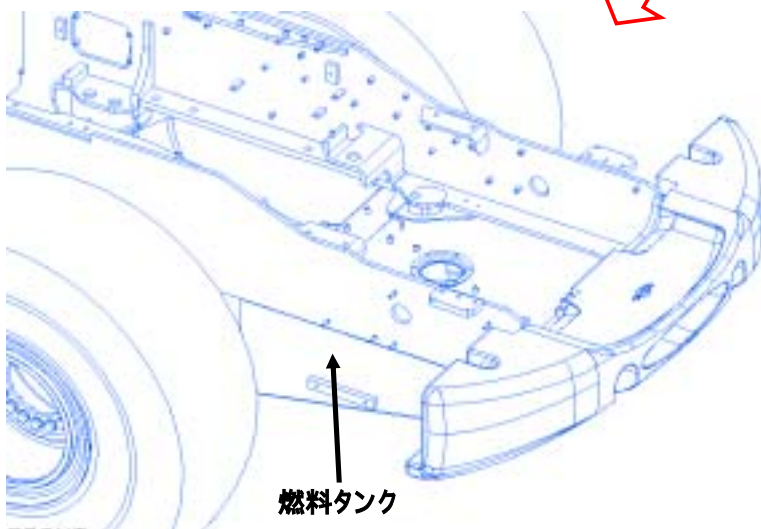

【不具合品】

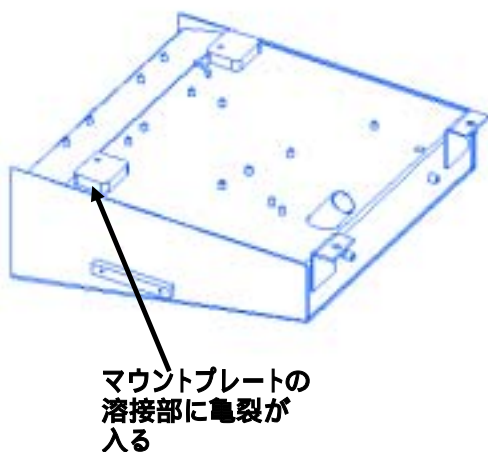

【対策品】

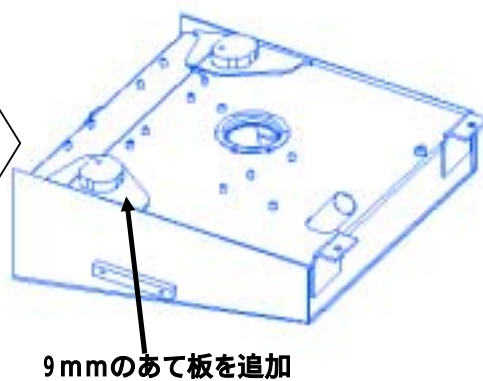

燃料タンクの支持部の強度が不足しているため、走行中または作業中の振動等により、当該支持部に亀裂が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。

【改造処理の内容】

燃料タンク天板と、マウントプレートの上に、9mmのあて板を追加し、急激な板厚の変化をなくすことで、応力集中をさけた。

実車応力測定を実施し、車体寿命をクリアすることを確認した。