


【改善箇所説明図 ②】

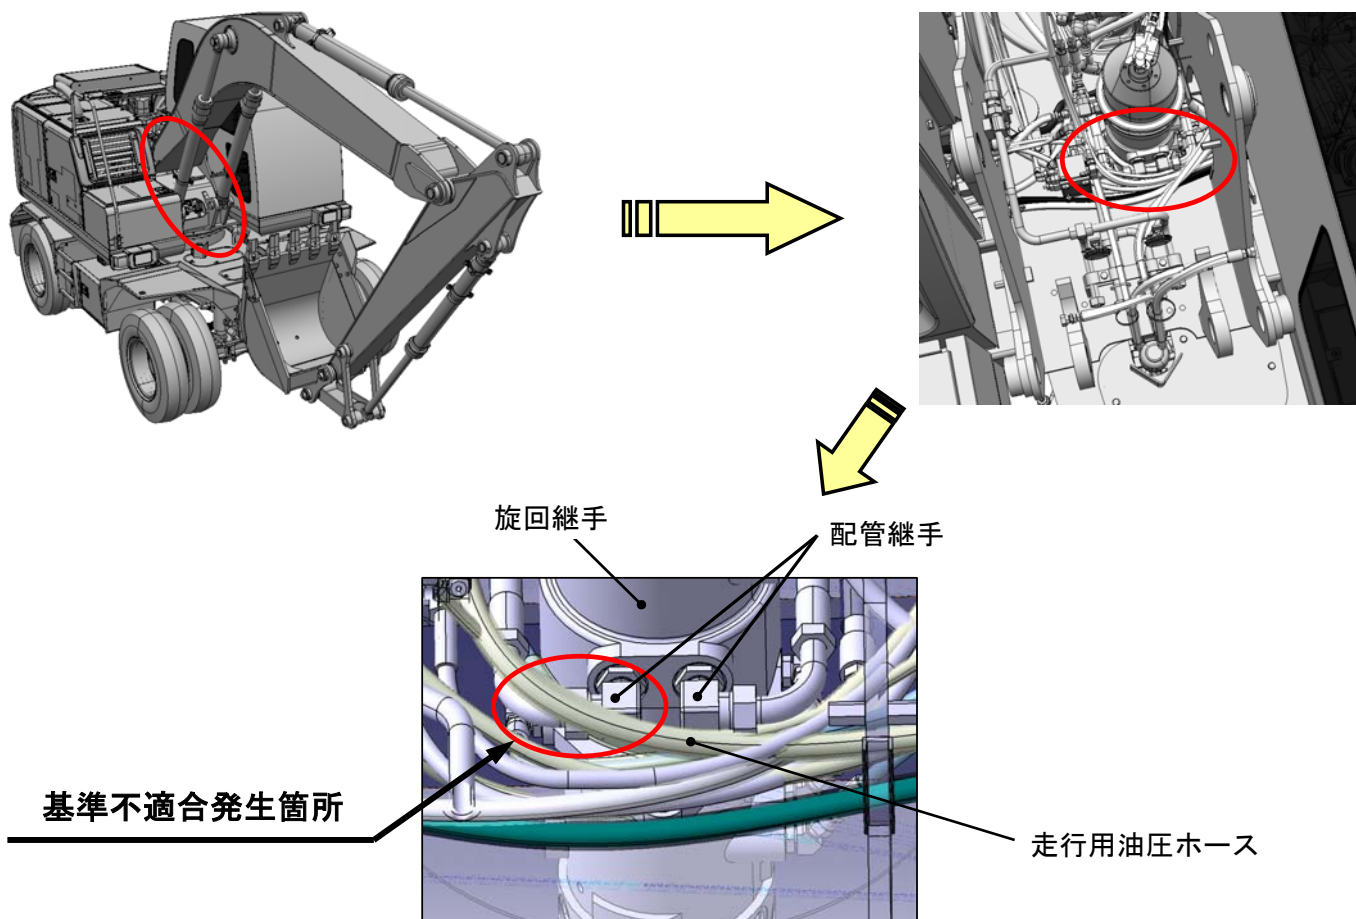


不具合の内容

走行用油圧ホースの配置が不適切なため、旋回継手の配管継手と接触するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、車体の振動等によりホースが摩耗し、作動油が漏れ、最悪の場合、走行できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、走行用油圧ホースに保護部材を追加する。また、ホースを点検し、摩耗しているものは新品に交換する。

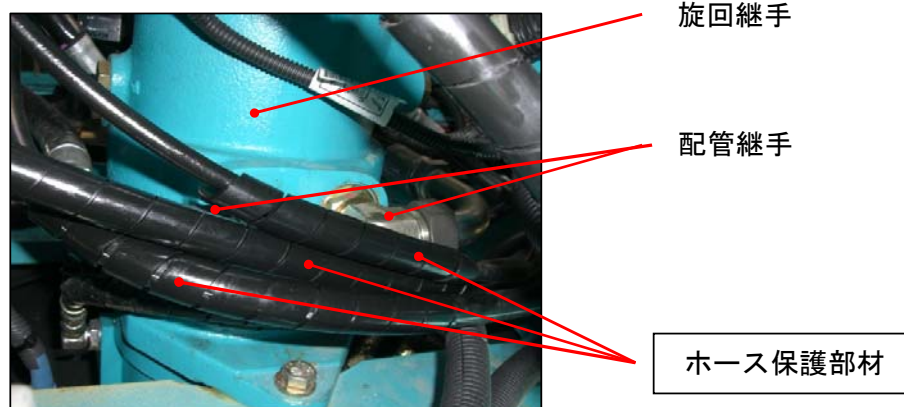

注) ☐ 内は追加部品を示す。

識別：ホースの保護部材が装着されていることで識別する。