


改善箇所説明図

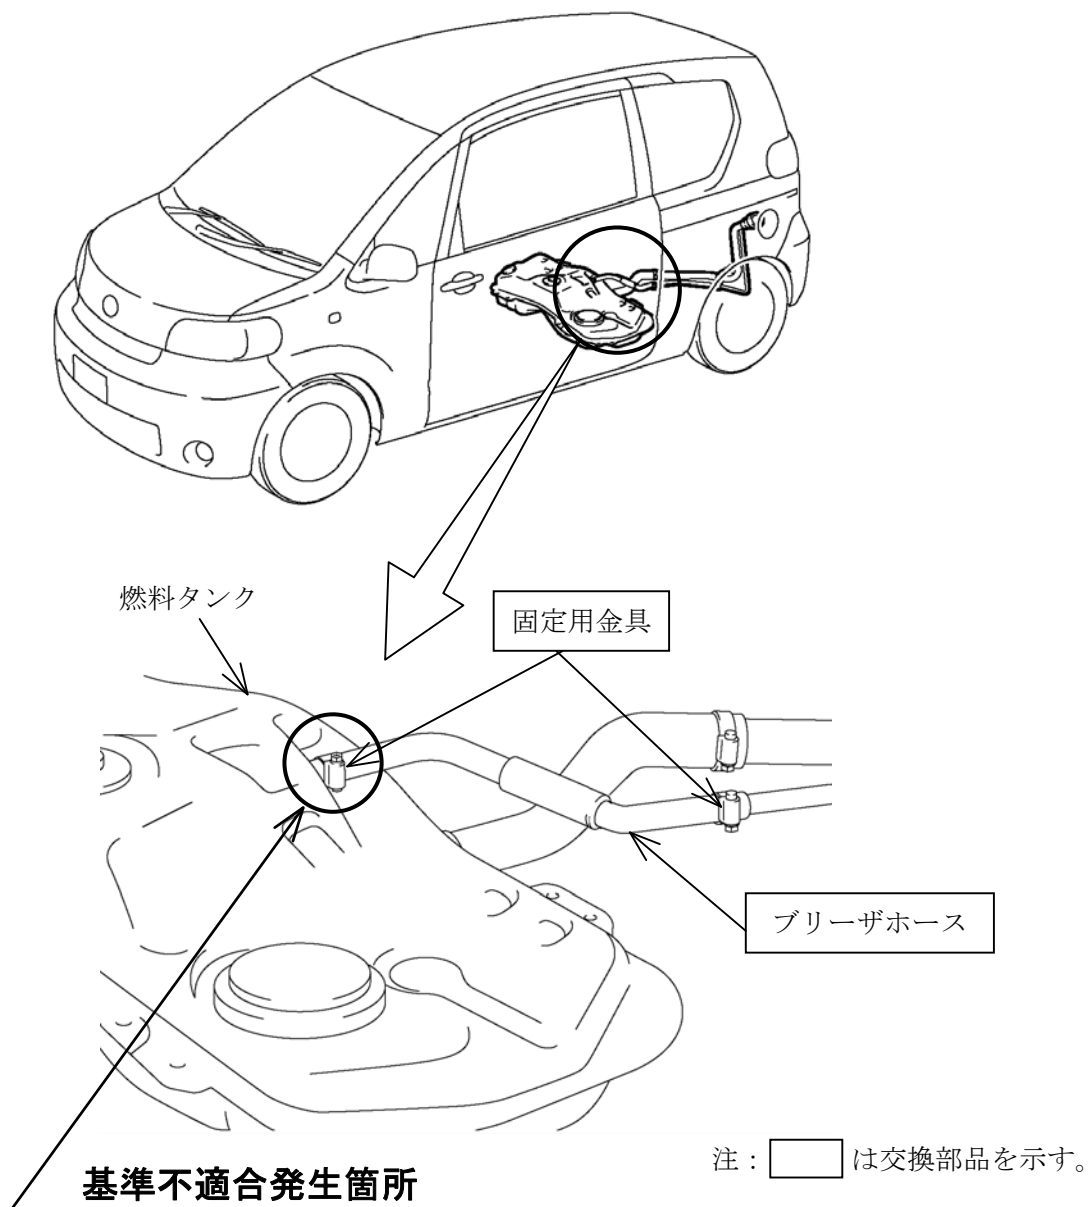

4 輪駆動車の燃料タンク組付け時にブリーザホース（給油時に燃料タンク内の空気を逃がすホース）の固定用金具を過度に締め付けたものがあるため、当該ホースに亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、当該ホースが破断し燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ホースおよび固定用金具を新品と交換し、固定用金具を正規に締め付ける。

識別

改善済車両には車台番号打刻位置の左上部に黄ペイントを塗布する。