


改善箇所説明図

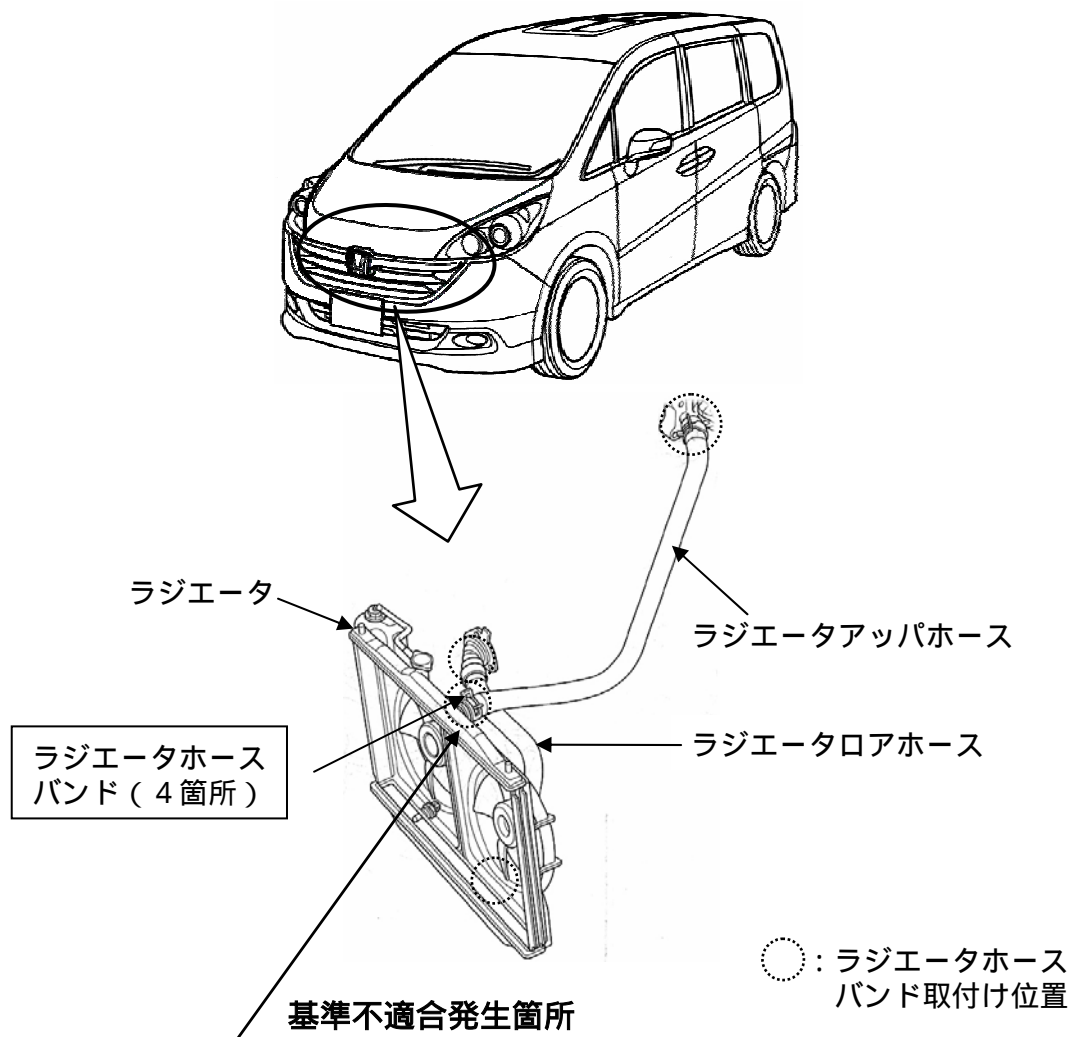

原動機の冷却水用ホース両端を固定するラジエーターホースバンドの防錆加工時の熱処理方法が不適切なため、当該バンドの締め力が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ラジエーターホースが抜けて冷却水が流出し、最悪の場合、オーバーヒートするおそれがある。

改善の内容

全車両、ラジエーターホースバンドを点検し、締め力が不足しているものは良品のバンドと交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：運転席側ボンネットヒンジの上側ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。