


改善箇所説明図

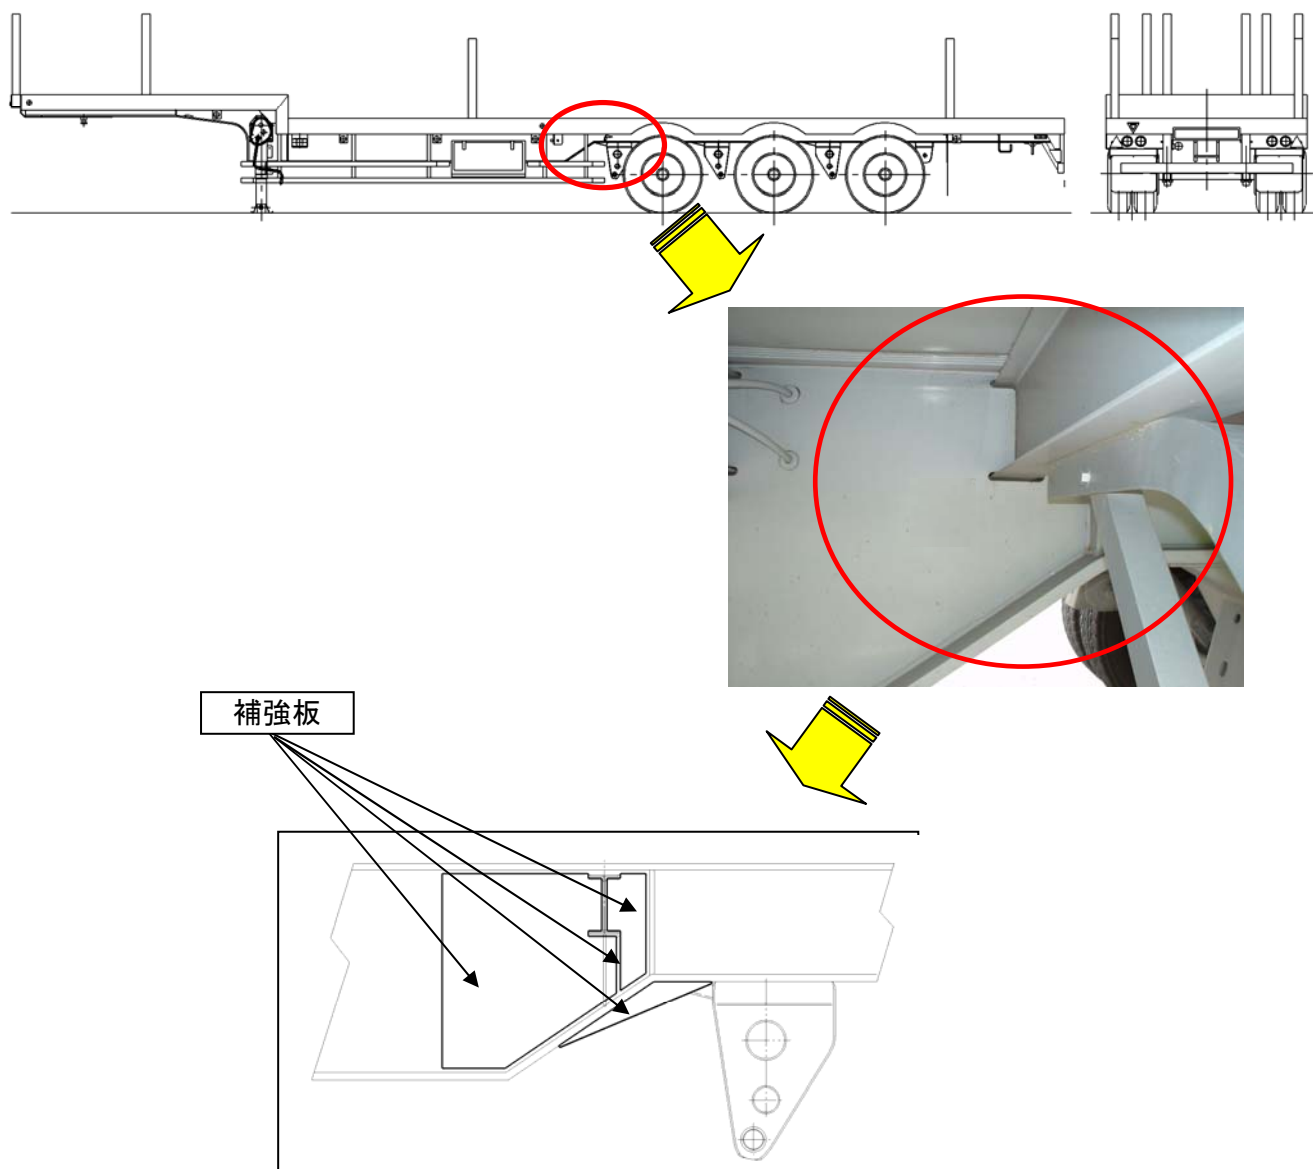

注: 部品は、追加する部品を示す。

基準不適合発生箇所

低床3軸バラ積み緩和トレーラにおいて、フレーム強度が不足しているため、第1軸前方のクロスメンバー取付部に亀裂が発生するおそれがある。最悪の場合、走行安定性を損なうおそれがある。

改善の内容

全車両、当該取付部に補強板を追加する。

識別

対策済車両は、最前方スプリングハンガー直前のロアフランジ下面に補強板が取り付けられている。