


改善箇所説明図

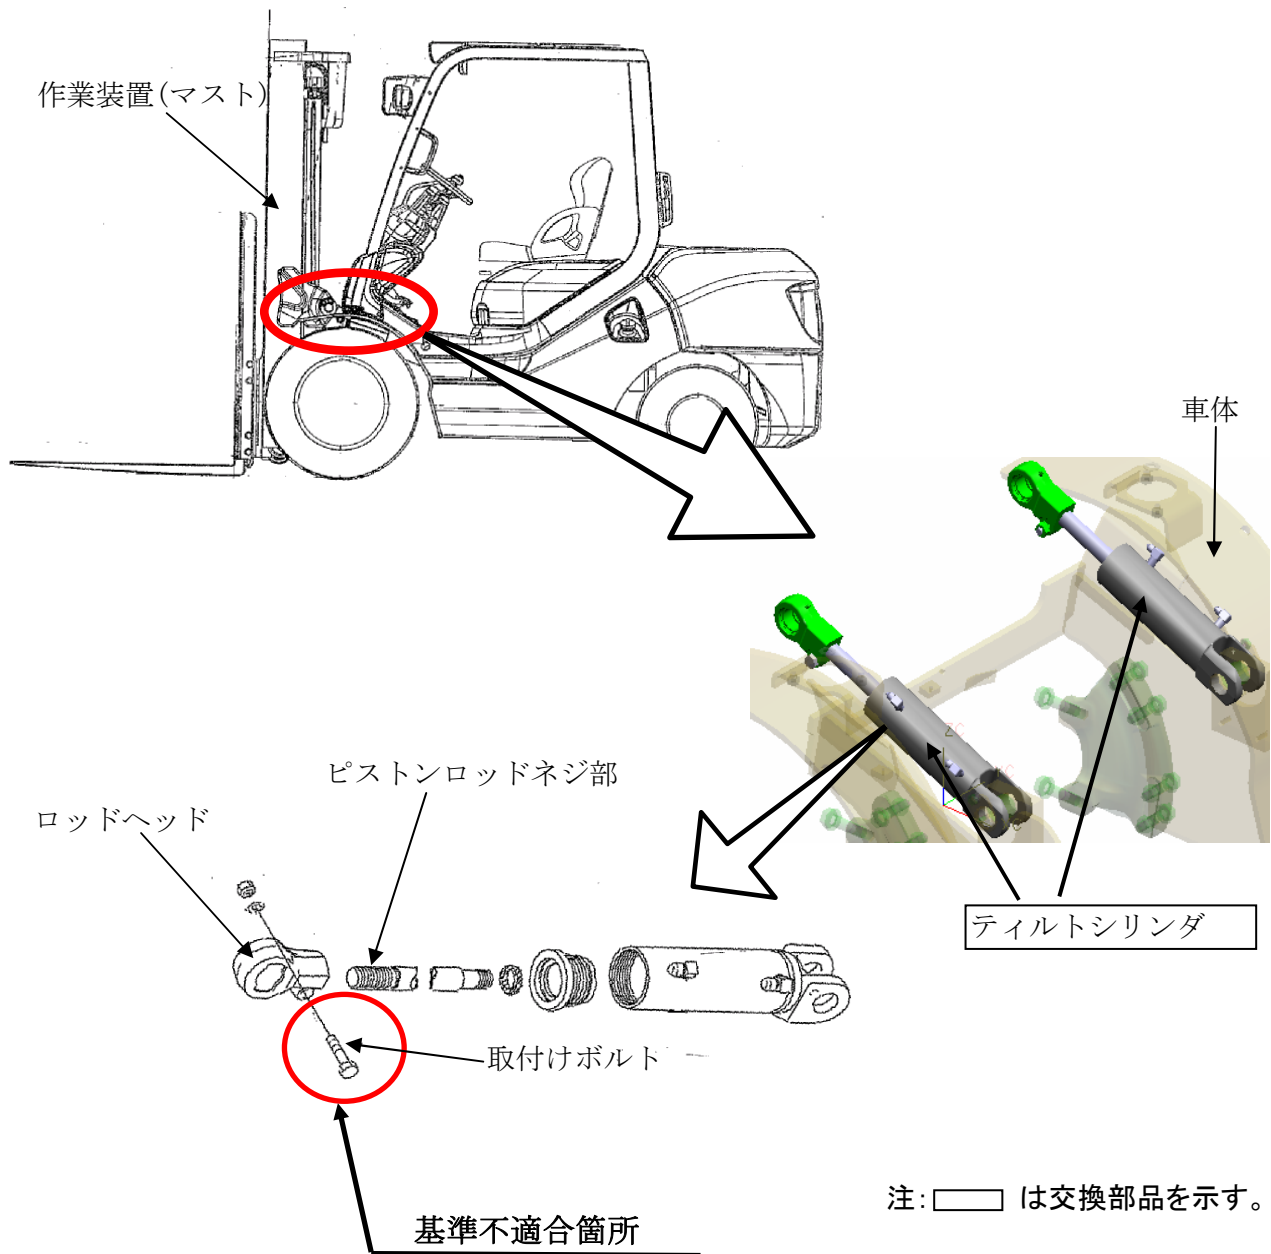

作業装置(マスト)と車体を連結するティルトシリンダにおいて、取付けボルトの締付け力が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると当該ボルトが緩み、最悪の場合連結部が外れ走行に支障をきたすおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ボルトの締付け力を点検し、不足しているものはティルトシリンダの長さを調整し、正規の締付け力で直す。
また当該ティルトシリンダロッドのネジ部に損傷がある場合はシリンダを新品と交換する。

識別

ロッドヘッドの上面に白色ペイントを塗布する。

白色ペイント塗布位置

