


改善箇所説明図

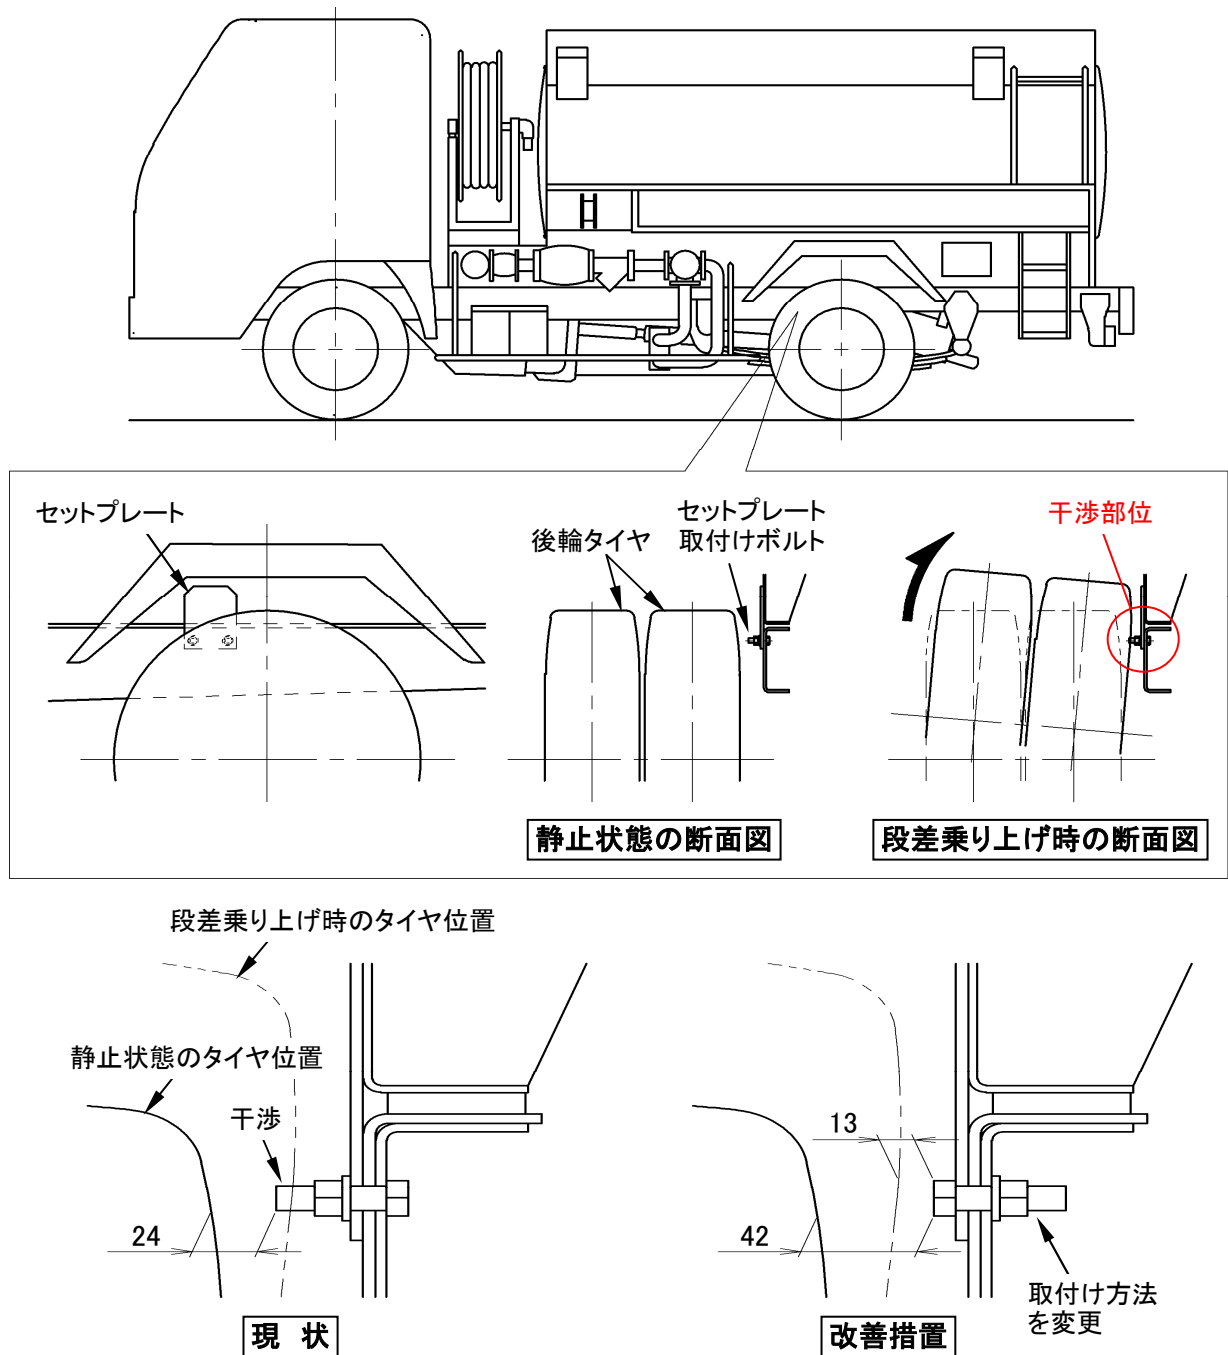

不具合の内容

タンク車において、タンクをフレームに固定するセットプレートの取付けボルトと後輪タイヤの隙間寸法が不適切なため、段差乗り上げ時などに当該ボルトが後輪タイヤのサイドウォールに接触し、タイヤを損傷させるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ボルトの取付け方法を変更し、隙間を確保する。また、後輪タイヤを点検し、接触による損傷があるものは新品に交換する。

識別方法

改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に、No.2210のステッカを貼付する。