


改善箇所説明図

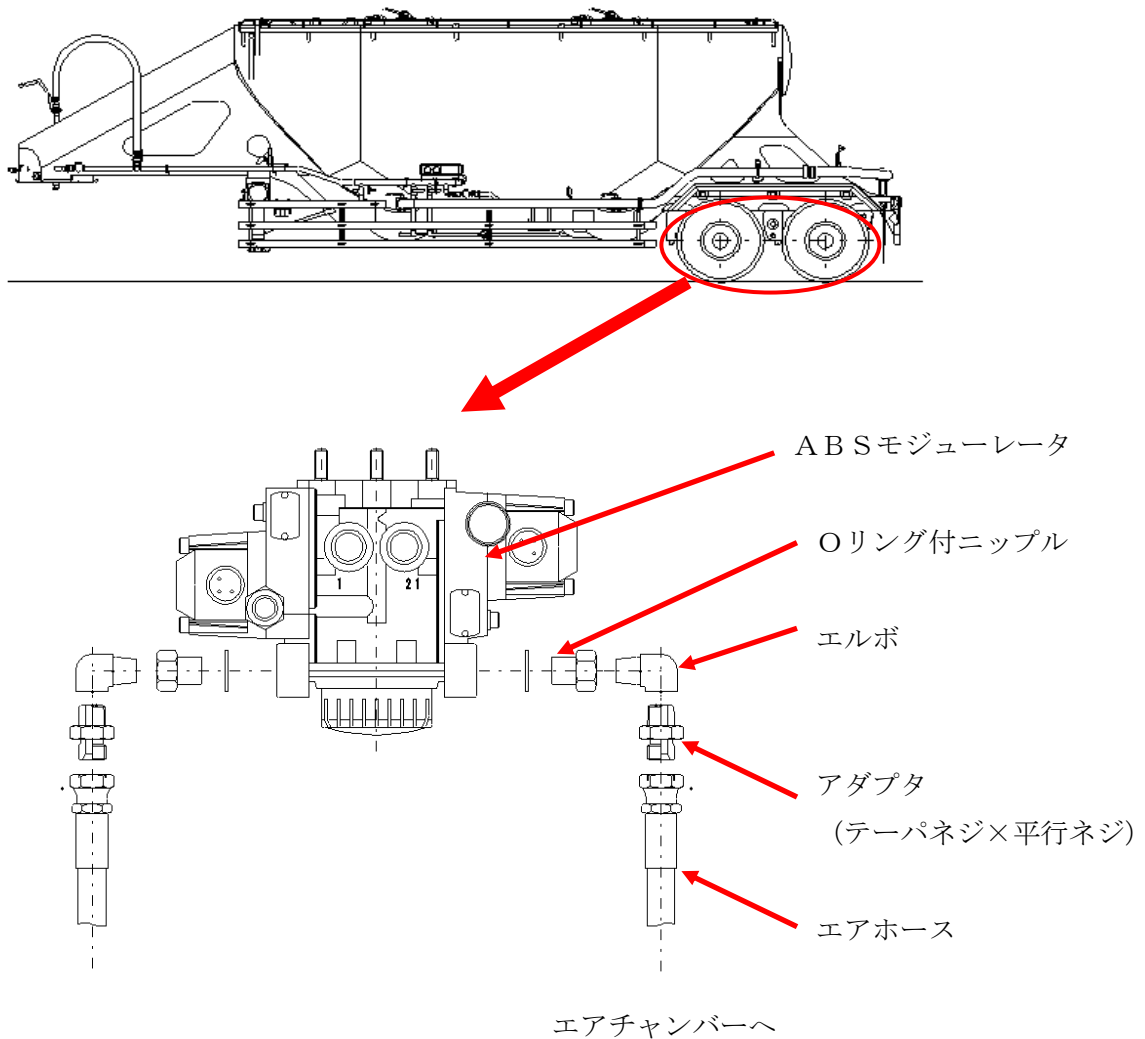

《不具合の内容》

粉粒体運搬セミトレーラのブレーキにおいて、ABSモジュールレータからエアチャンバーに接続するアダプタの取付けを逆向きに組付けたものがある。そのため、最悪の場合、車両振動等により当該アダプタがゆるみ、エアが漏れ制動力が低下するおそれがある。

《改善内容》

全車両、アダプタの向きを点検し、取付けが逆向きのものは、エルボ、アダプタ及びエアホースを新品と交換する。

《識別方法》

改善実施済車には、車台番号打刻位置付近にNo. 2232のステッカーを貼付する。