


改善箇所説明図

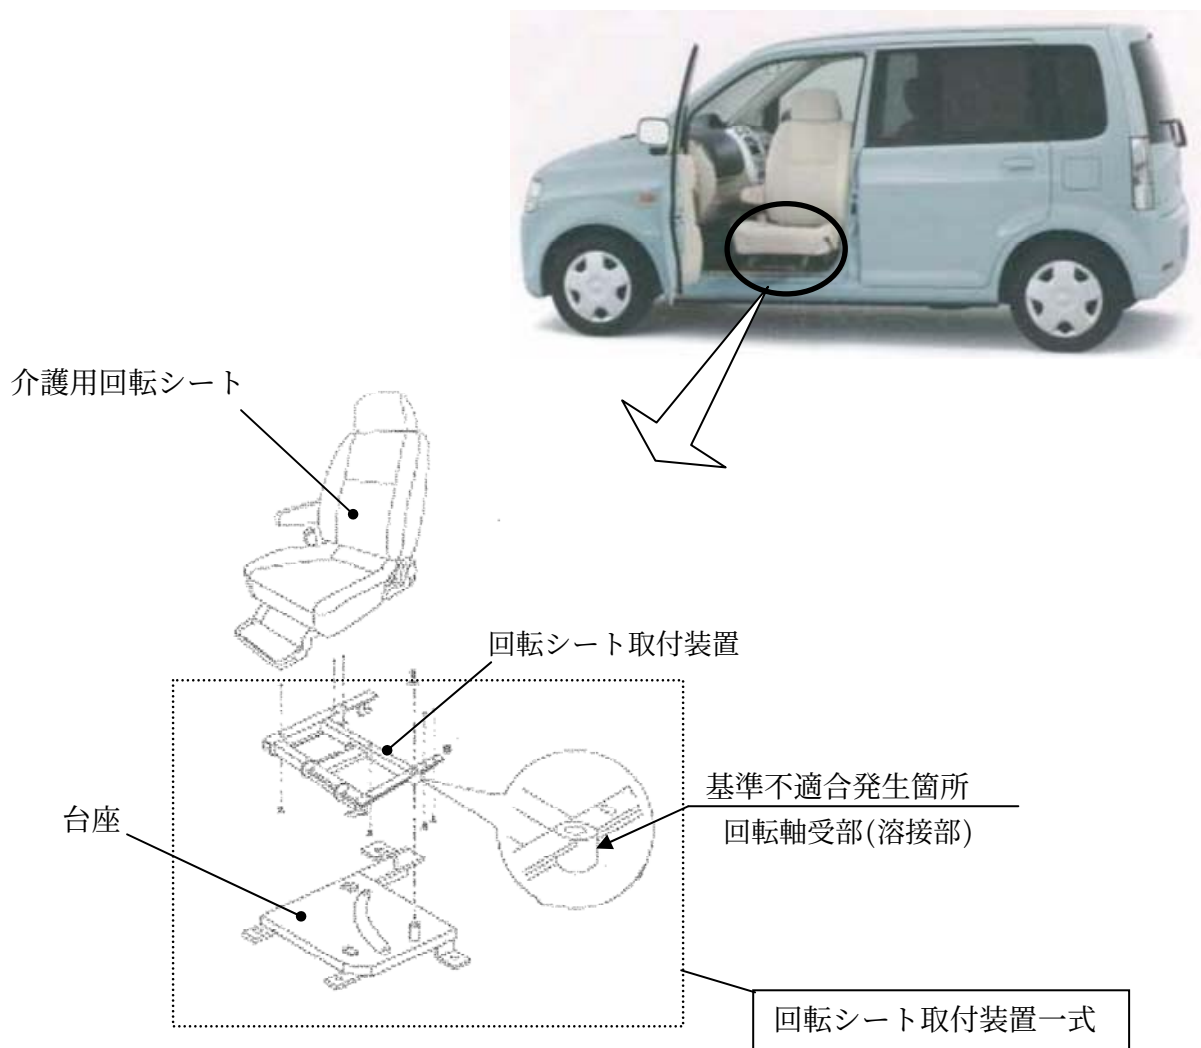

助手席に介護用回転シートが架装された福祉車両において、回転シート取付装置の製造工程が不適切なため、当該取付装置と車体側の台座を接続する回転軸受部の溶接強度が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、回転シートごと当該軸受部から外れるおそれがある。

改善の内容

全車両、回転軸受部の溶接状態を点検し、溶接不良が認められる場合は、回転シート取付装置一式を良品と交換する。

注：図中の 内は点検を行い、必要に応じて交換を行なう部品を示す。

識別：助手席ドアローヒンジ上側取付けボルト頭部に白色または黄色のペイントを塗布する。