


改善箇所説明図④

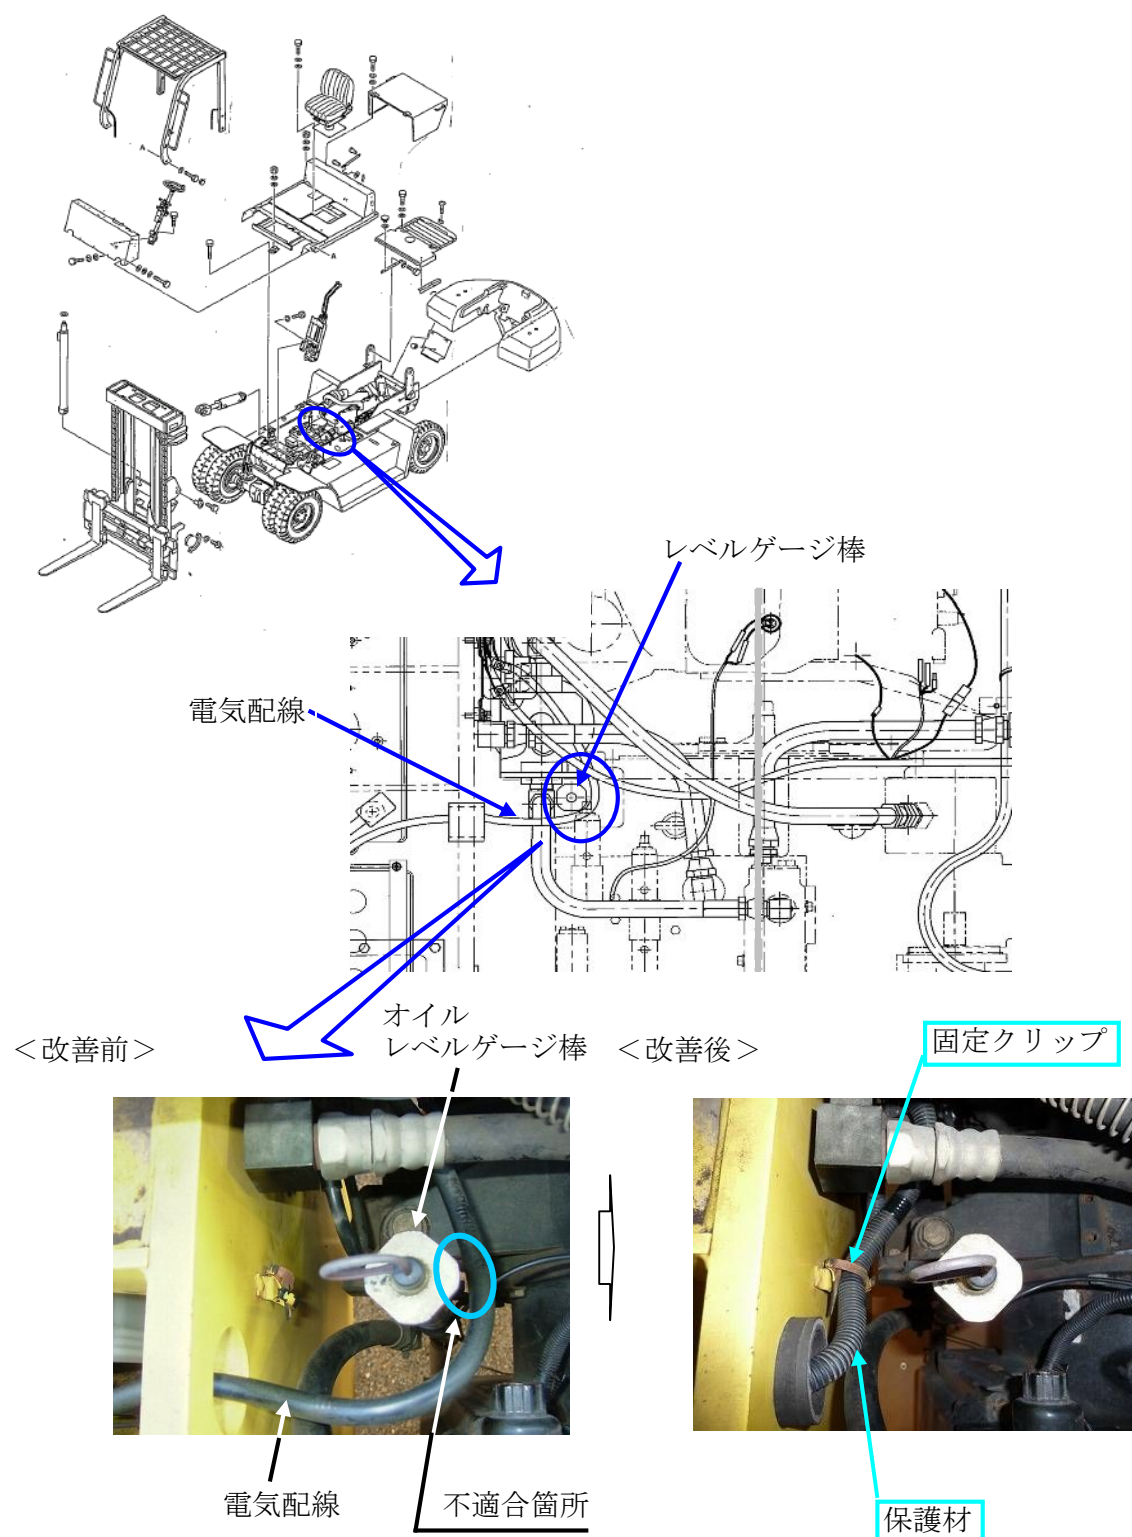

注：□ は追加部品を示す。

（バッテリー配線において、架装時の指示が不適切なため、当該配線の配索が変更され、トルクコンバータのオイル点検棒及び油圧ホースと干渉する場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該配線が損傷し、最悪の場合、火災となるおそれがある。）

改善の内容

全車両、当該配線に保護材を追加するとともに、配索が変更されている場合は正規な配索に直す。なお、配線に損傷があるものは新品に交換する。

識別

保護材とクリップが装着されていることで識別可能