

改善箇所説明書



原動機


改善前



基準不具合発生箇所


消音器に備えられている水抜き穴の位置が不適切なため、エンジン始動時に排出される高温の水分がアクセルケーブルにかかる場合がある。そのため、当該ケーブルの被覆が熔損し、ケーブルが固着するため、アクセル操作ができなくなるおそれがある。

改善後

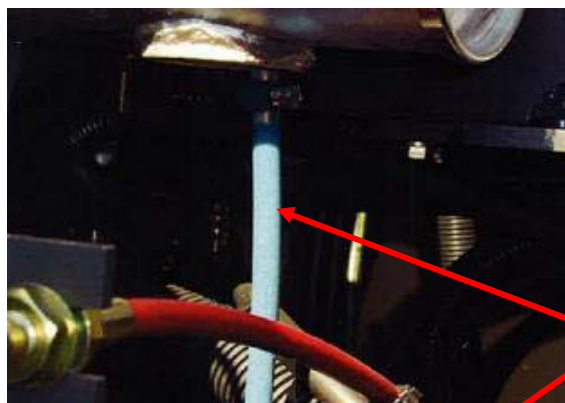

【改善内容】
消音器水抜き穴にドレインホースを取り付ける。

ドレインホース

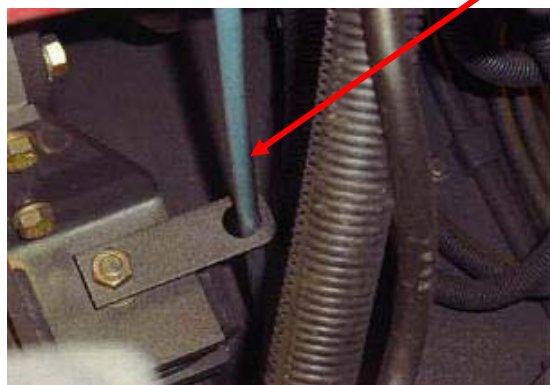

注: ☐ 内は追加部品を示す

識別: 改善実施済車には、操作パネル右上にNo. 2333のステッカーを貼付する。