


改善箇所説明図

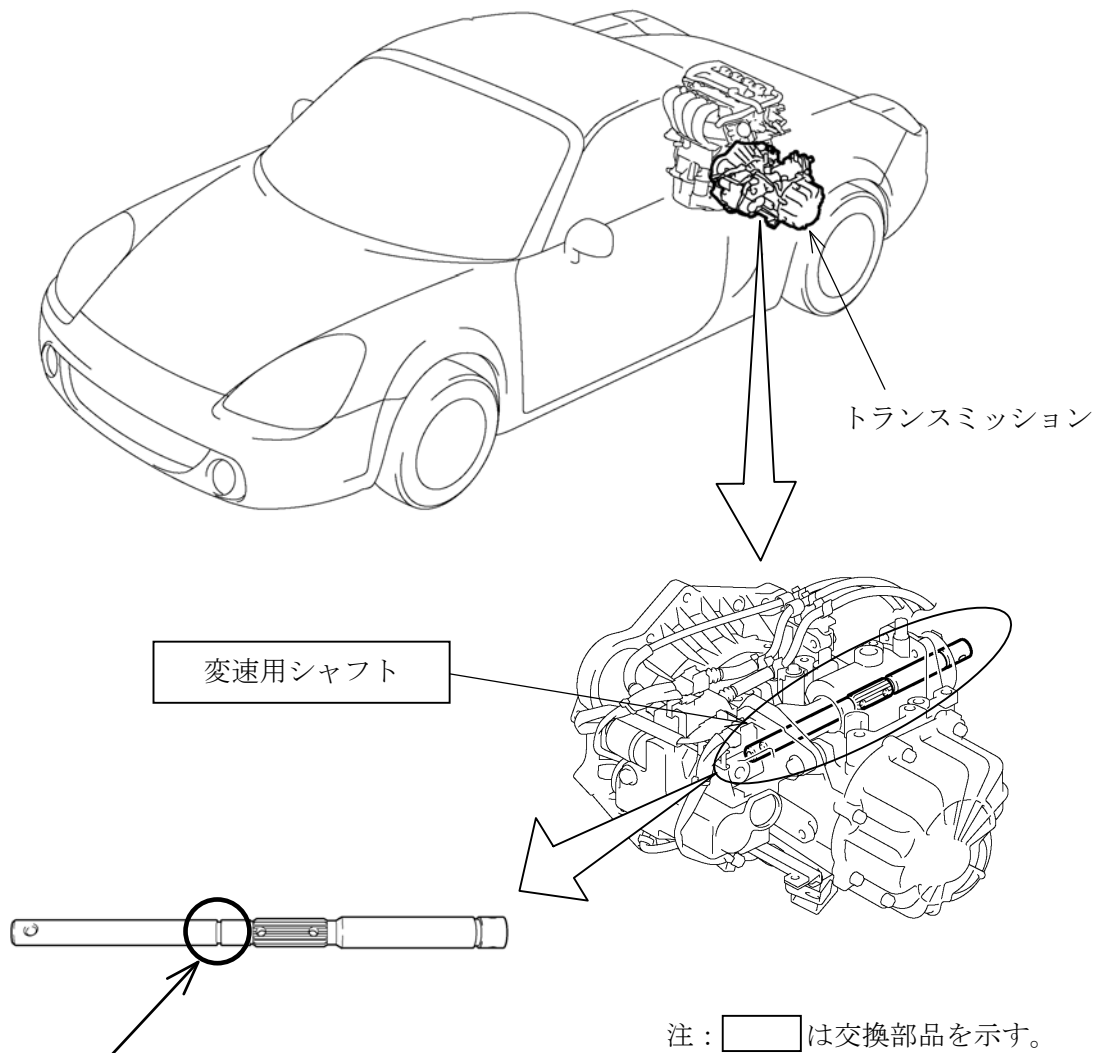

基準不適合発生箇所

トランスミッション内部の変速用シャフト表面の熱処理が不十分なため、シフト操作を繰り返すと当該シャフトに亀裂が発生し、折損することがある。そのため、トランスミッション警告灯が点灯して、変速不能となり、停車と同時にエンジンが停止し走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該変速用シャフトを良品に交換する。

識別：改善済車両にはエンジンルーム内の右リヤサスペンションタワー側面に黄色ペイントを塗布する。