


改善箇所説明図

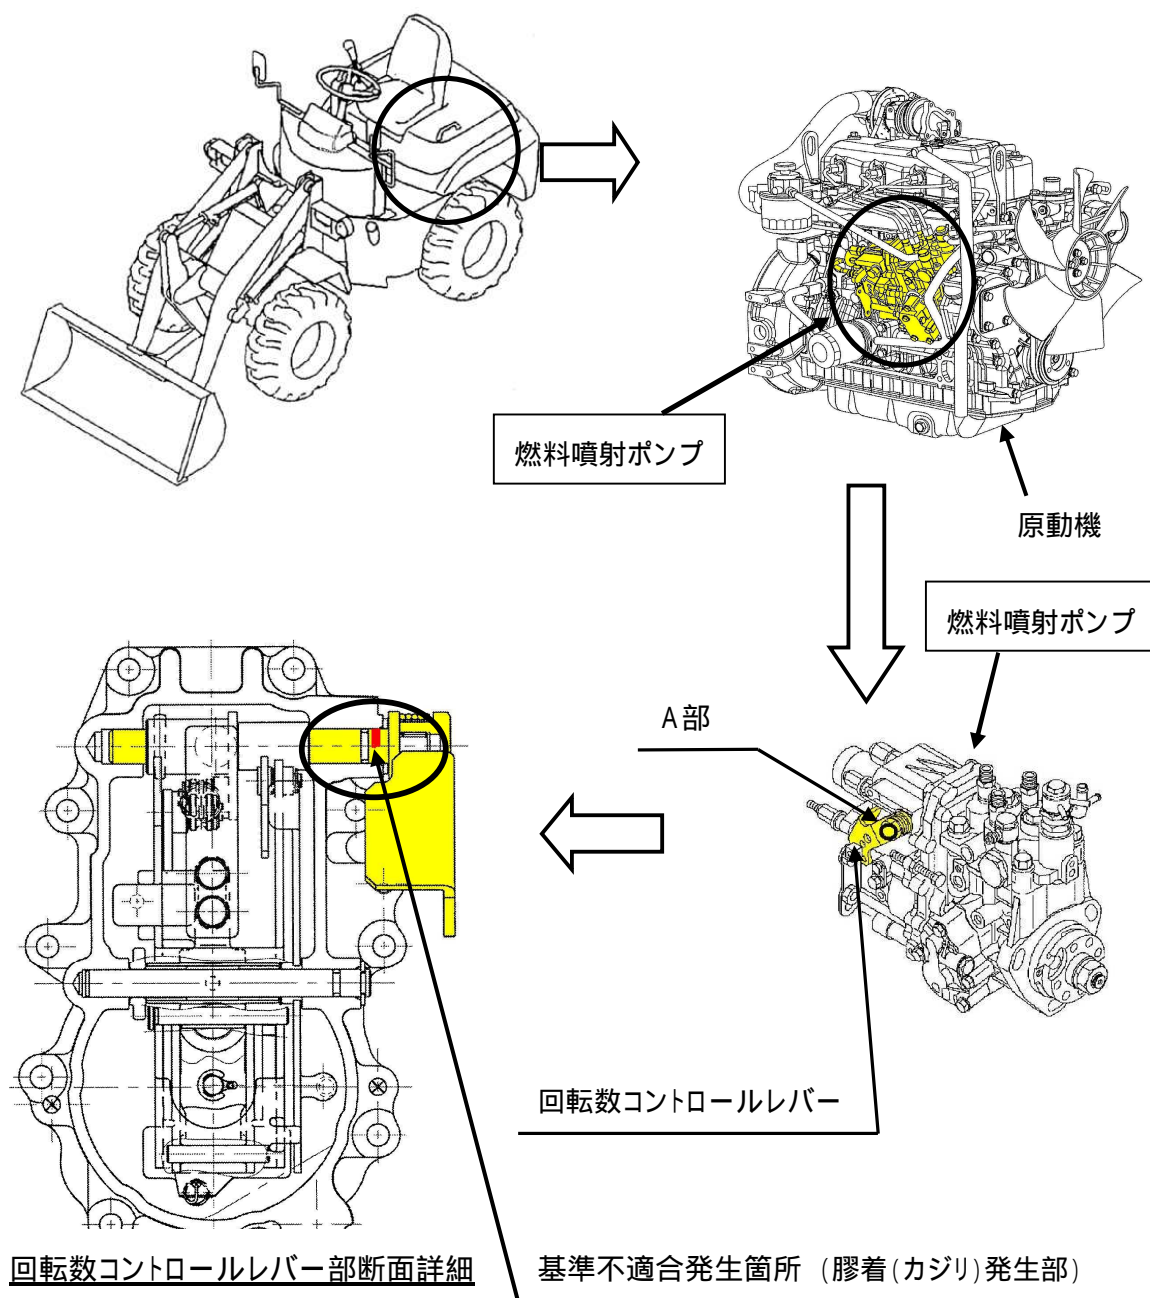

燃料噴射ポンプの回転数コントロールレバー軸の軸受けの材質及び当該軸と軸受けの隙間が不適切なため、アクセル操作を繰り返すと当該軸と軸受け部が膠着し、アクセルペダルを戻してもレバーの戻りが不十分となるものがある。そのため、原動機の回転数が下がらなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、燃料噴射ポンプを対策品に交換する。

注： は、交換部品を示す。

識別： 燃料噴射ポンプ A 部に白色ペイントを塗布する。