


改善箇所説明図

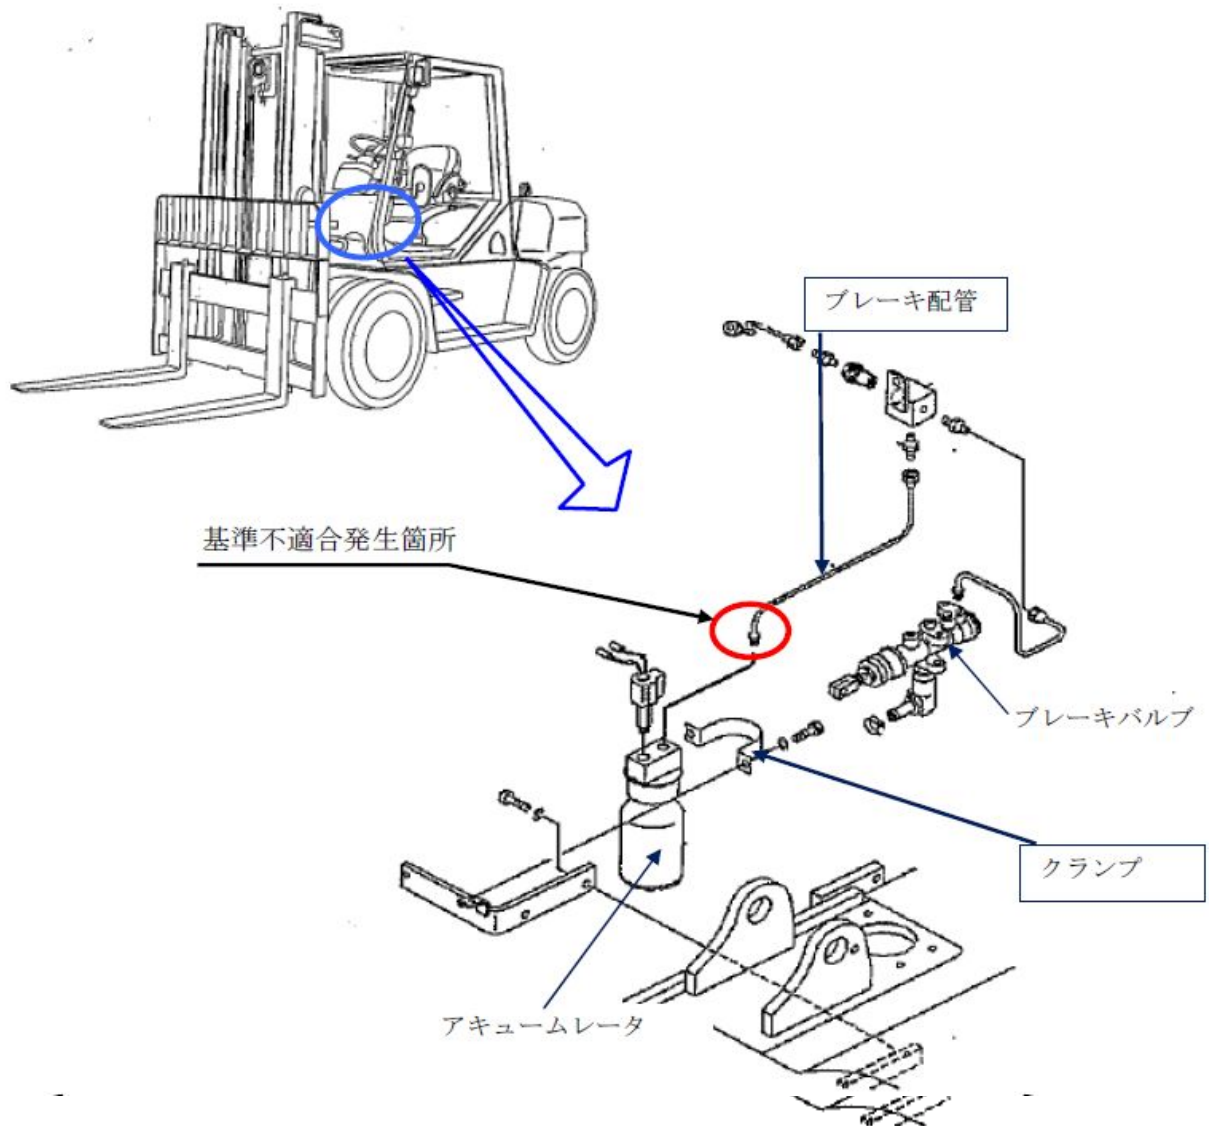

制動装置用アキュムレータ（蓄圧器）の固定方法が不適切なため、振動等により、当該アキュムレータに接続しているブレーキ配管に亀裂が発生する場合があります。そのため、ブレーキオイルが漏れ、制動力が低下するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該アキュムレータの固定方法を変更するとともに、ブレーキ配管を対策品に交換する。

注： 内は交換部品を示す。

識別

アキュムレータ側面に白ペイントを塗布する。

