


改善箇所説明図

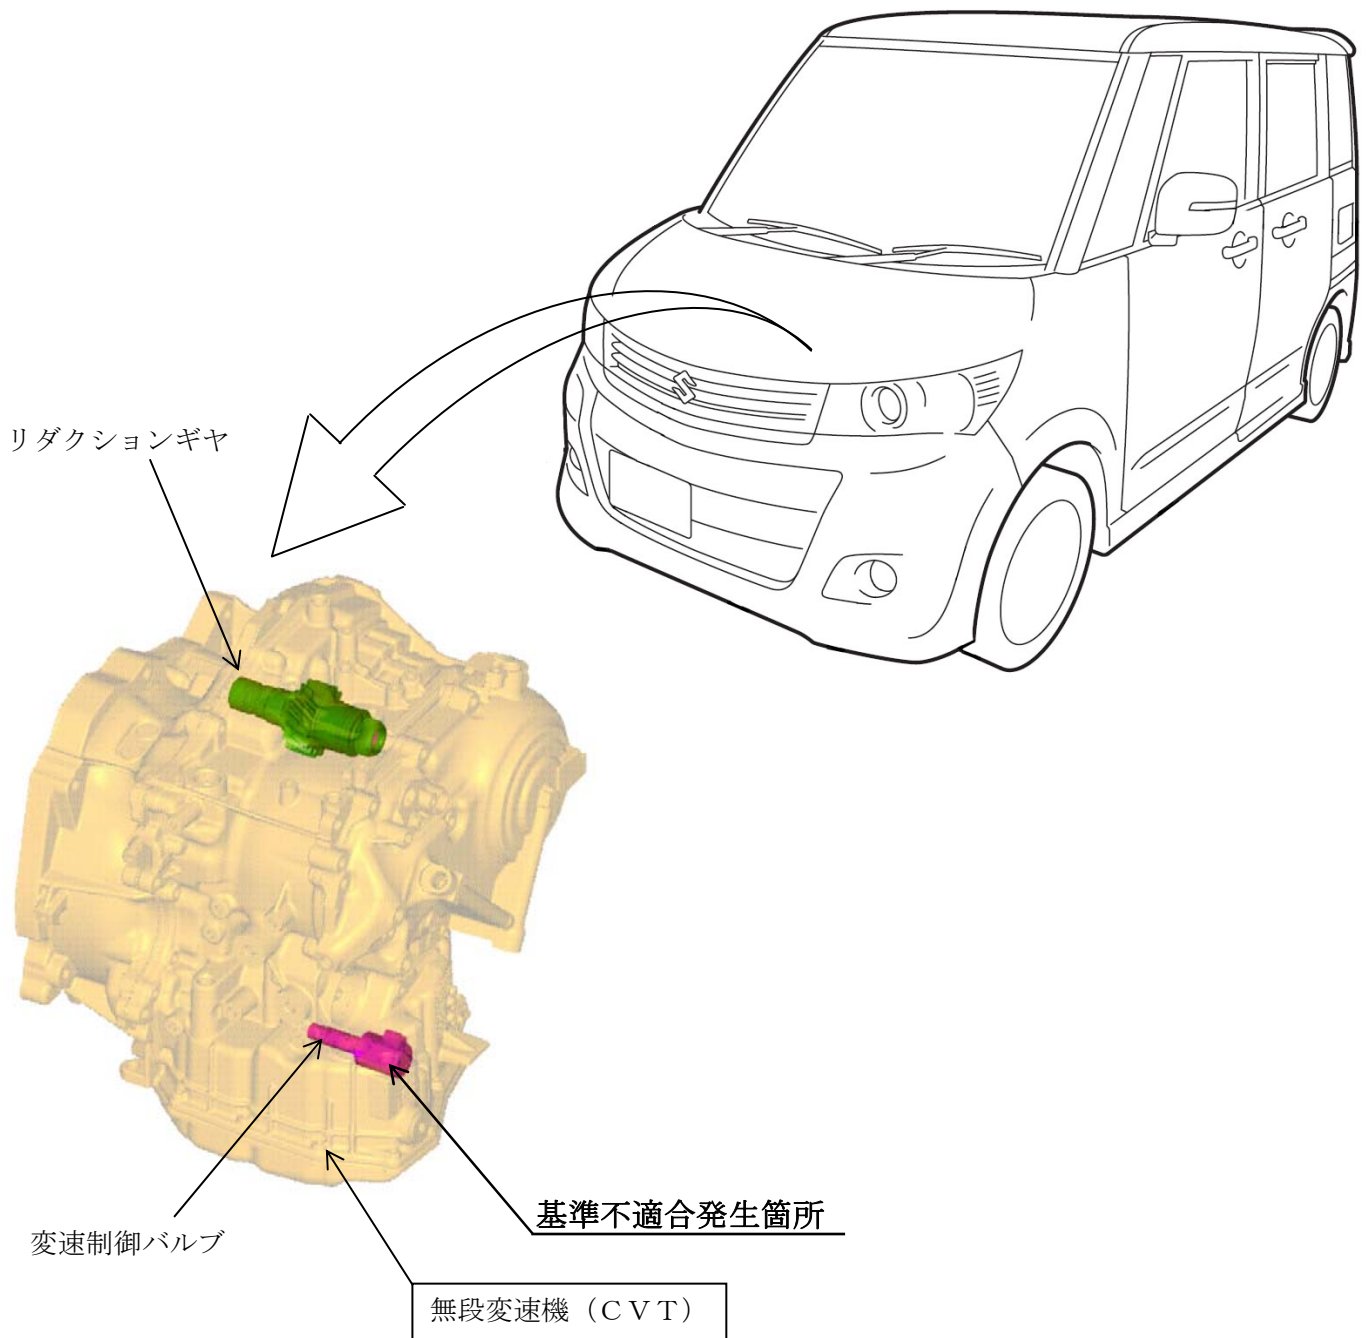

無段変速機 (CVT) のリダクションギヤの製造工程が不適切なため、当該ギヤのオイル通路に切削バリが残存しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該バリが変速制御バルブに噛み込み、油圧制御異常の警告灯が点灯して加速不良、またはRレンジからNレンジにシフトした直後に後退するおそれがある。

改善の内容

全車両、無段変速機 (CVT) を良品と交換する。

注 : は交換部品を示す。

識別 : ID プレートに緑色のシールを貼付する。