


改善箇所説明図

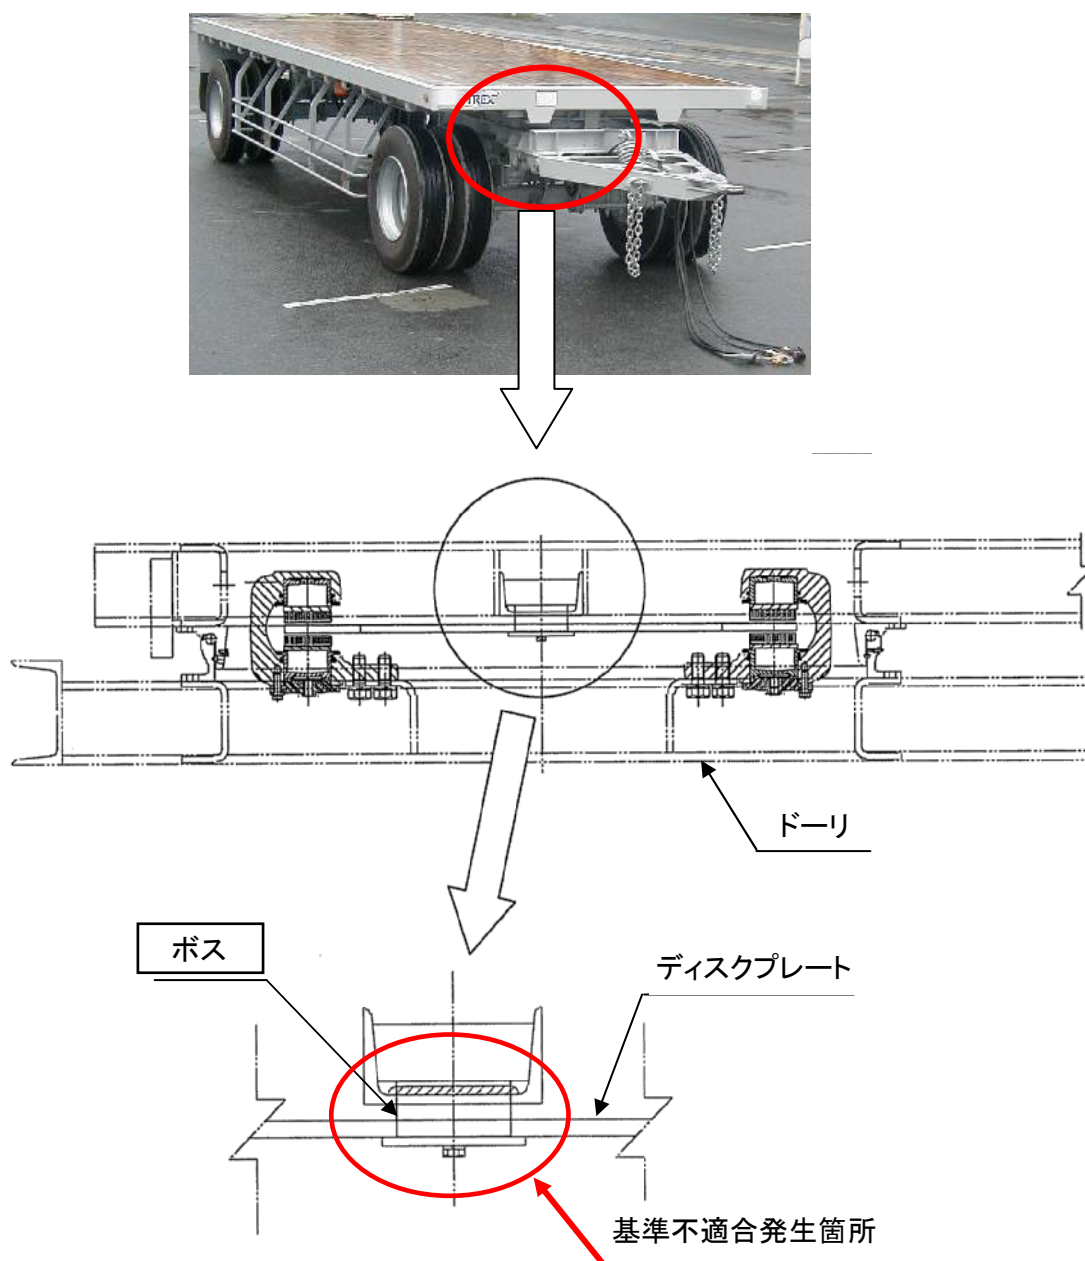

【基準不適合箇所】

ジャックナイフ防止装置のディスクプレート取付部において、ボスの溶接が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ボスが外れ、ディスクプレートが当該装置にかみ込み、走行安定性が損なわれるおそれがある。

【改善措置の内容】

全車両、ボスの溶接部を点検し、溶接が不適切なものは、再度溶接する。

識別： 改善実施済車には、車台番号打刻位置付近にNo.2416のリコール対策済みステッカーを貼付ける。