


改善箇所説明図

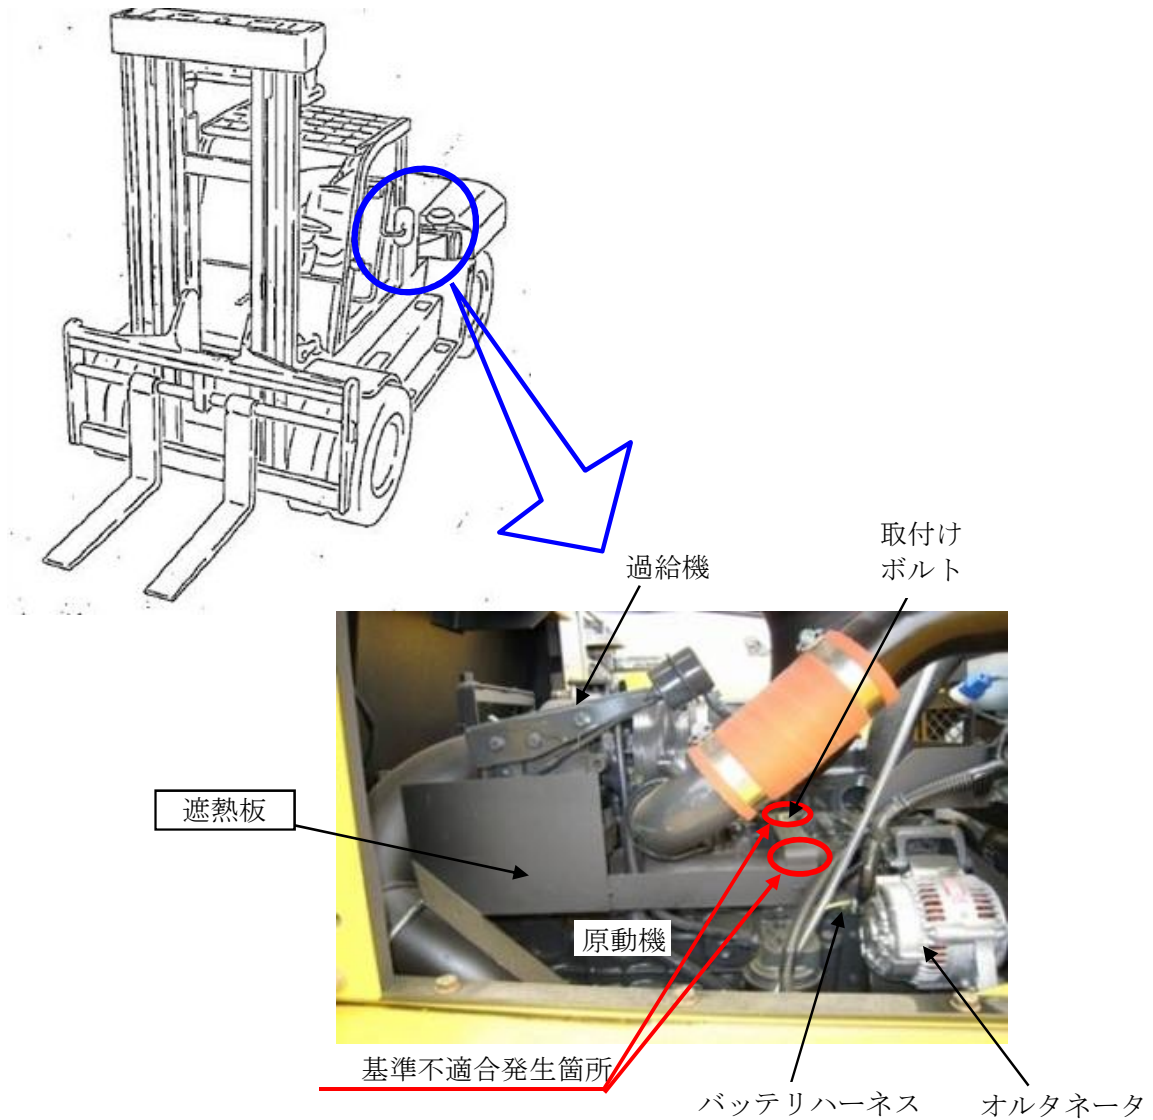

注：□ は交換部品を示す。

過給機用遮熱板の強度が不足しているため、振動等により、当該遮熱板の取付けボルトの緩みや溶接部の剥がれが生じるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、過給機用遮熱板が脱落し、オルタネータの電気配線を損傷させ、最悪の場合、原動機が停止し、再始動できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、遮熱板を対策品に交換し、取付け位置を変更する。

識別

遮熱板に白色ペイントを塗布する。

白色ペイント
塗布位置

