


改善箇所説明図

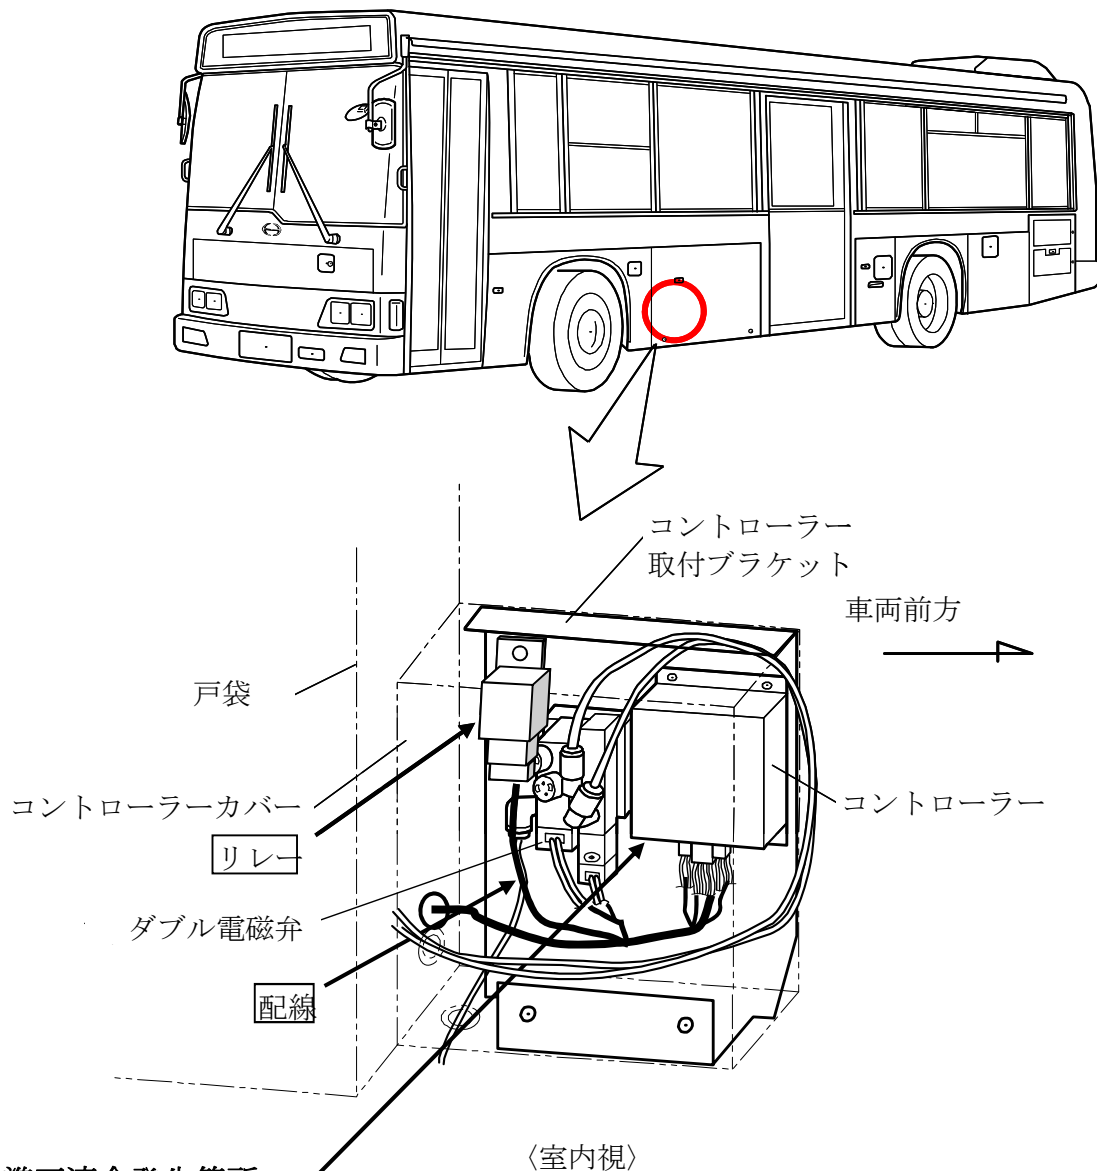

基準不適合発生箇所

中型路線バスのダブル電磁弁式開閉機構の後扉(引き扉)において、扉開閉用の電気回路が不適切なため、扉の閉位置を検出するスイッチが故障した場合に、運転者席での扉閉操作で扉が閉まらず、かつ扉が閉じない状態にもかかわらず、その状態を運転者に知らせるランプが点灯しないとともに開扉発車防止装置(アクセルインターロック)が作動しないお

改善の内容

全車両、当該回路にリレーを追加するとともに、配線を変更する。

識別：コントローラーカバーに黄色ペイントを塗布する。

注： は、追加及び変更する部品を示す。