


改善箇所説明図



スプロケットカバー

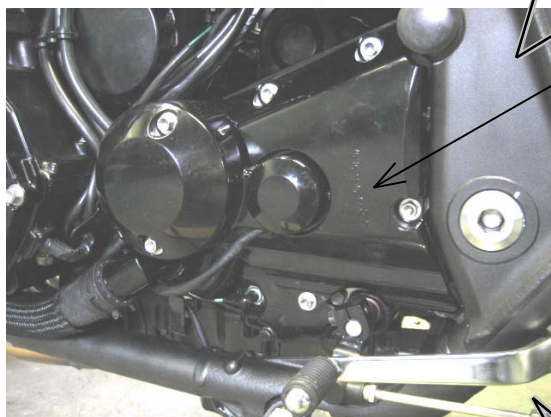


ミッションカバー

スプロケット

基準不適合発生箇所

原動機出力軸のスプロケット取付部において、ドライブチェーンのガイドプレートが組み付けられていないものがある。そのため、ドライブチェーンの遊びが大きくなった状態で急激な加減速を繰り返した場合、ドライブチェーンがミッションカバーと干渉して当該カバーが損傷し、最悪の場合、エンジンオイルが漏れ出して後輪タイヤにかかり、転倒に至るおそれがある。

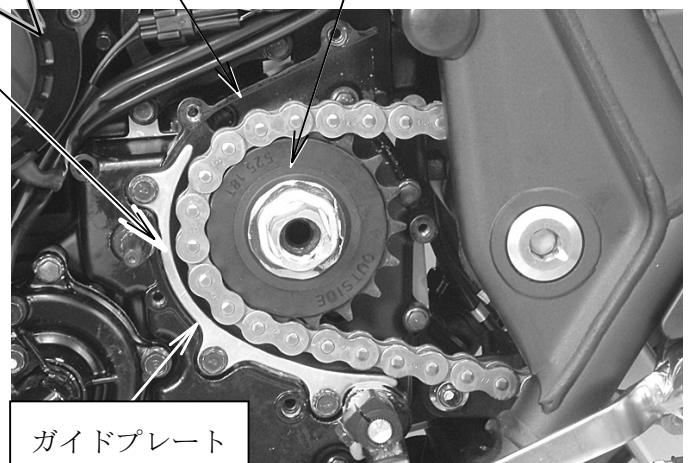

ガイドプレート

スプロケットカバーを外した状態

改善の内容

全車両、ガイドプレートの有無を点検し、ガイドプレートを組み付けるとともに、ミッションカバーがドライブチェーンとの干渉により損傷している場合は関連部品を交換する。

注： は点検する部品を示す。

識別：外観により容易に識別できるため、特別な識別は行わない。