


改善箇所説明図

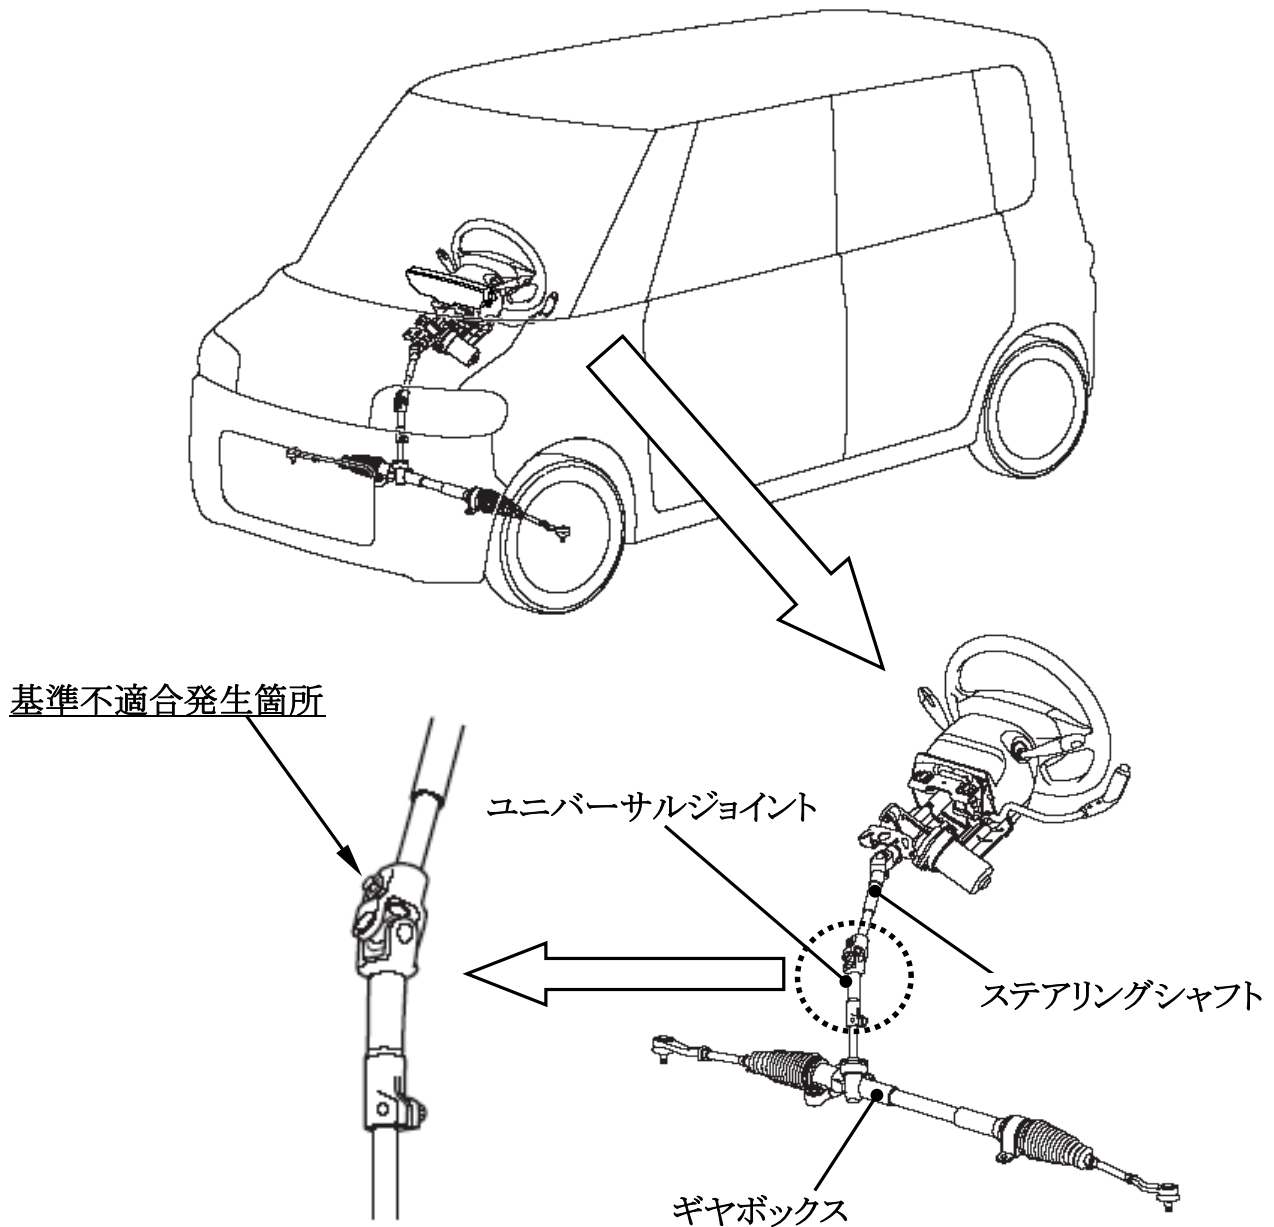

ステアリングシャフトとギヤボックスを連結しているユニバーサルジョイントの締結ボルトの締め付けが不足しているものがある。そのため、据え切り操作を行うと当該ボルトが緩んで連結部から異音が発生し、そのままの状態で使用が続けると、連結部の噛み合いがずれて正常にかじ取り操作ができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、締結ボルトを規定トルクで締め付ける。

識別：エンジンルーム内右フロントストラット取付ナット付近に黄色ペイントを塗布する。