


改善箇所説明図

(代表機種：WA500-6の例)

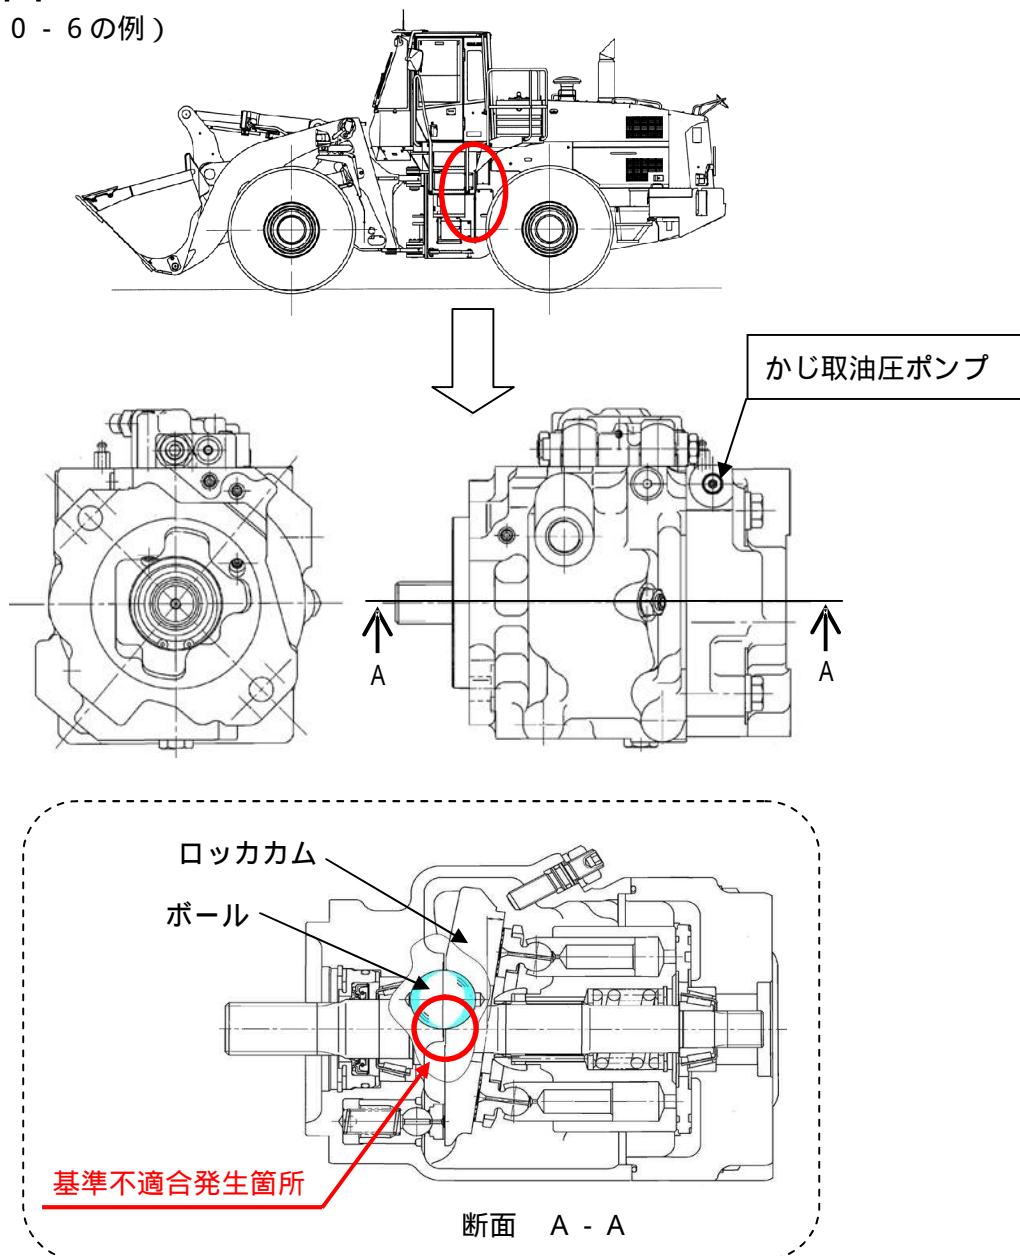

注：□ は、交換部品を示す。

かじ取装置の油圧ポンプにおいて、油の流量を制御するロッカカムの支点となるボールの耐摩耗性が不足しているため、当該ボールが摩耗するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ハンドル操作に対する油の流量が徐々に減少し、最悪の場合、かじ取操作ができなくなるおそれがある。

改善措置の内容：全車両、かじ取装置の油圧ポンプを対策品に交換する。

識別：ポンプシリアルナンバーのプレート周囲を黄色ペイントで囲む。

