



【改善箇所説明図】

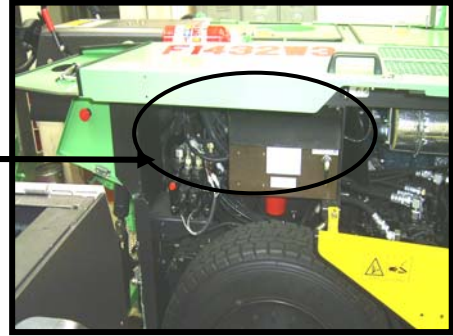

【不具合発生箇所】


車両に備えられている配線ボックスの防水処理が不適切なため、雨水等が配線をつたい配線ボックス内に浸入する場合がある。そのため、配線ボックス内の走行リレーボードが腐食し、最悪の場合走行できなくなるおそれがある。

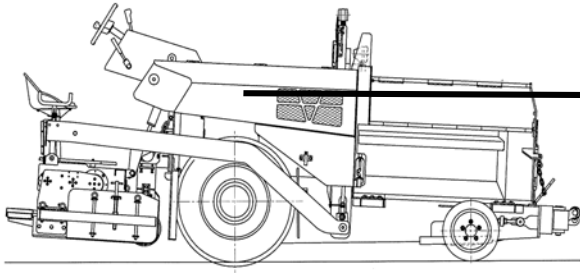


【改善内容】

全車両、配線ボックスに防水処理を行うとともに、配線の取り回しを変更する。また、走行リレーボードを点検し、腐食している場合は新品と交換する。


改善前

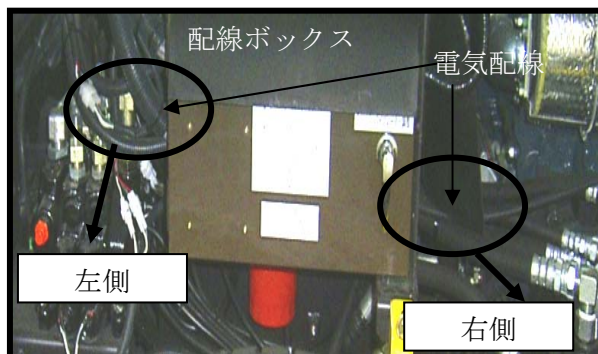

改善後（右側）

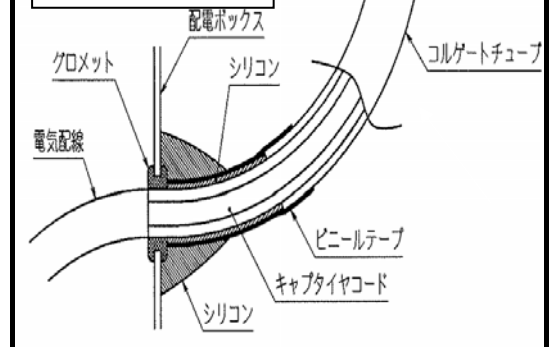

改善後（左側）

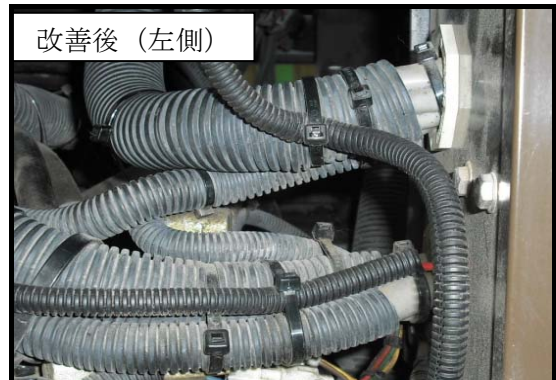

取り回しを変更（配線を弛ませる）