


改善箇所説明図

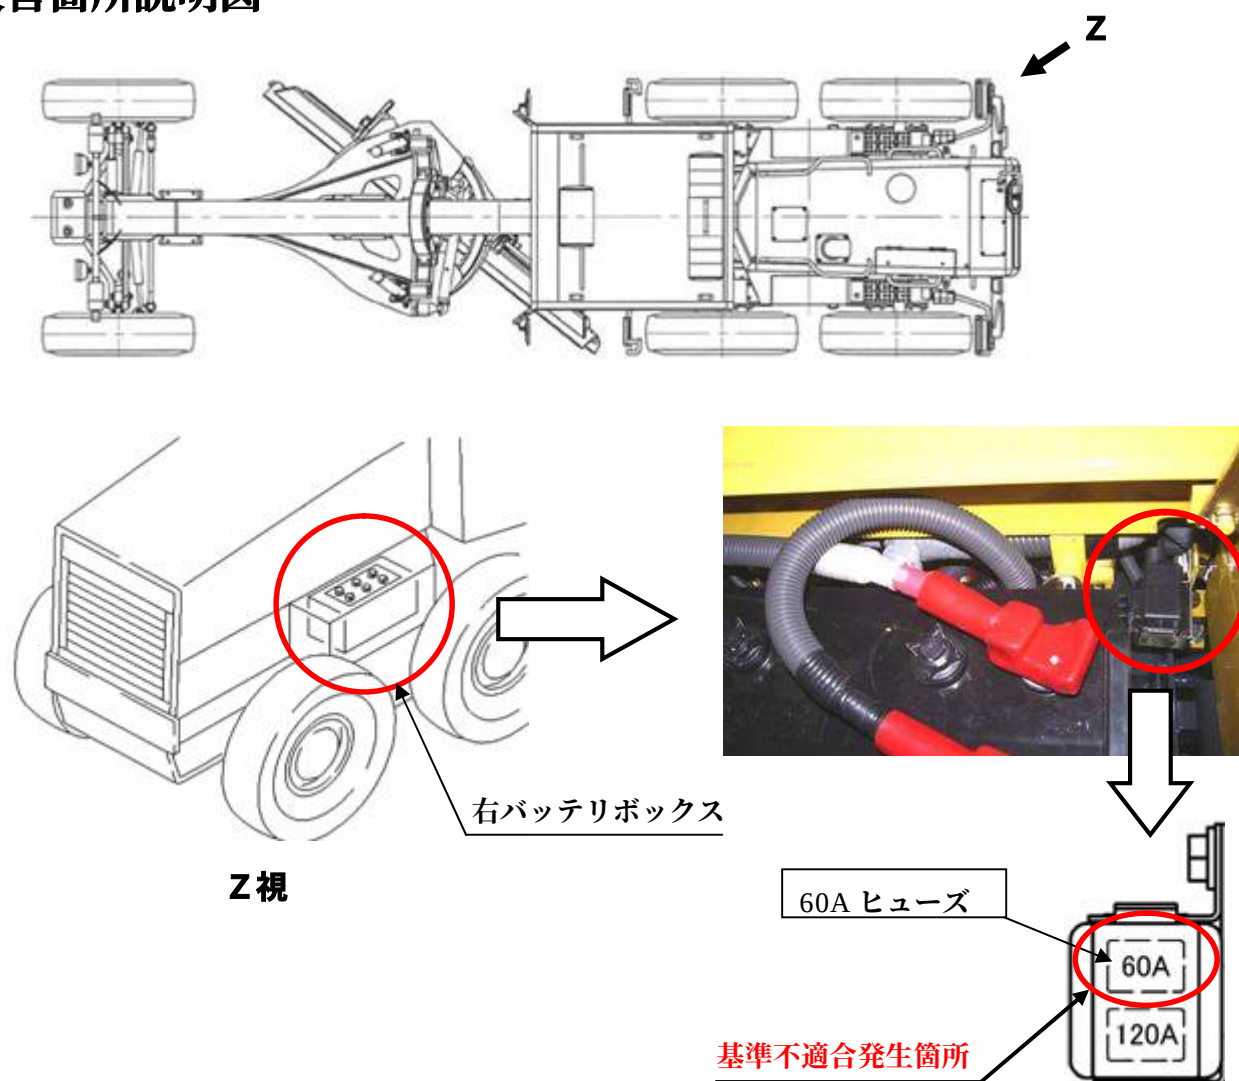

注: は、交換部品を示す。

大容量オルタネータ装着車の充電回路において、装着されているヒューズの容量が不足しているため、当該ヒューズが切れ、バッテリーが充電できなくなる場合がある。そのため、そのまま使用を続けると、原動機が停止し再始動できなくなるおそれがある。

 
改善措置の内容 : 全車両、容量の大きなヒューズ (120A) に交換する。

識別 : ヒューズ上面のアンペア数表示で識別する。

[改善後]

[改善前]

120A



60A