

改善箇所説明図
 <②. ヒューズブルリンク>



雨水浸入



基準不適合箇所


バッテリーとスタータモータの間に備えられている、ヒューズブルリンクの取り付け方法が不適切なため、当該ヒューズブルリンクに雨水等が浸入する場合がある。
 そのためそのまま使用を続けると、ヒューズブルリンクが腐食、溶断し、原動機が始動できないおそれがある。

ヒューズブルリンク

改善内容

全車両、ヒューズブルリンクの取り付け方法を変更するとともに、ヒューズブルリンクに防水カバーを取り付ける。

注1: は追加部品を示す。

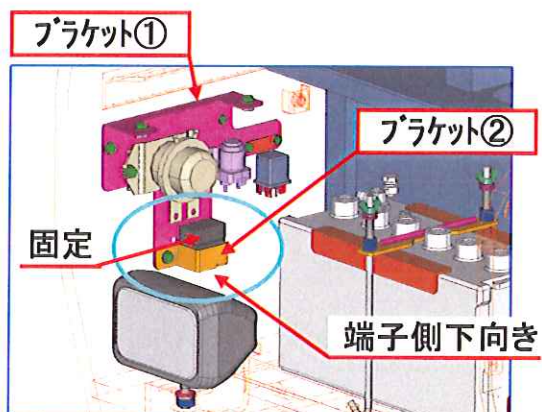

作業完了車はここに白色ペイントを塗布する。

