


改善箇所説明図

<③. 減速機付油圧モータ>

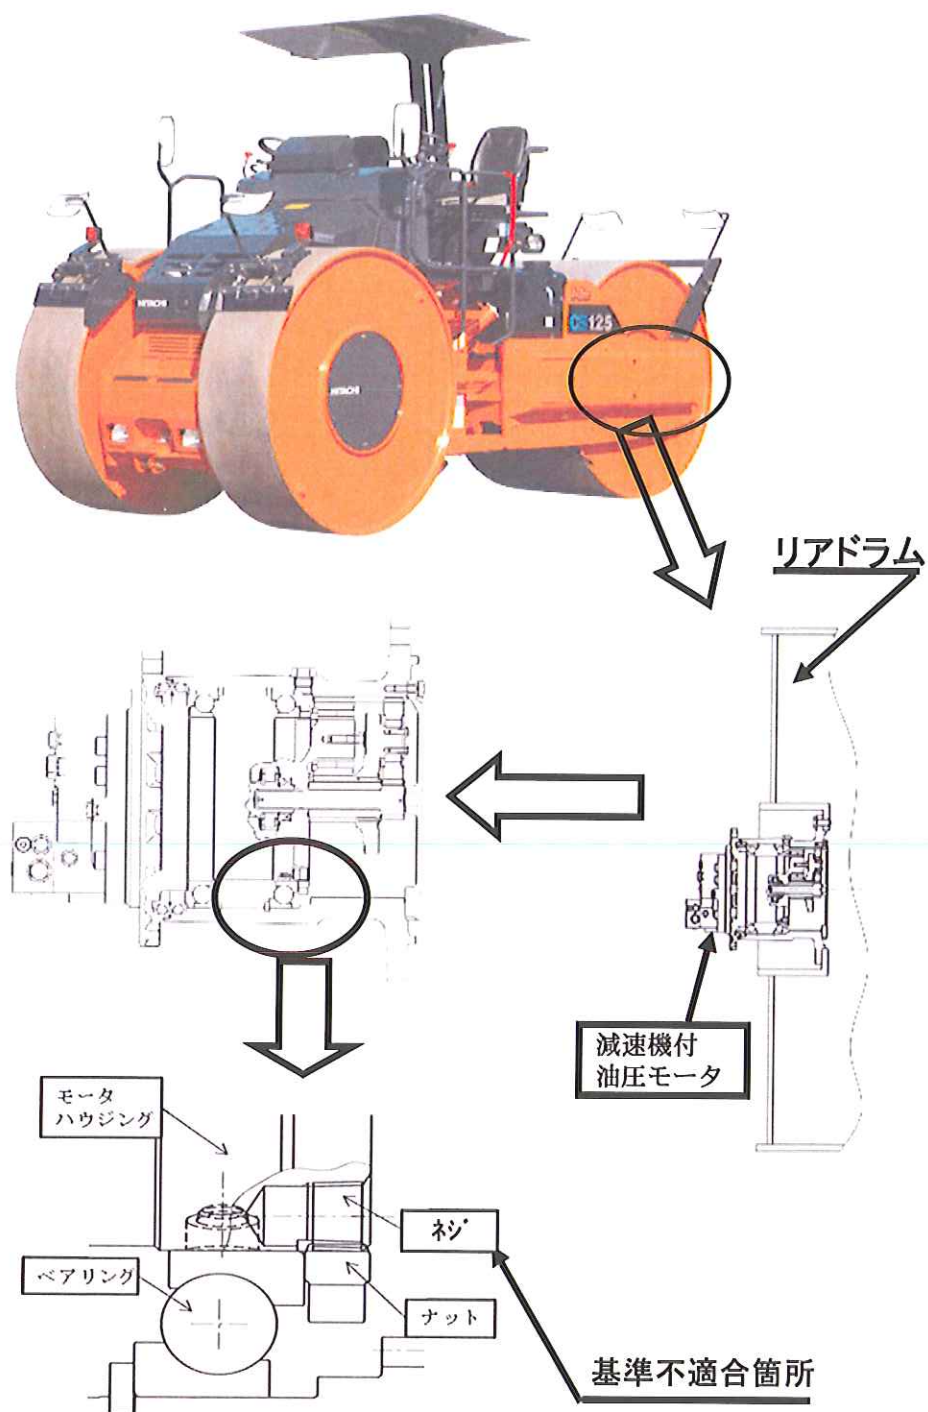

減速機付油圧モータにおいて、ベアリング固定ナットの緩み止めネジの強度が不足しているため、当該ナットが緩む場合がある。
そのため、そのまま使用を続けると、異音が発生し、最悪の場合、減速機付油圧モータが破損するおそれがある。

改善内容
全車両、減速機付油圧モータを対策品に交換する。

注: は交換部品を示す。
識別: 改善済み車両は、減速機ケース上面に白ペイントを塗布する。