



改善箇所説明図

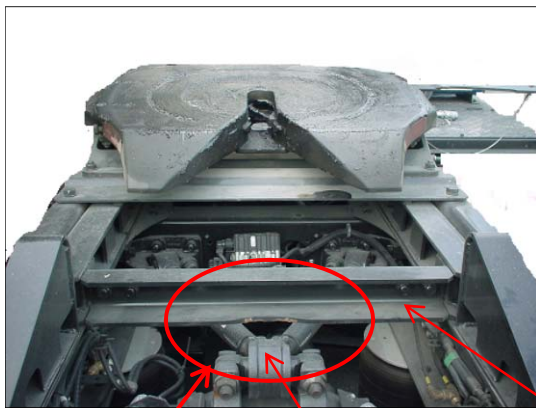

V ロッド

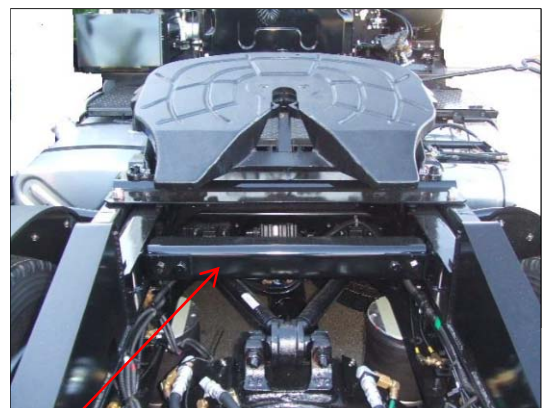

架台後部の補強クロスメンバ

基準不適合発生箇所

<改善前>

<改善後>

トラクタのカプラ嵩上げ架台において、架台後部の補強クロスメンバと車両のVロッドとの隙間が少ないものがあり、走行中Vロッドが動きフレーム上面より上に突出した場合、架台後部の補強クロスメンバに干渉することがあるため、補強クロスメンバ及びVロッドが損傷するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、架台後部の補強クロスメンバを現在の装着位置から前後反転して装着する。なお、Vロッド及び当該クロスメンバを確認し、損傷がある場合には、Vロッド及び当該クロスメンバを新品と交換する。

識別：架台後部の補強クロスメンバの取付け方向が正規・非正規は外観から容易に識別できる。