


改善箇所説明図 ②

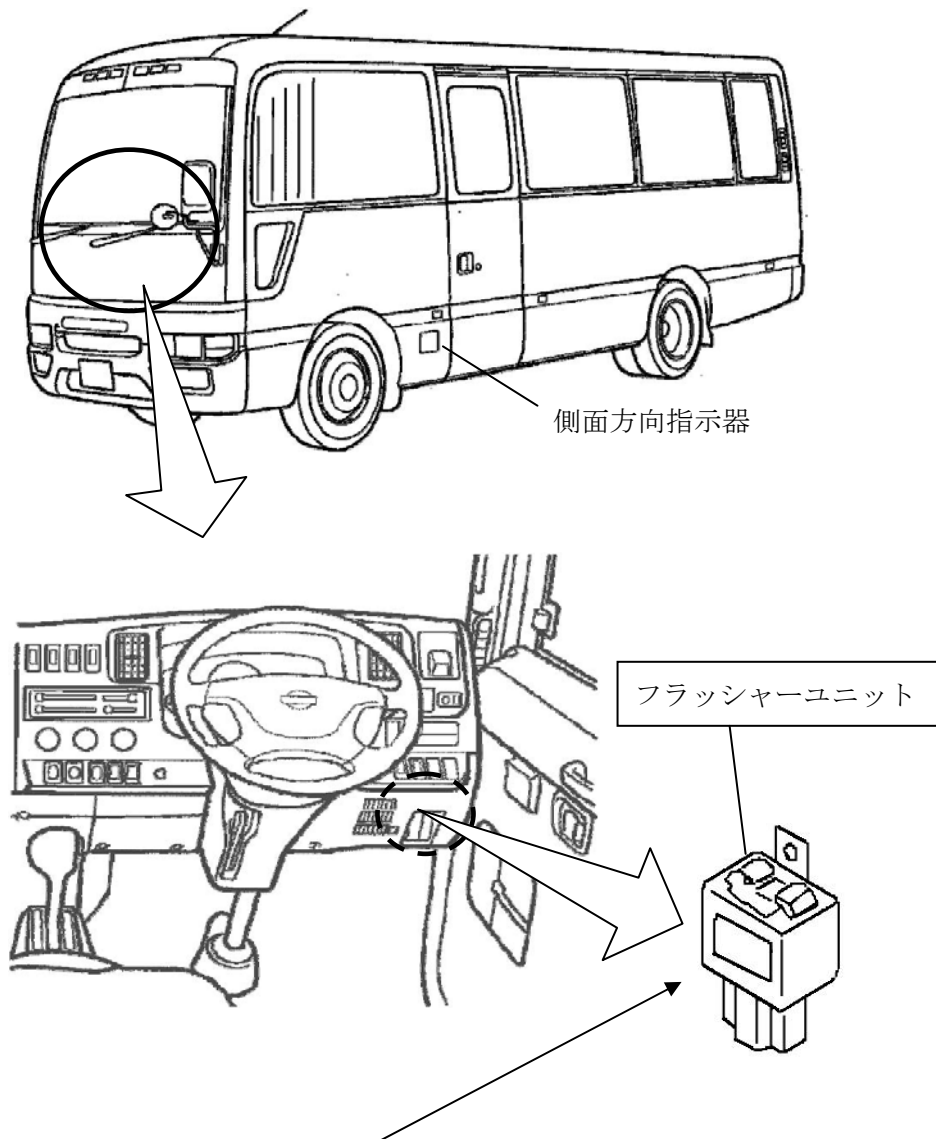

基準不適合発生箇所

側面方向指示器を増設した車両の方向指示器において、誤って4灯用のフラッシャーユニットを使用したため、自動車の前面または後面に備える方向指示器が故障した場合に、運転者席の作動状態表示装置の点滅回数が変化しない。

改善の内容

全車両、フラッシャーユニットを6灯用に交換する。なお、交換するフラッシャーユニットは①の対策品を使用する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートに貼る

注： は、交換部品を示す。