


改善箇所説明図

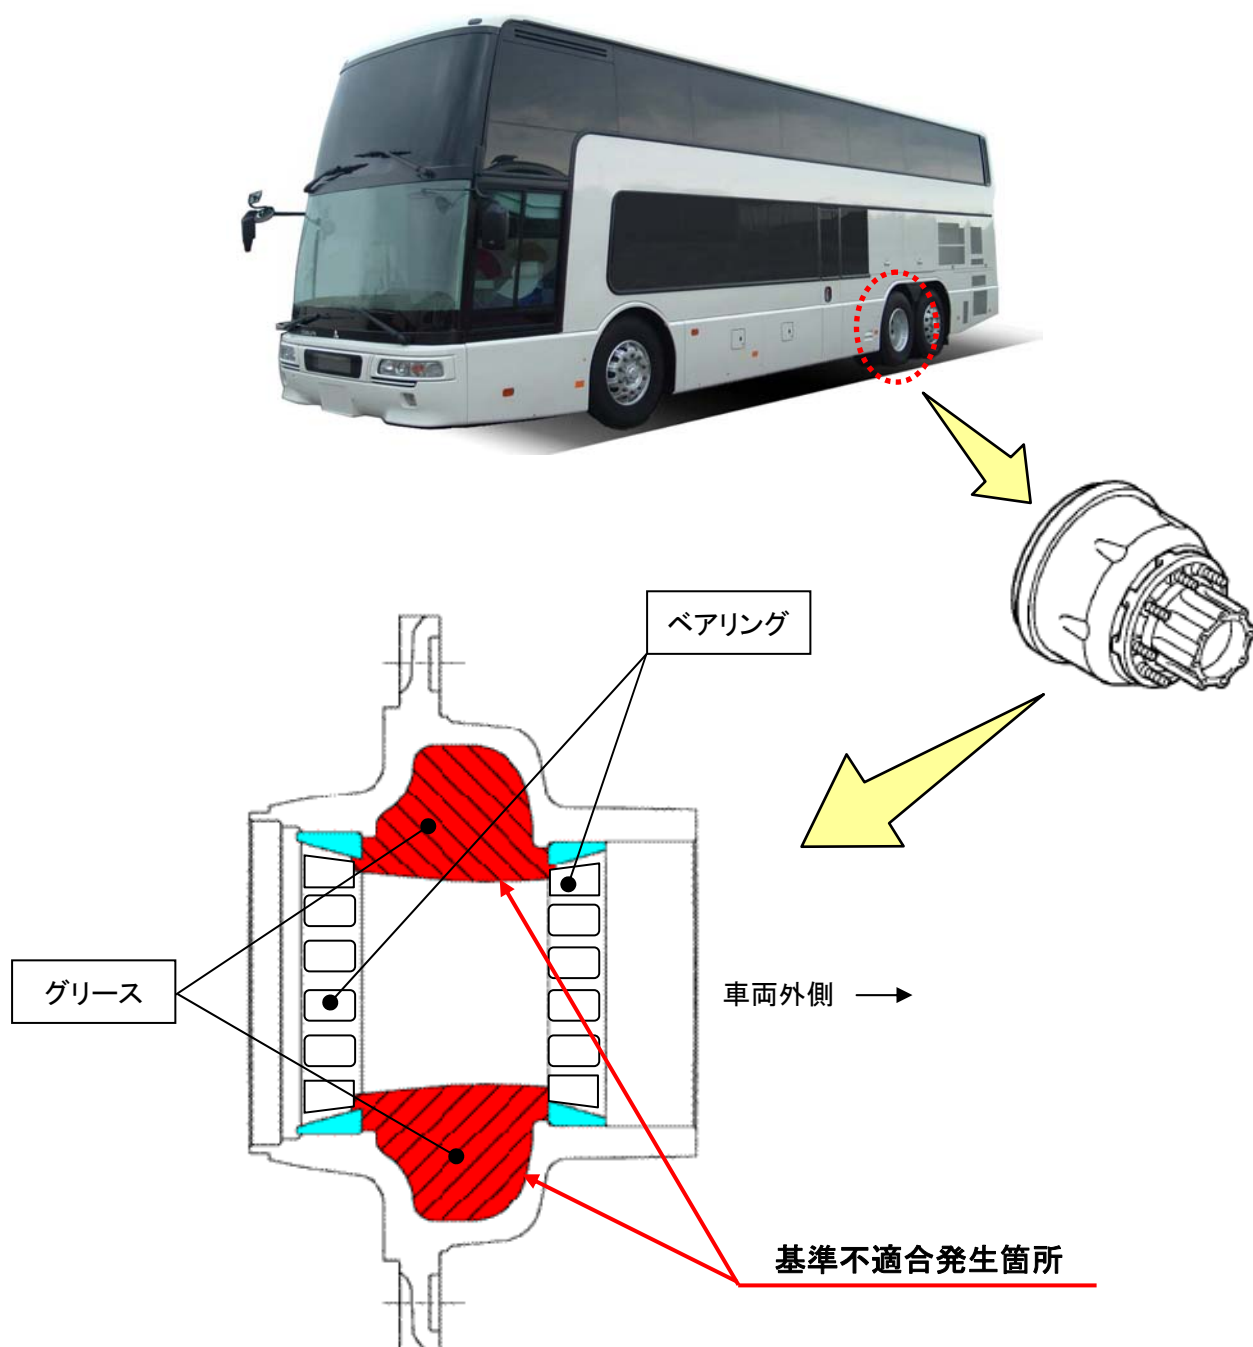

大型高速路線バスにおいて、駆動輪のベアリンググリース充填量が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ベアリングが潤滑不良になり、最悪の場合、走行不能または火災に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、駆動輪のベアリングとグリースを新品に交換する。なお、当該グリースは、規定量を充填する。

注：□は、交換部品を示す。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏の位置に「HB105」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。