


改善箇所説明図 ①



車両前側からの室内視

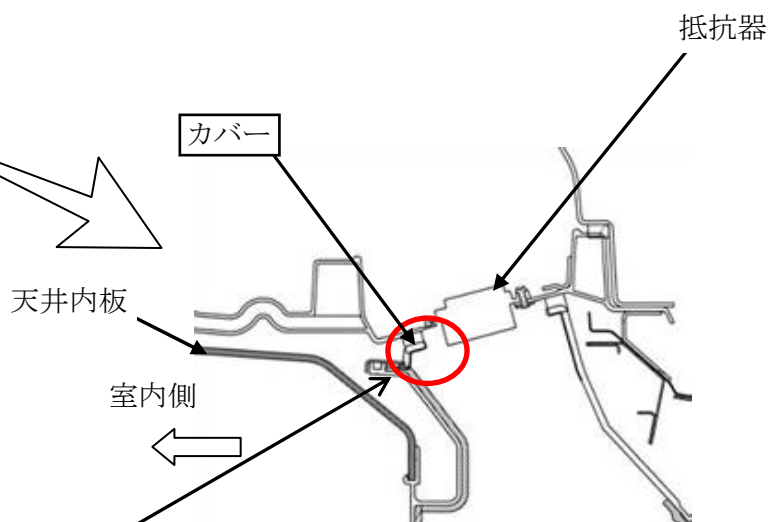

エアコンダクト部断面図

注: は補修または交換する部品を示す。

基準不適合発生箇所

大型観光バスのエアコン用抵抗器の取付位置が不適切なため、当該抵抗器カバーと接触しているものがある。そのため、カバーと短絡し発火するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該抵抗器とカバーの隙間を点検し、隙間が少ない場合は、カバーを切り欠く。また、点検において、カバーが焼損している場合は、カバーを新品に交換する。

識別 : ネームプレートに白色ペイントを塗布する。