


改善箇所説明図 ②

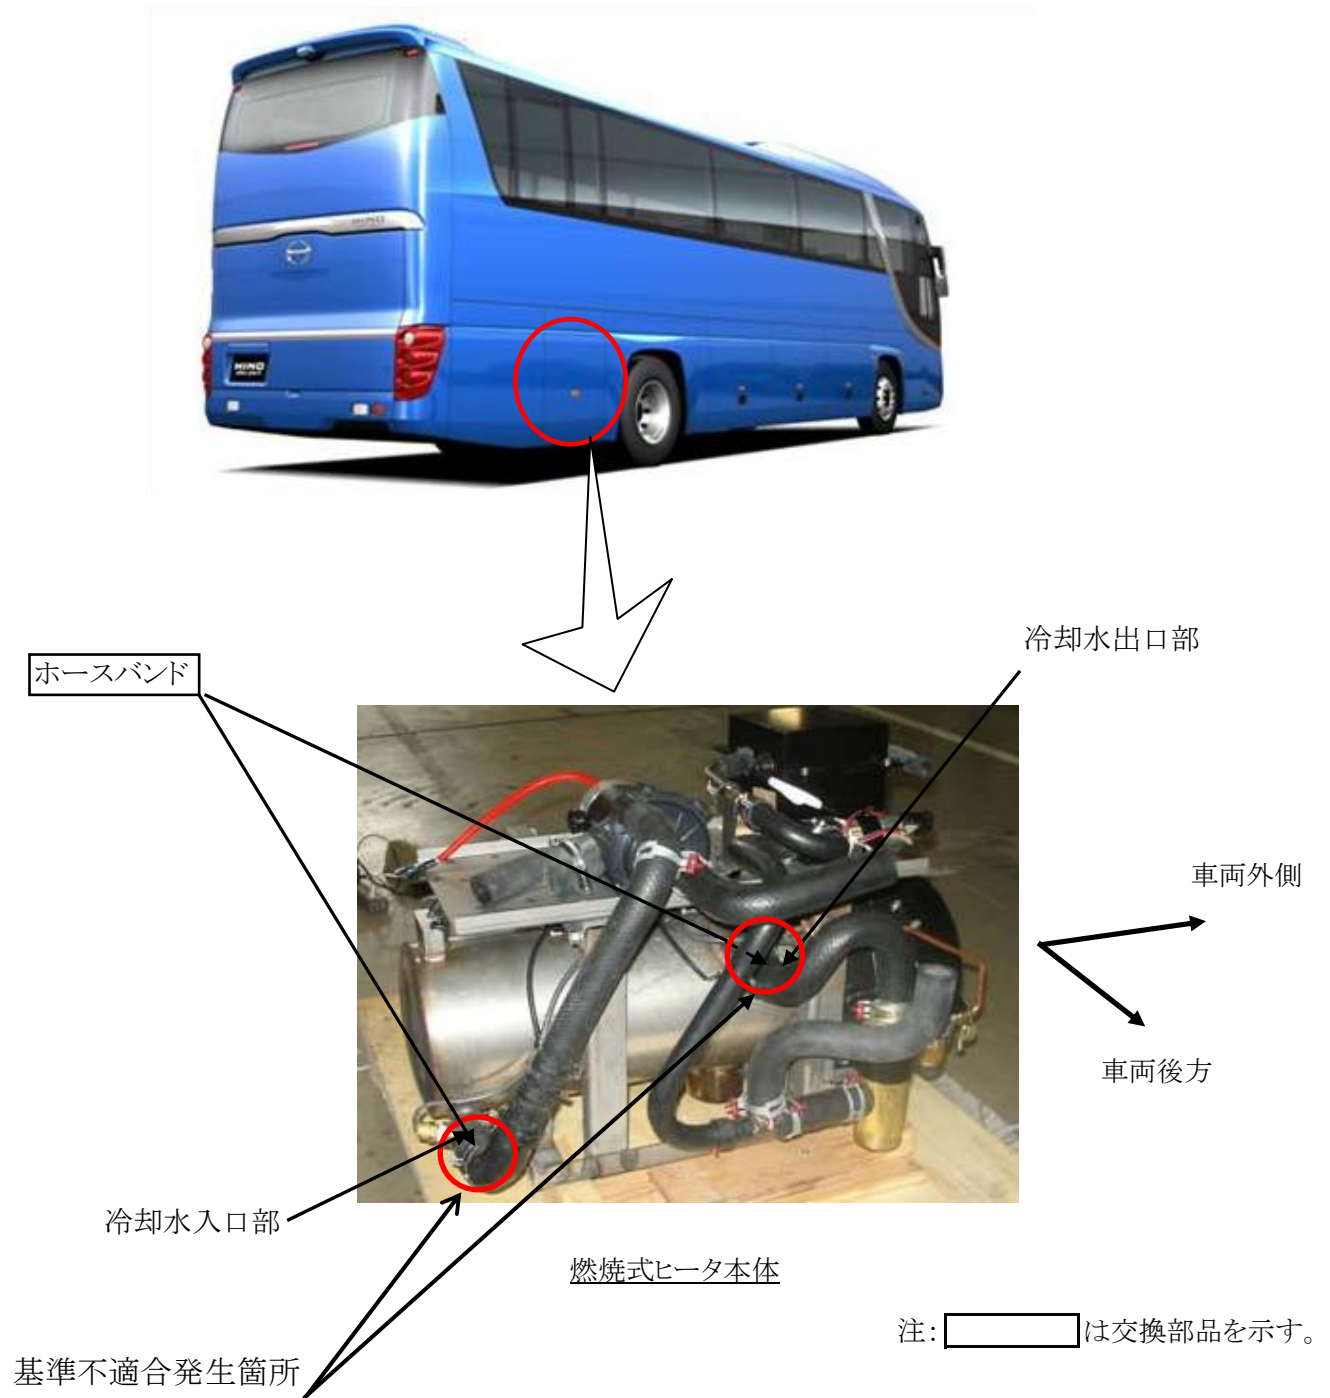

大型観光バスの車室内暖房用の燃焼式ヒータにおいて、冷却水出入口部パイプの形状と当該パイプに組み付けるホースバンドの設定が不適切なため、ヒータを入れて水圧が高い状態で使用した場合、ホースが抜けるものがある。そのため、冷却水が急激に漏れて運行できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ホースバンドを対策品と交換する。

識別 : ホースバンドの形状により、容易に識別できるため、特別の識別は行わない。