



改善箇所説明図 ①

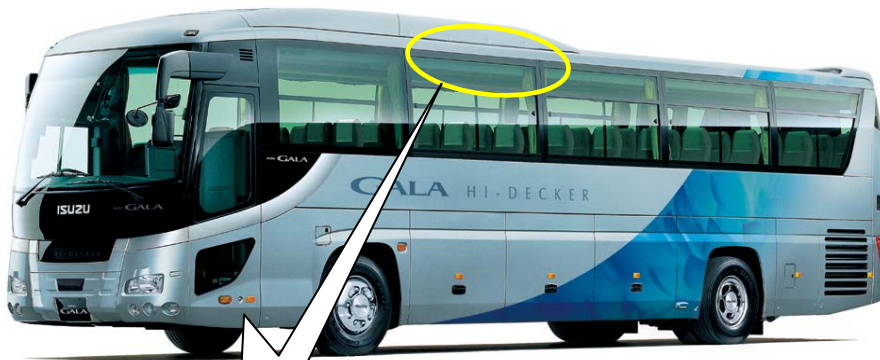

車両前側からの室内視

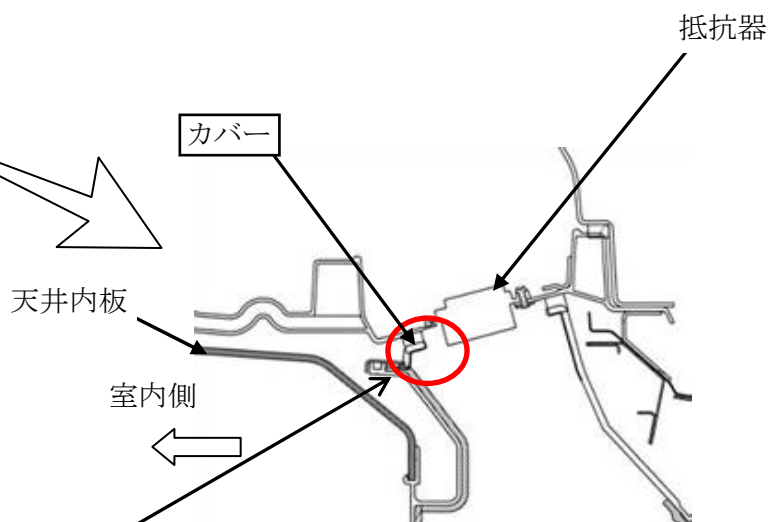

エアコンダクト部断面図

注: は補修または交換する部品を示す。

基準不適合発生箇所

大型観光バスのエアコン用抵抗器の取付位置が不適切なため、当該抵抗器カバーと接触しているものがある。そのため、カバーと短絡し発火するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該抵抗器とカバーの隙間を点検し、隙間が少ない場合は、カバーを切り欠く。また、点検において、カバーが焼損している場合は、カバーを新品に交換する。


識別 : ネームプレートに白色ペイントを塗布する。

改善箇所説明図 ②



ホースバンド

冷却水出口部

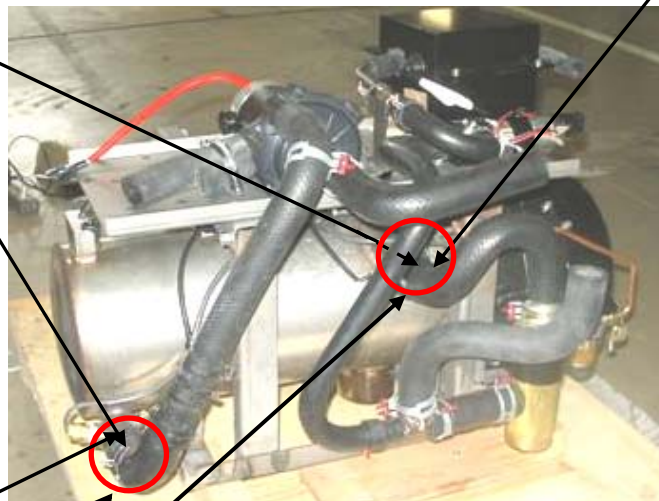

車両外側

車両後方

冷却水入口部

燃焼式ヒータ本体

注: は交換部品を示す。

基準不適合発生箇所

大型観光バスの車室内暖房用の燃焼式ヒータにおいて、冷却水出入口部パイプの形状と当該パイプに組み付けるホースバンドの設定が不適切なため、ヒータを入れて水圧が高い状態で使用した場合、ホースが抜けるものがある。そのため、冷却水が急激に漏れて運行できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ホースバンドを対策品と交換する。

識別 : ホースバンドの形状により、容易に識別できるため、特別の識別は行わない。