


[改善箇所説明図]

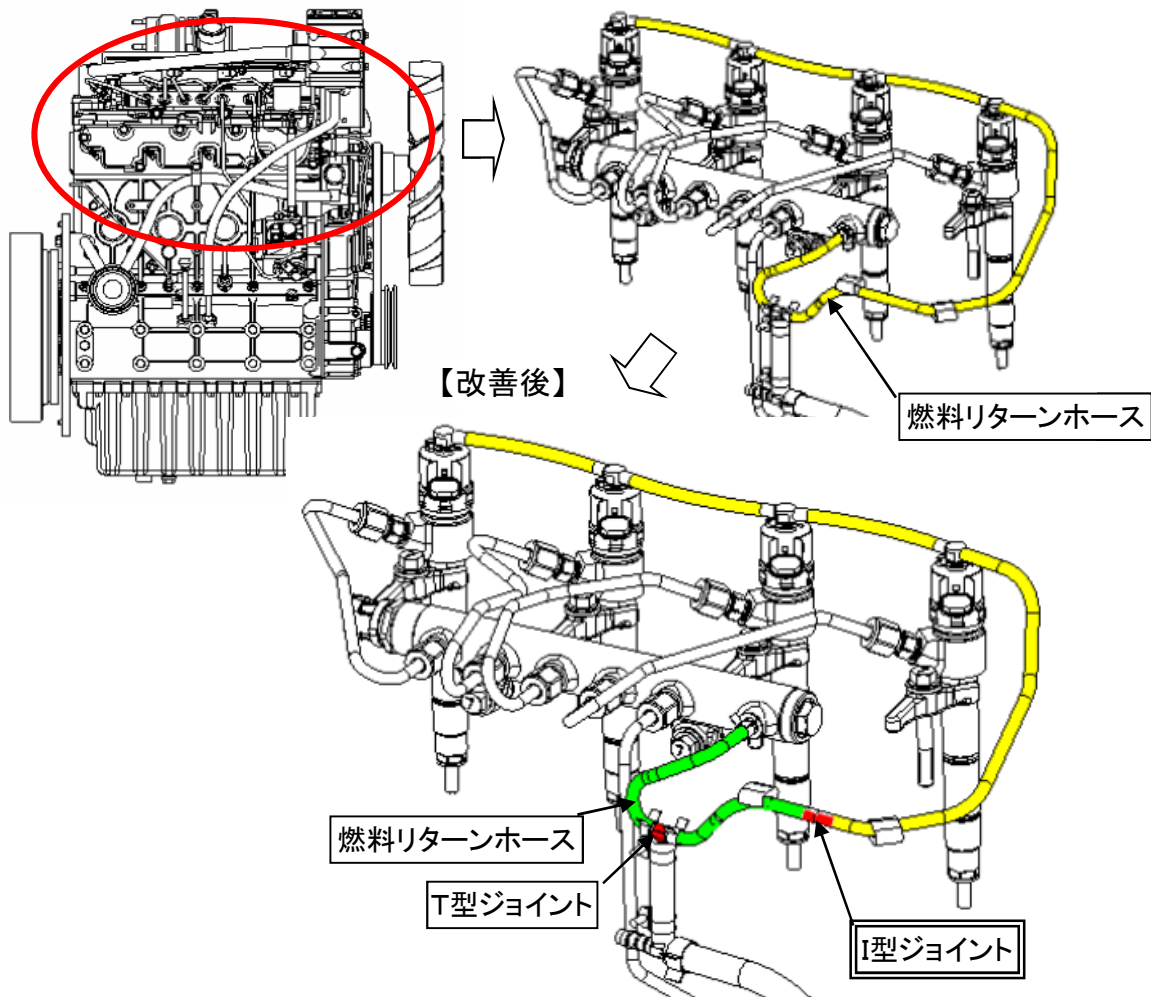

不具合発生箇所

注： は、交換部品
 は、追加部品を示す。

エンジンの燃料装置において、燃料リターンホースとT型ジョイントの組立方法が不適切であったため、当該ホースを傷付けたものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料リターンホースに亀裂が発生し、燃料が滲み出し、最悪の場合、エアが混入し、エンジンが始動できなくなるおそれがある。

改善内容

全車両、燃料リターンホース、T型ジョイントを新品と交換するとともに、I型ジョイントを追加し、治具による組付けを行う。

識別

I型ジョイントの追加接続により識別する。