
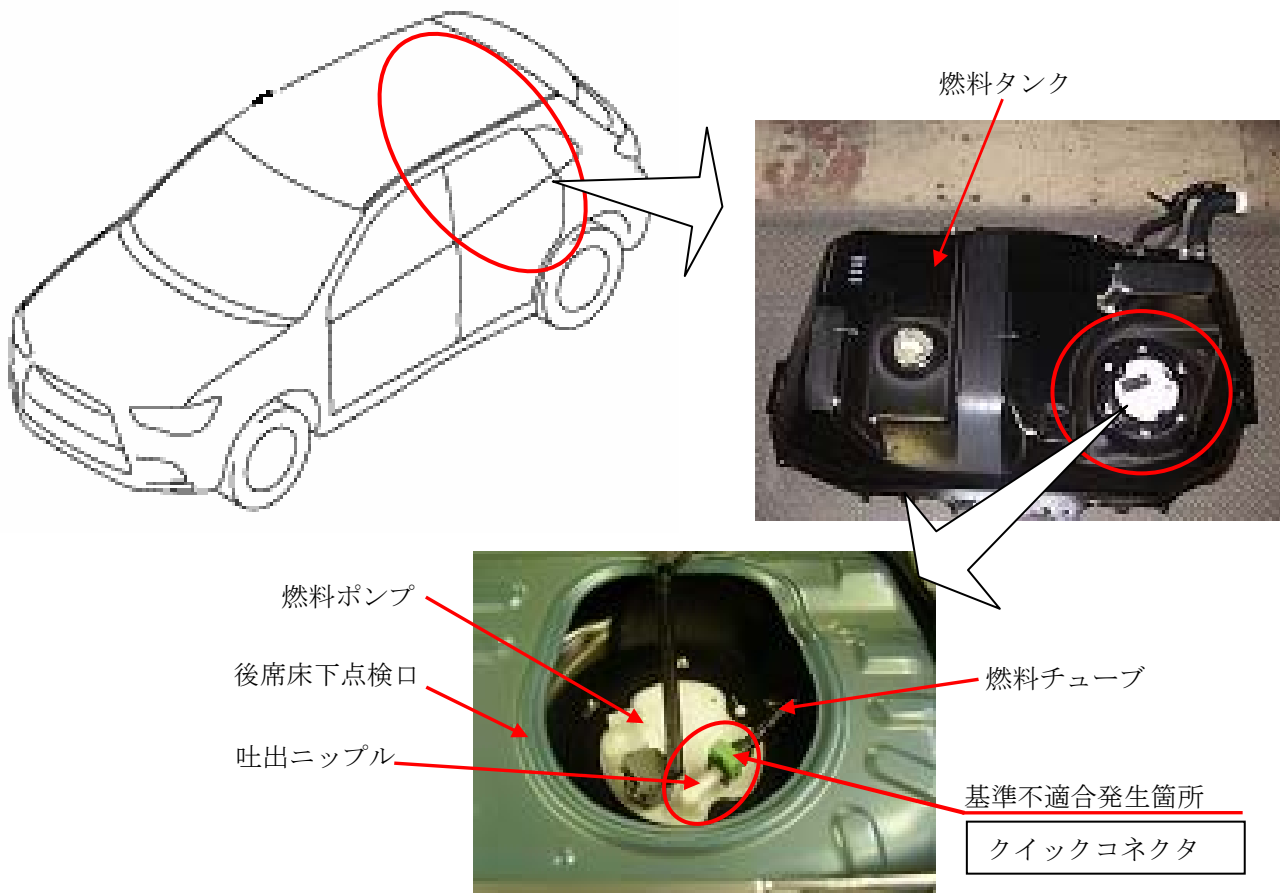


改善箇所説明図

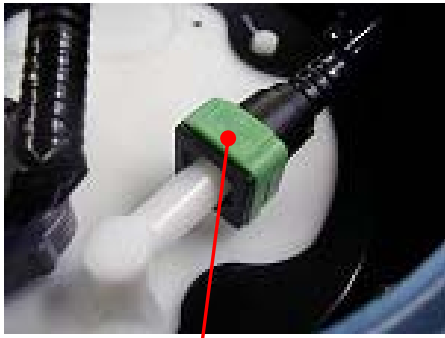

正規嵌合状態	嵌合不良状態
	
クイックコネクタ正規嵌合状態 (ロックリテーナセット状態)	クイックコネクタ嵌合不良状態 (ロックリテーナ未セット状態)

燃料ポンプにおいて、燃料ポンプの吐出ニップルと燃料チューブ継ぎ手部（クイックコネクタ）の組付作業が不適切なため、クイックコネクタが正規に嵌合していないものがある。そのため、クイックコネクタが当該ニップルから外れ、燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、クイックコネクタの嵌合状態を点検し、嵌合が不十分な場合は正規嵌合状態にする。

注： は、点検箇所を示す。

識別：運転席ドアチェックのドア側取付けボルト（上側）頭部に、白または黄色のペイントを塗布する。