


改善箇所説明図

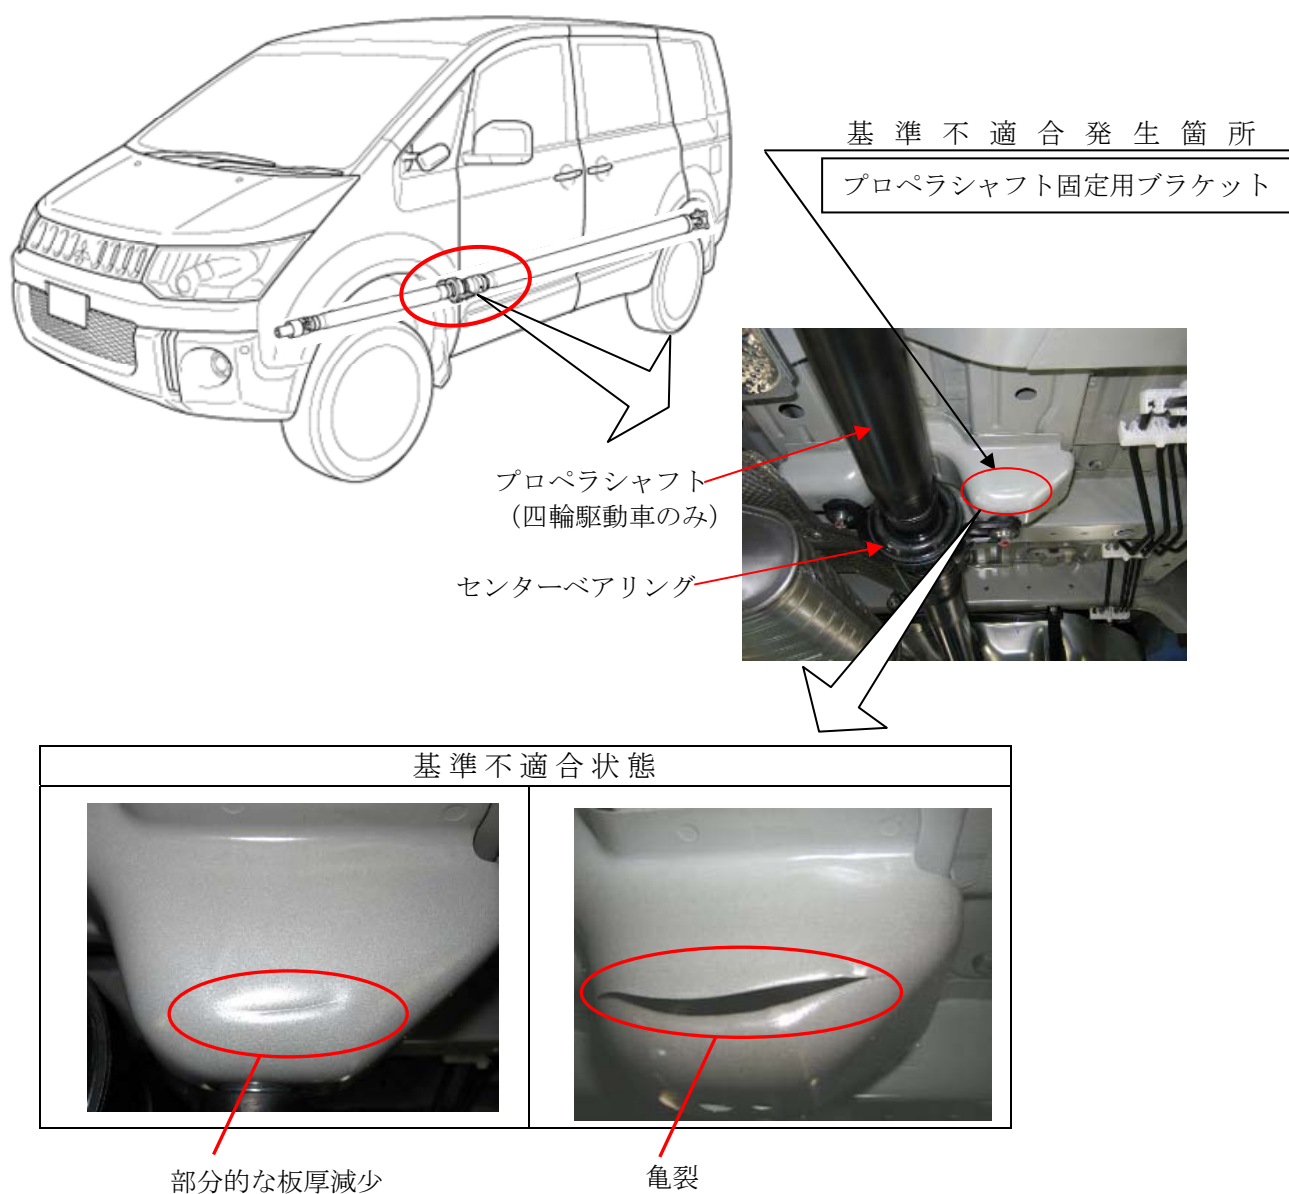

フロアパネルの構成部品であるプロペラシャフト固定用ブラケットのプレス製造工程において、プレス圧力を誤って設定したため、亀裂または部分的な板厚減少が発生しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると①四輪駆動車においては、プロペラシャフトの回転振動等により、当該ブラケットが破損し、走行不能となるおそれがある。②前輪駆動車においては、錆等が発生し、当該ブラケットの強度に影響を及ぼすおそれがある。

改善の内容

- 全車両、ブラケットを点検し、
- ①四輪駆動車においては、亀裂または部分的な板厚減少がある場合は、ブラケットを良品と交換する。
 - ②前輪駆動車においては、亀裂がある場合のみ、ブラケットを良品と交換する。

注：図中の□内は、点検し、必要に応じ交換する部品を示す。

識別：運転席ドア側ロアヒンジの下側取付けボルトの頭部に、白または黄色のペイントを塗布する。