


改善箇所説明図

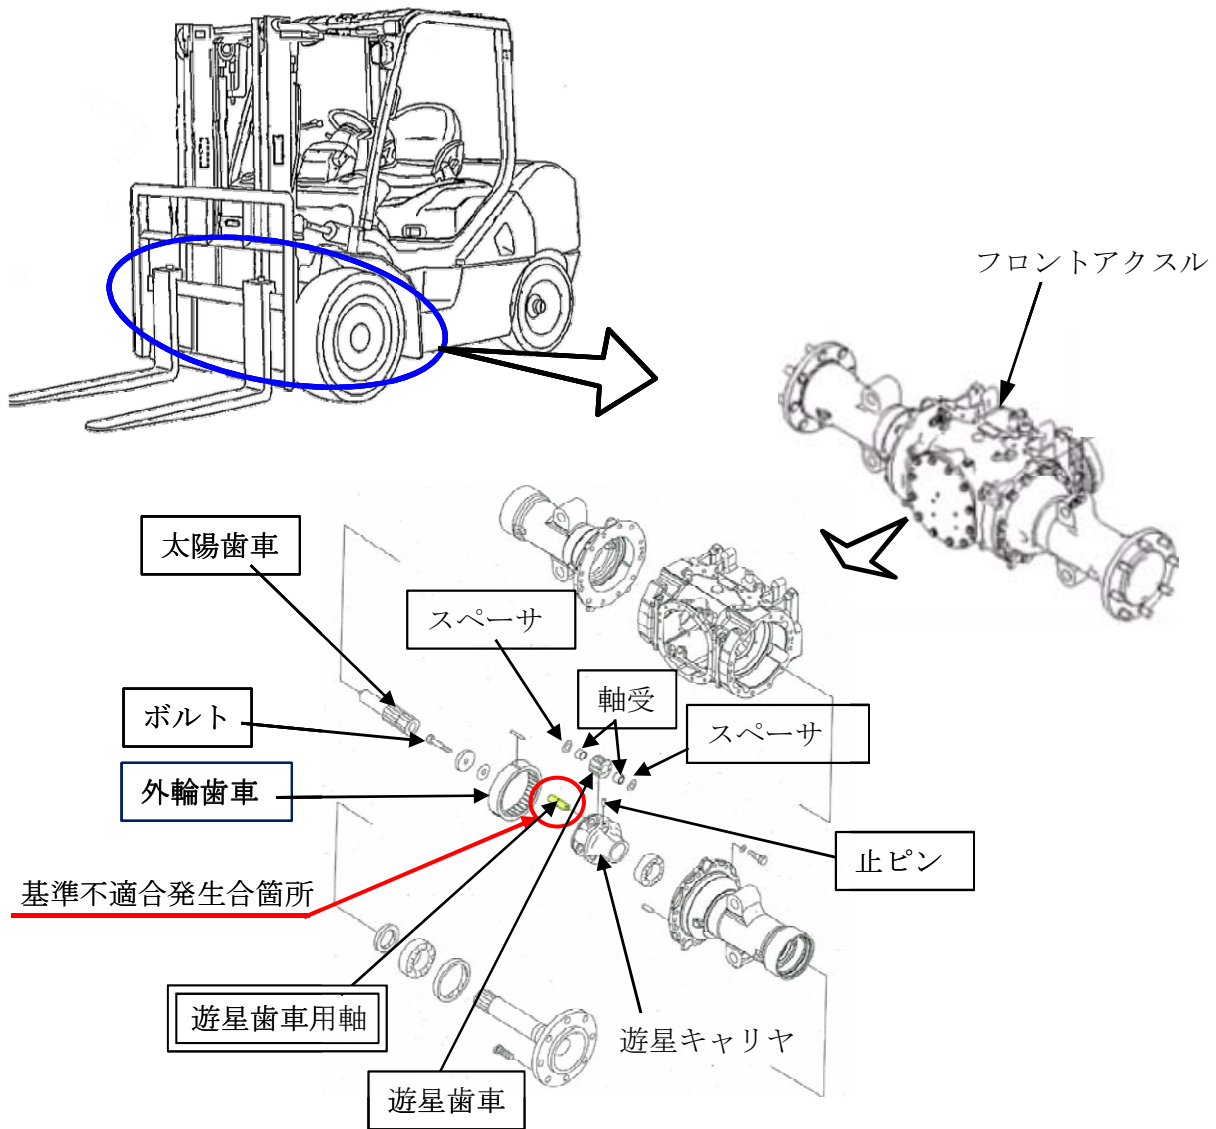

注  は良品に交換する部品を示す。

 は新品に交換する部品を示す。

フロントアクスルにおいて、遊星歯車用軸に材質不良の部品を使用したため、耐久性が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該軸部が摩耗して遊星歯車が破損し、走行不能となるおそれがある。

改善措置の内容：

全車両、遊星歯車用軸を良品に交換するとともに、遊星歯車、軸受、スペーサ、止ピン、外輪歯車、太陽歯車、ボルトを新品に交換する。

識別：

フロントアクスルに赤色ペイントを塗布する。

