


改善箇所説明図

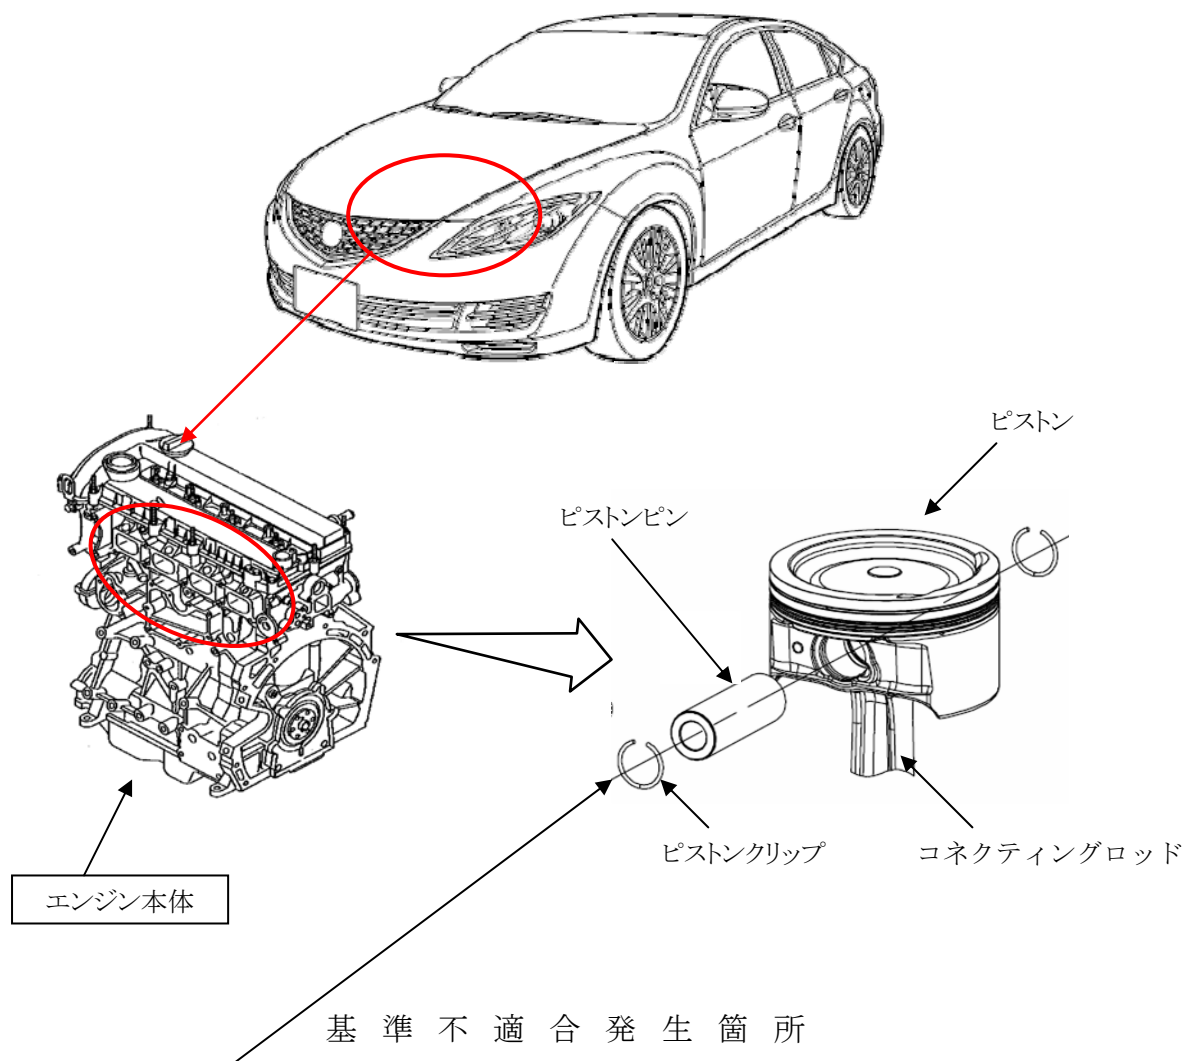

原動機において、部品組付け設備の設定が不適切なため、ピストンとコネクティングロッドを留めるピストンピンの抜け止めのためのピストンクリップが変形しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると当該クリップが外れ、ピストンピンが抜けて異音が生じ、ピストン、コネクティングロッドが破損し、最悪の場合、エンジンが破損し、オイルが漏れて、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、エンジン本体を良品と交換する。

識別：右フロント・サスペンション取付け部のストラット・バー・ブラケットに黄ペンを塗布する。

注) ☐ は、交換部品を示す。