


## 改善箇所説明図

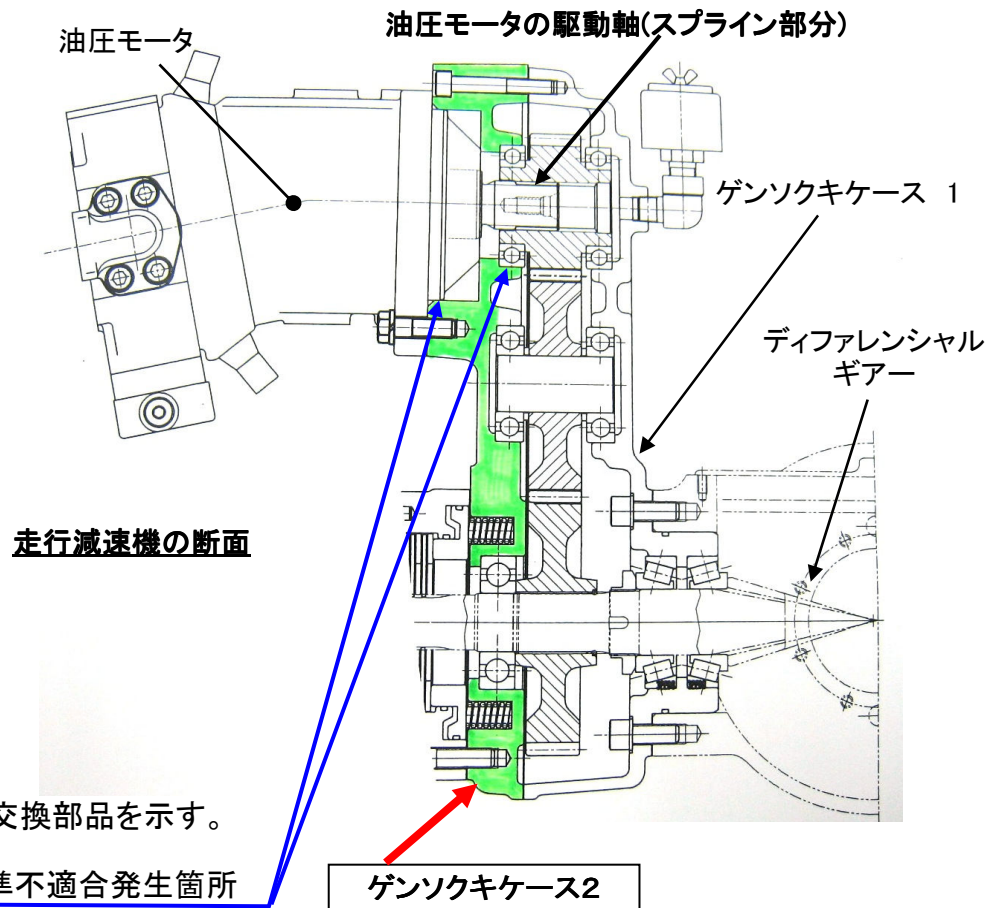

ショベルローダの走行減速機において、油圧モータ取付側減速機ケースの加工精度が不適切なため、油圧モータの駆動軸と当該減速機のギヤの中心がずれているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると油圧モータの駆動軸(スプライン部分)が摩耗し、最悪の場合、駆動軸が摩滅し、走行不能となるおそれがある。

### 改善措置の内容:

全車両、走行減速機の当該ケースを良品に交換する。

### 改善後の識別:

交換後、ゲンソクケース2の前面に白ペイントで丸印を追加する。