


改善箇所説明図

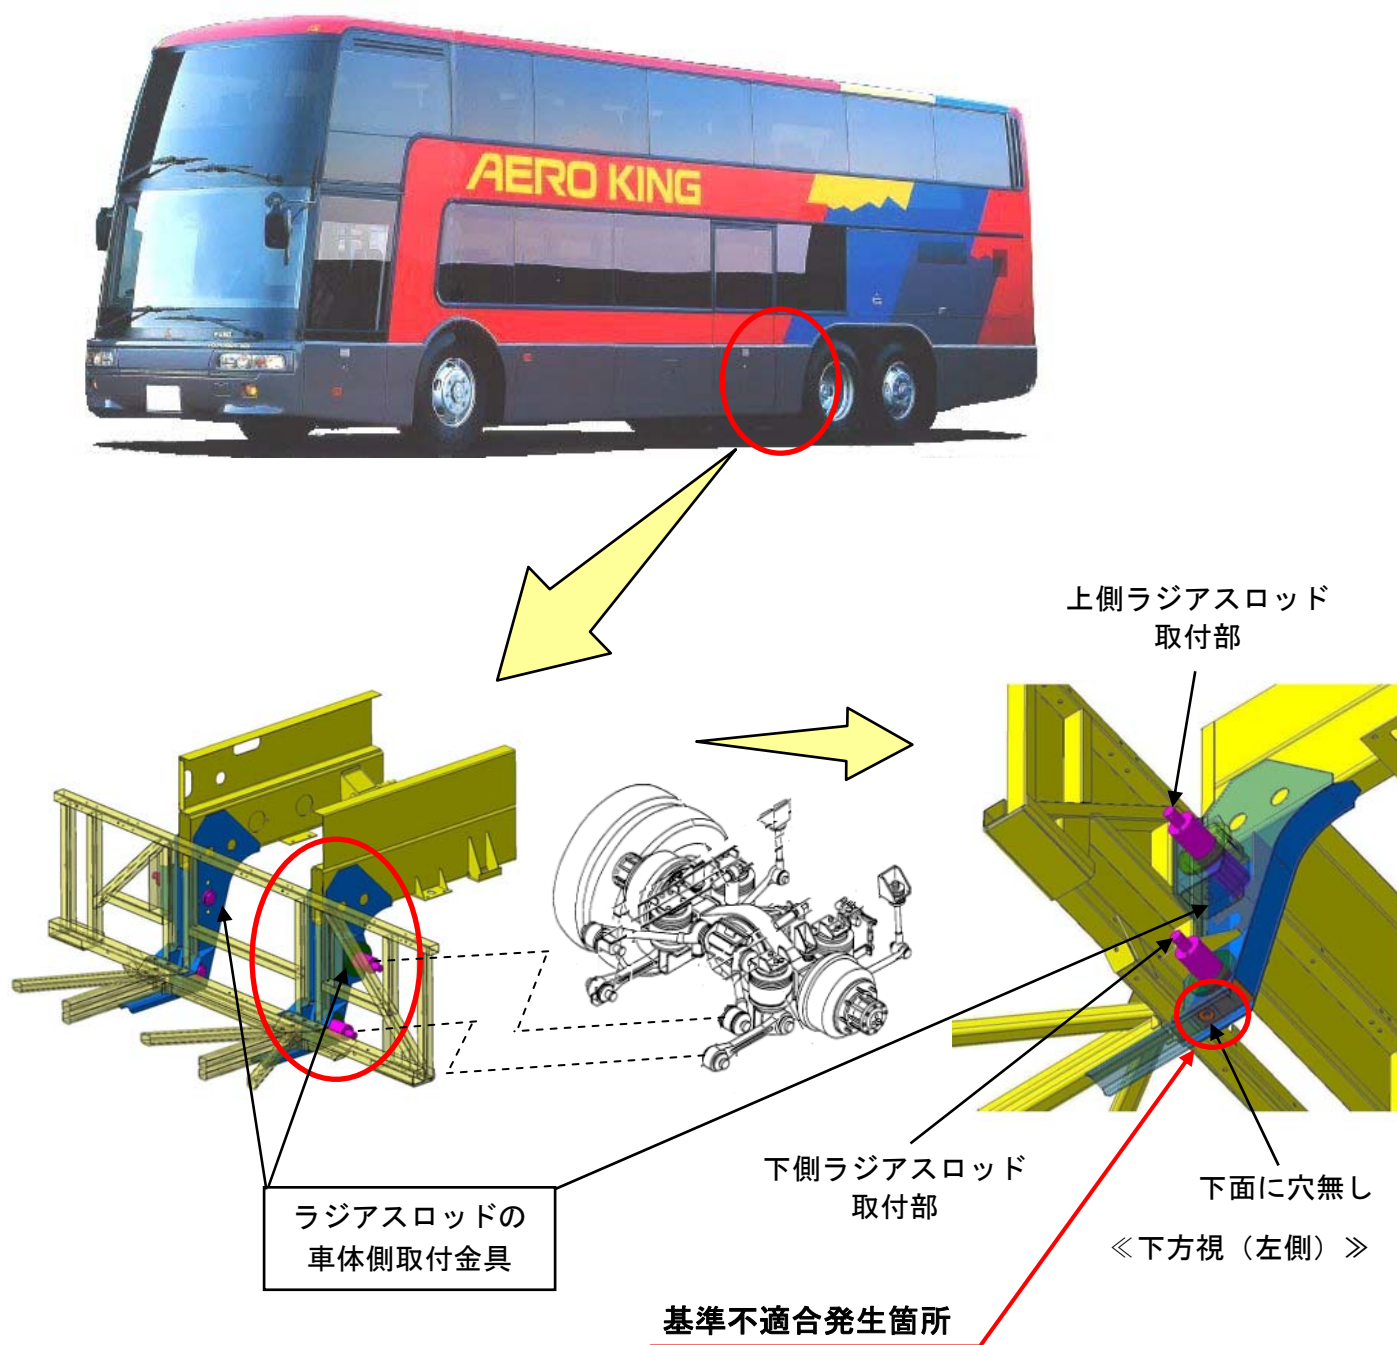

後前軸を固定する下側ラジアスロッドの車体側取付金具の形状が不適切なため、当該金具の内側に水が浸入して腐食するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、当該金具が脱落し、走行安定性が損なわれるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、下側ラジアスロッドの車体側取付金具を点検し、下面に穴が無いものは穴開き品に交換する。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏の位置に「HB113」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。