


改善箇所説明図

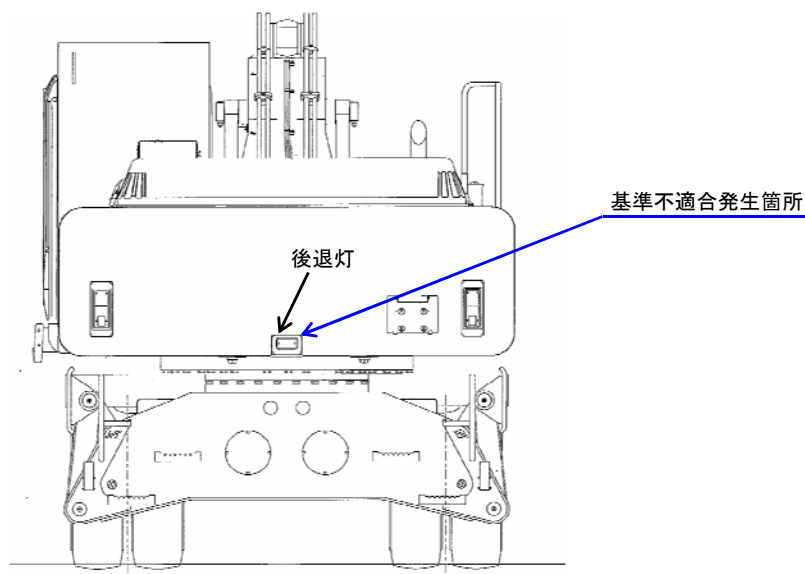


基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因

後退警報ブザーの電気配線において、後退警報ブザーとパーキングブレーキ圧力スイッチの動作電源が同じハーネス内で束ねられているため、後退警報ブザーの鳴動時に発生する電気ノイズの影響によりパーキングブレーキ圧力スイッチが誤作動し、パーキングブレーキ圧力スイッチの誤作動の影響により後退灯点灯用リレーが誤作動し、後退灯が点滅するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、パーキングブレーキ圧カススイッチ動作電源配線を後退警報ブザーのハーネスから分離させるとともに、パーキングブレーキ圧カススイッチ接地線の配索を変更するための対策ハーネスを追加する。

注:  は追加部品を示す。

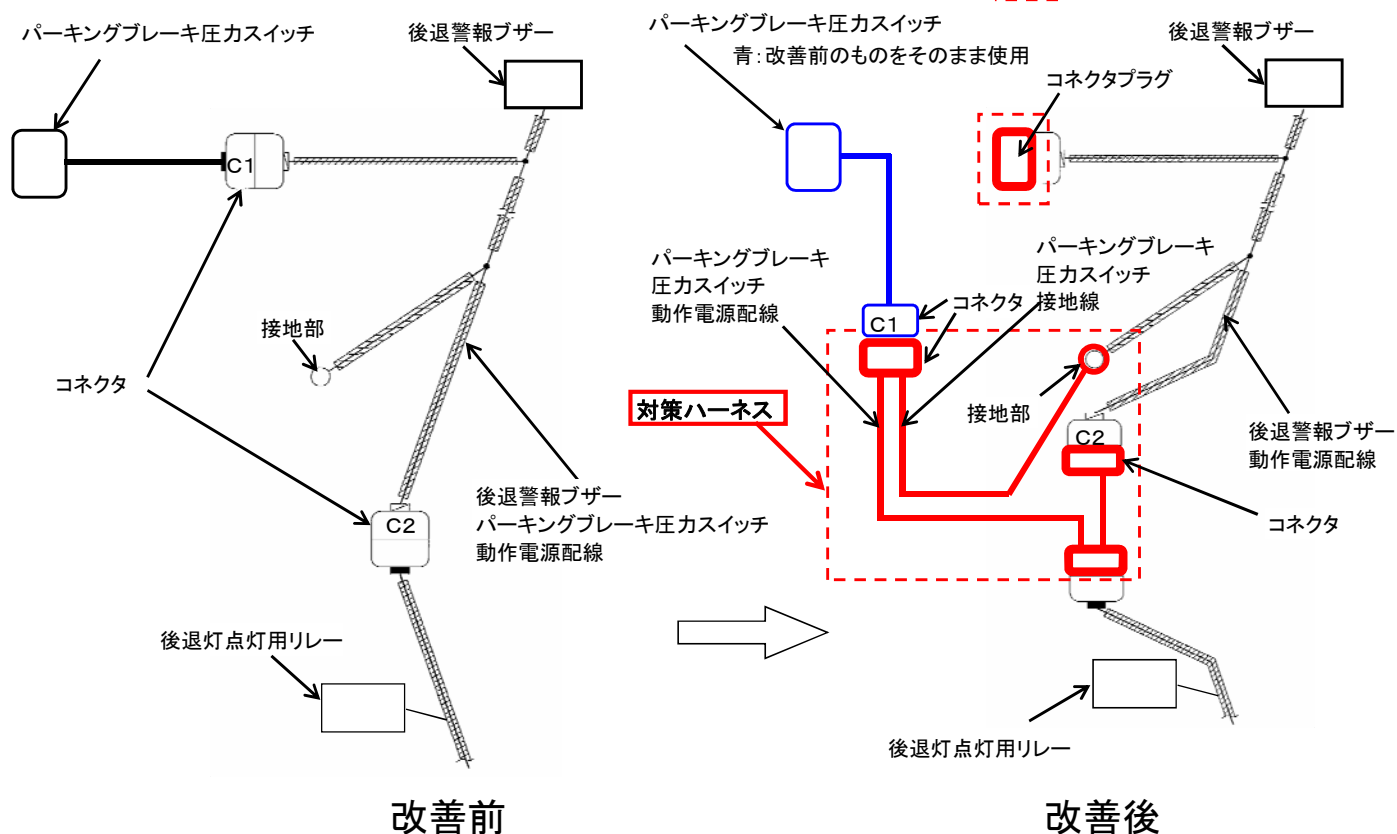

識 別: 改善実施済車には、後面窓ガラスの左下側又はモニタースタンド左側にステッカー（No. 2744）を貼る。