


改善箇所説明図

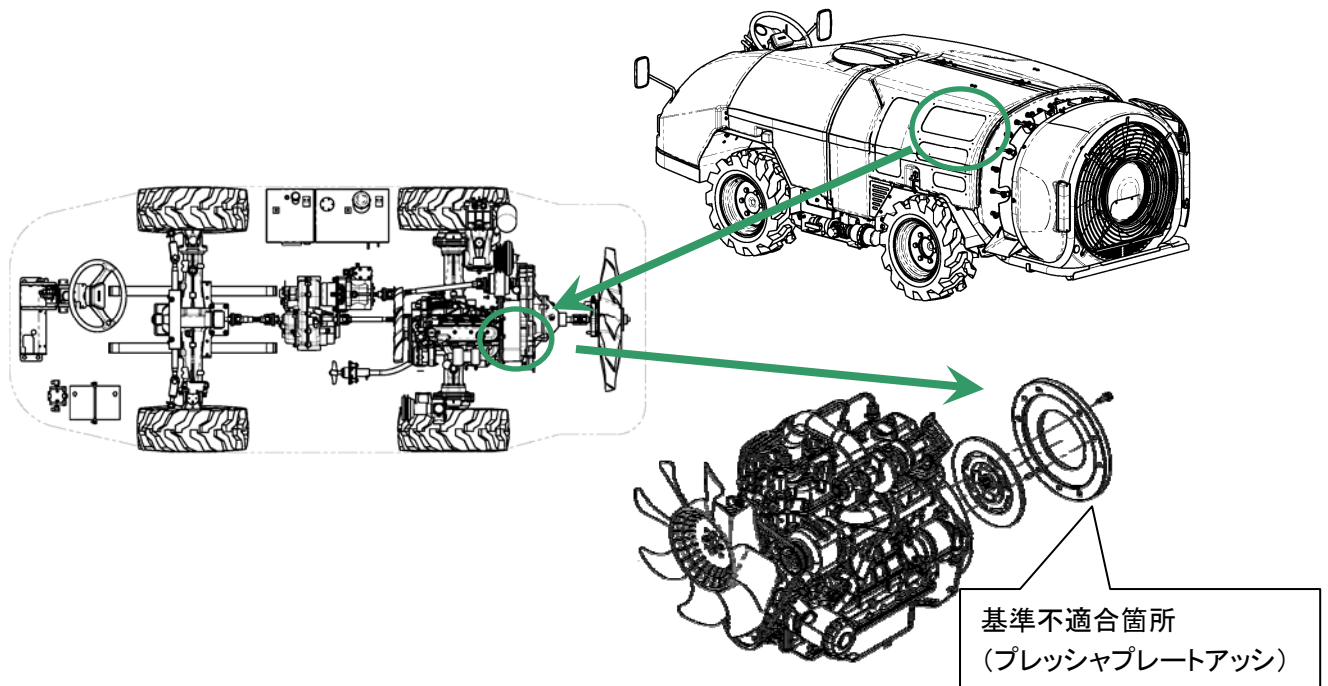

農業用薬剤散布車の動力伝達装置において、原動機の動力を伝達するプレッシャプレートの取付方法が不適切なため、原動機の動力をクラッチディスクのトーシヨンスプリングにより十分に緩衝できず、クラッチディスクが破損する場合がある。そのため、原動機の動力を伝達できず、走行不能となるおそれがある。

改善前	改善後
原動機 フライホイール クラッチディスク プレッシャプレートアッシ ・プレッシャプレート ・六角ボルト	クラッチディスク プレッシャプレートアッシ ・プレッシャプレート ・スプリングホルダ ・圧縮コイルバネ ・六角穴付ボルト <u>改善措置の内容</u> 全車両、プレッシャプレートアッシを対策品に交換するとともに、クラッチディスクを新品と交換する。

注： は交換部品を示す

識別：ミッションケース上面に赤色のペイントを塗布する。