


改善箇所説明図

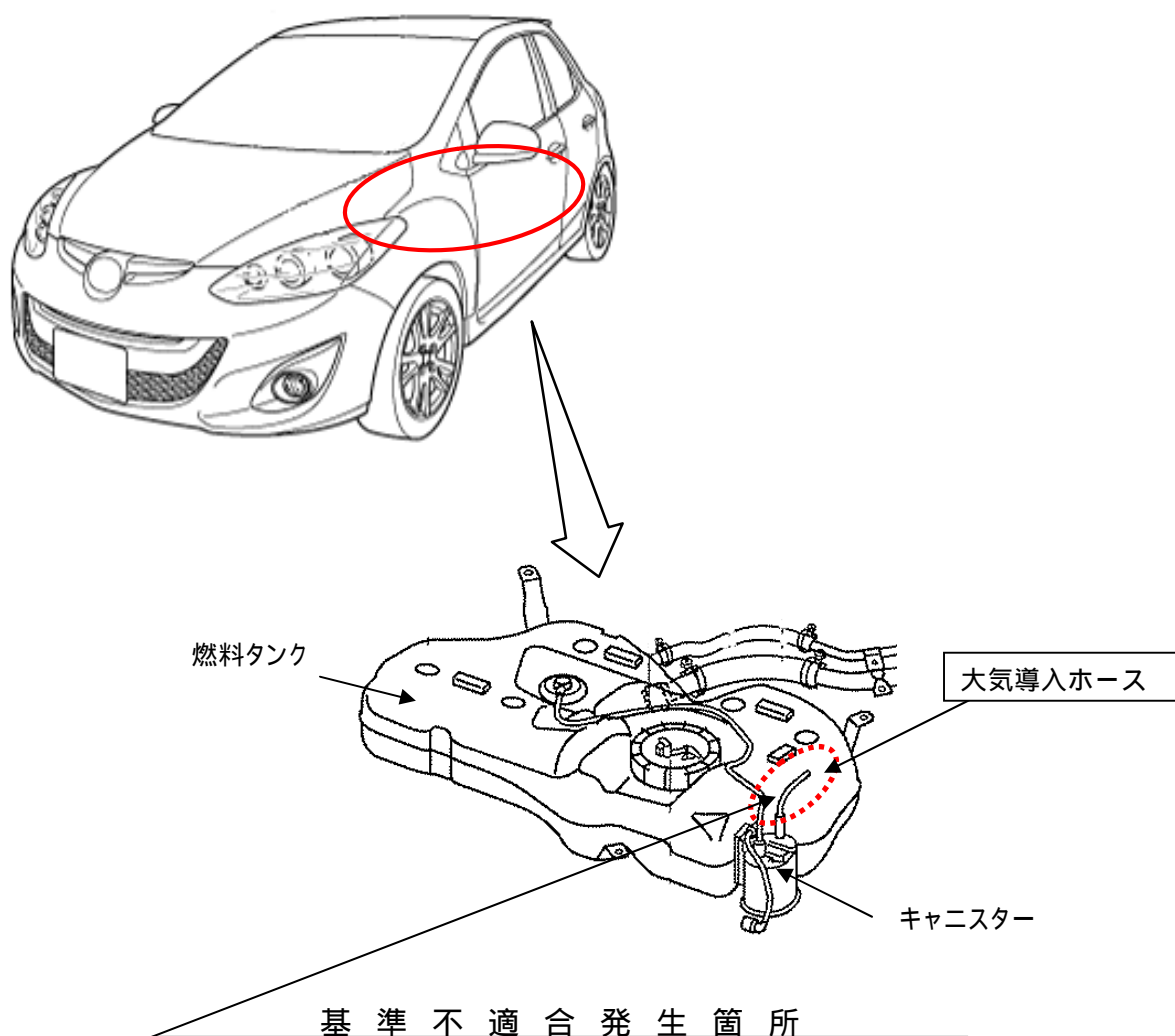

燃料蒸発ガスの排出を抑止するキャニスターの大気導入ホースの取り付けが不適切なため、当該ホースが車体と燃料タンクの間に挟まっているものがある。そのため、そのまま使用を続けるとパージ流量が低下し、キャニスターの掃気が不十分となるため、基準値を超える燃料蒸発ガスが排出するおそれがある。

改善の内容

全車両、大気導入ホースの組み付け状態を点検し、ホースが挟まっている場合は、正規の組み付け状態に修正する。

識別：キャニスターの固定バンドに黄ペンを塗布する。

注) ☐ は、取り回し修正する部品を示す。