


改善箇所説明図

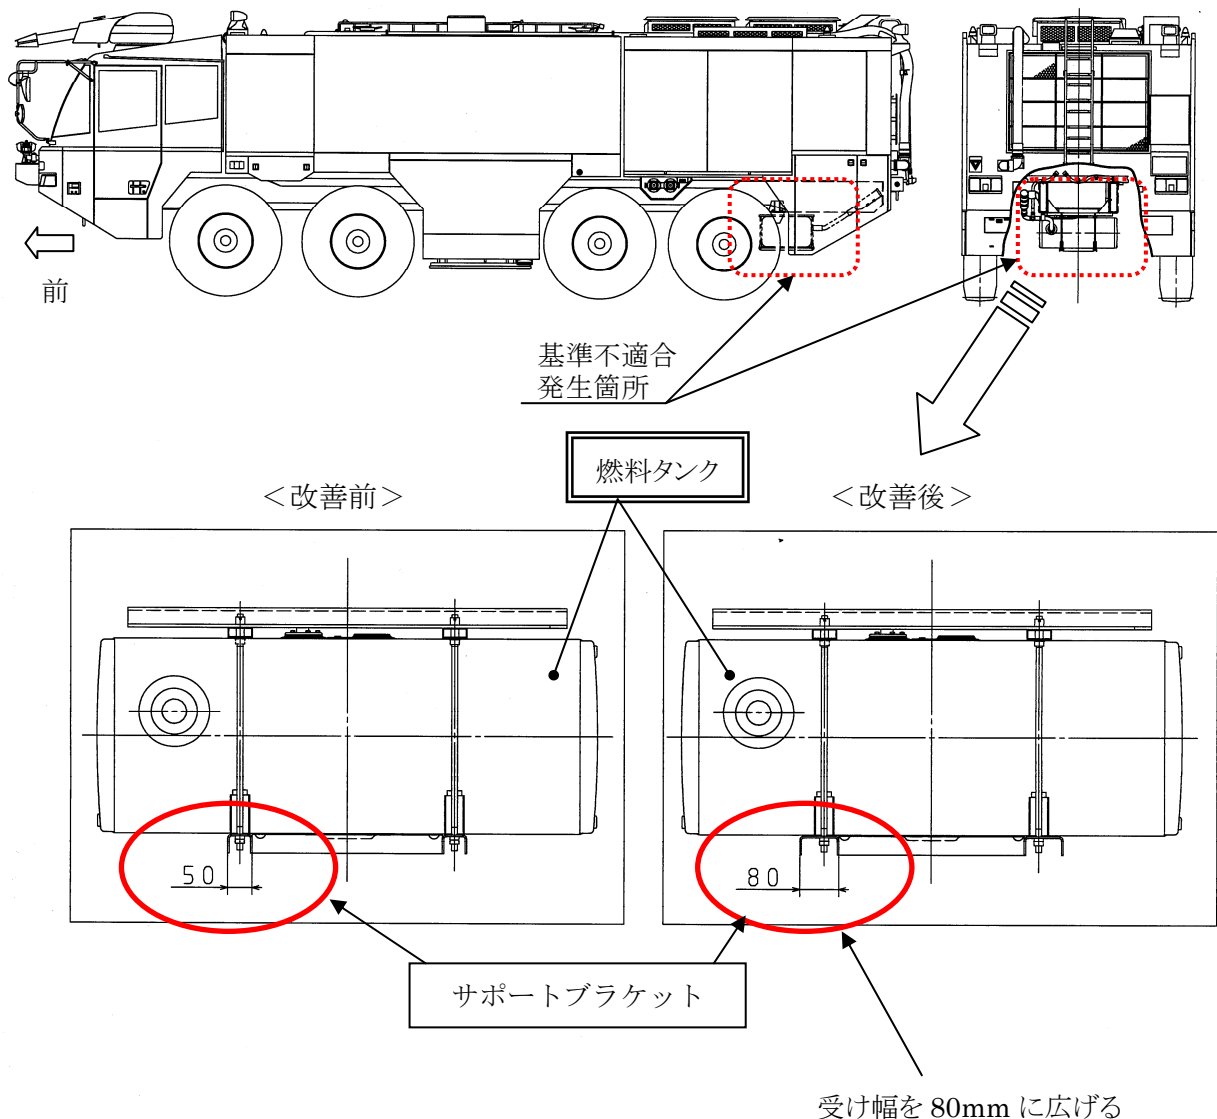

燃料タンクにおいて、燃料タンクを固定しているサポートブラケットの形状が不適切なため、車体の振動により燃料タンクの下面に亀裂が発生する場合がある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、当該亀裂部から燃料が漏れるおそれがある。

改善措置の内容: 全車両、燃料タンクを固定しているサポートブラケットを対策品と交換する。また、全車両、燃料タンクを点検し、損傷していた場合には、燃料タンクを新品に交換する。

注: は、交換部品を示す。

注: は、点検の結果、交換する部品を示す。

識別: 燃料タンク下面を受けているサポートブラケットの受け幅が80mm有ることで識別する。