


改善箇所説明図

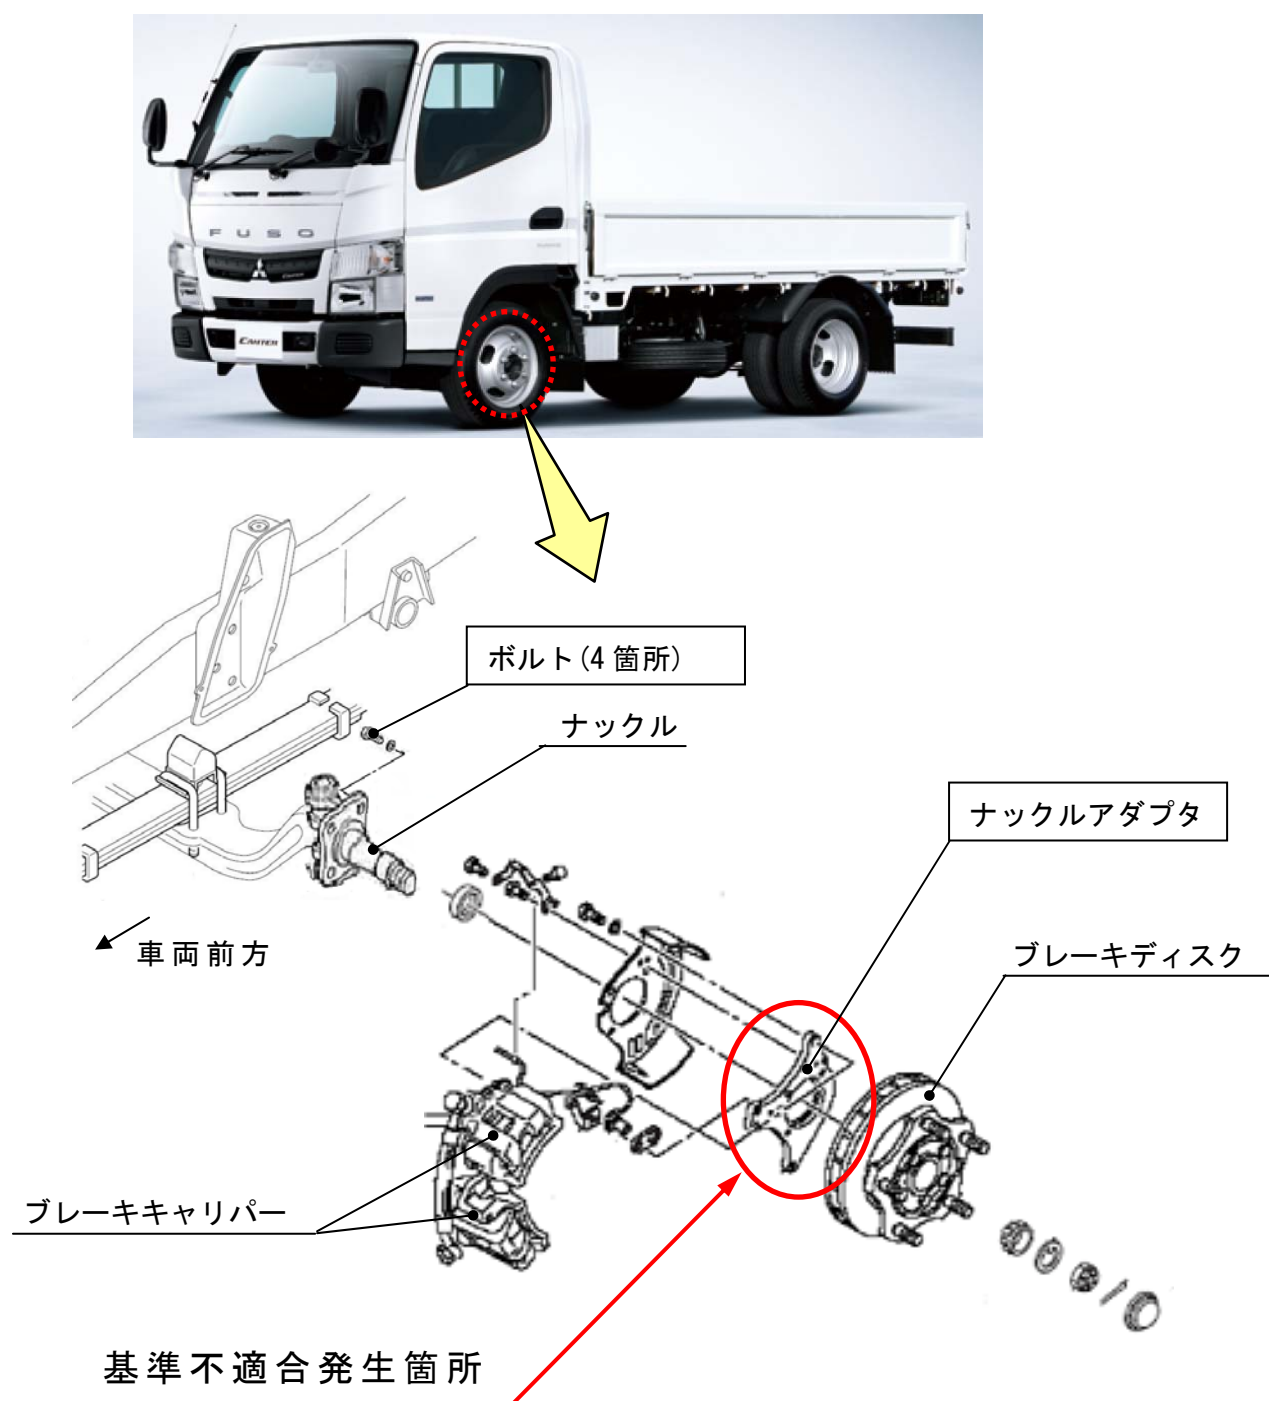

小型トラックにおいて、ナックルアダプタのナックル嵌合穴加工が不適切なため、当該アダプタの取付けボルトの軸力が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、取付けボルトの脱落や折損が生じ、最悪の場合、当該アダプタが回転して前輪のブレーキホースが損傷し、前輪のブレーキが利かなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ナックルアダプタを良品に交換するとともに、取付けボルトを新品に交換する。

注：□は、交換部品を示す。

識別：作業完了車には、助手席リヤドアピラーストライカー付近に「LT97」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。