



## 改善箇所説明図

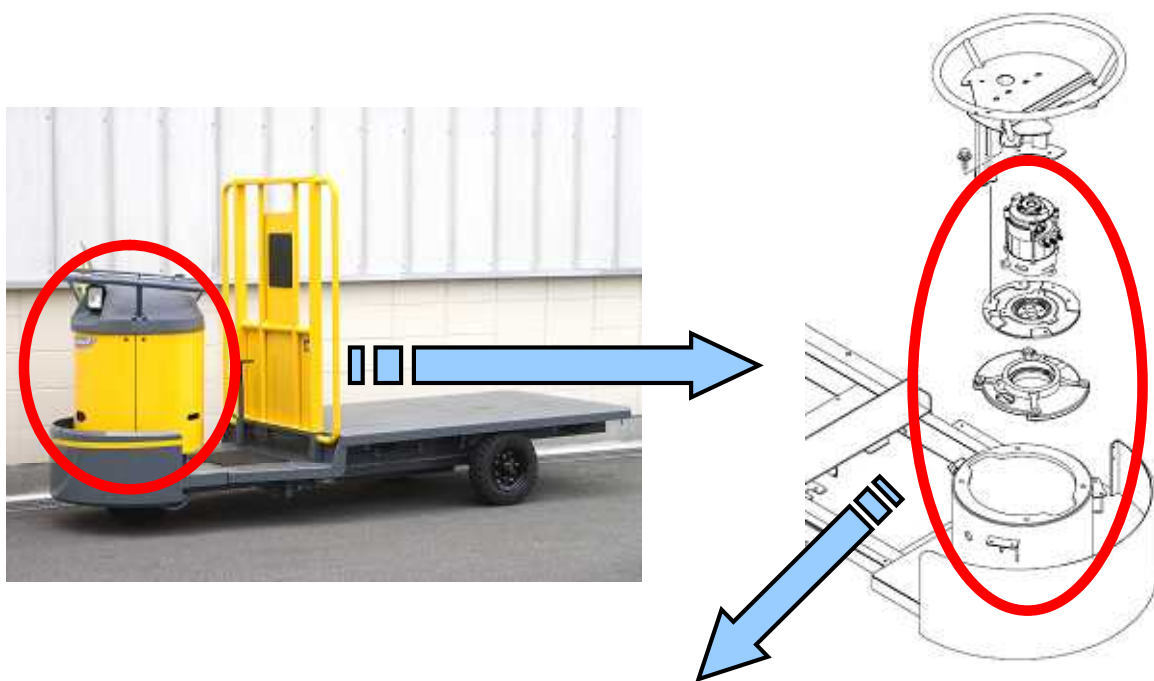

### 不適合発生箇所

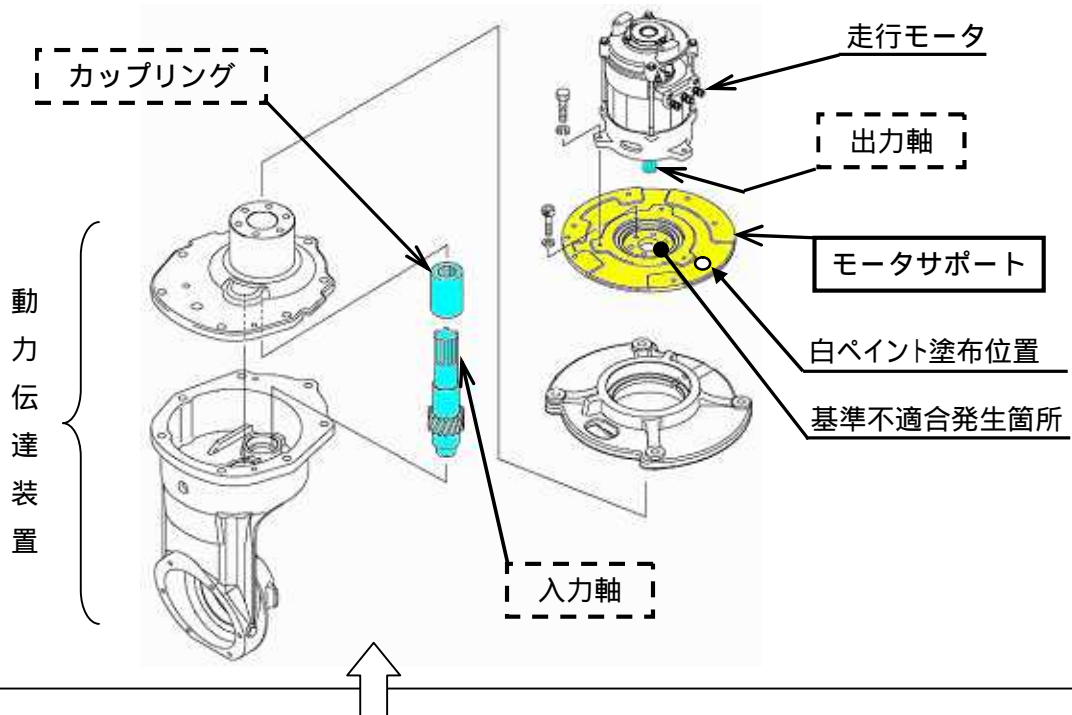

#### 基準不適合発生箇所

ターレット式構内運搬自動車において、走行モータを動力伝達装置に取り付けるためのモータサポートの加工不良により、走行モータの出力軸と動力伝達装置の入力軸の芯がずれた状態で組み付けられたものがある。そのため、動力伝達装置の入力軸やカップリング、走行モータの出力軸のスプライン部が摩耗し、走行不能となるおそれがある。

#### 改善の内容

全車両、モータサポートを良品に交換する。  
また、全車両、動力伝達装置の入力軸やカップリング、走行モータの出力軸を点検し、摩耗している場合は新品に交換する。

注：□内は、全車両に対して交換する部品を示す。  
□内は、摩耗している場合に交換する部品を示す。

識別：改善実施済車には、車両背面バックレスト側面の中間位置辺りに№2858 のステッカーを貼付けし、交換したモータサポートに白ペイントを塗布する。