



改善箇所説明図

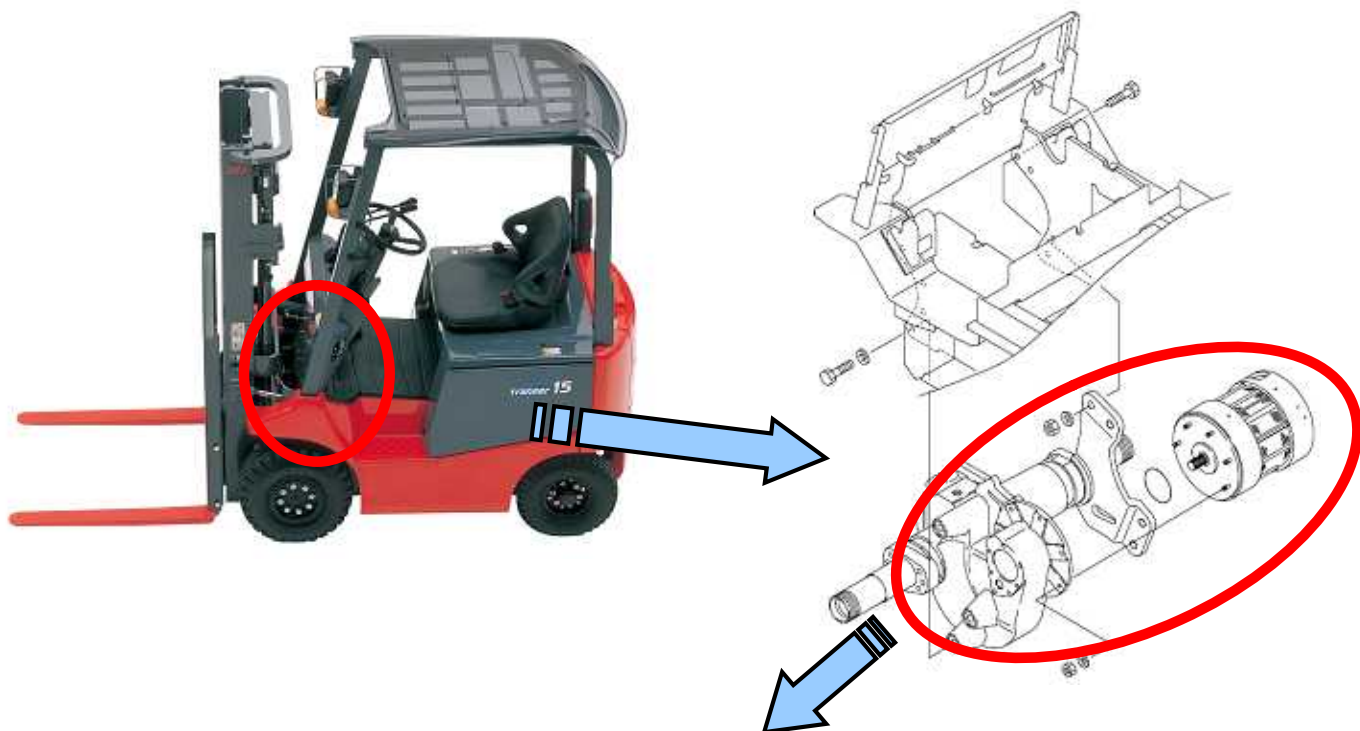

不適合発生箇所

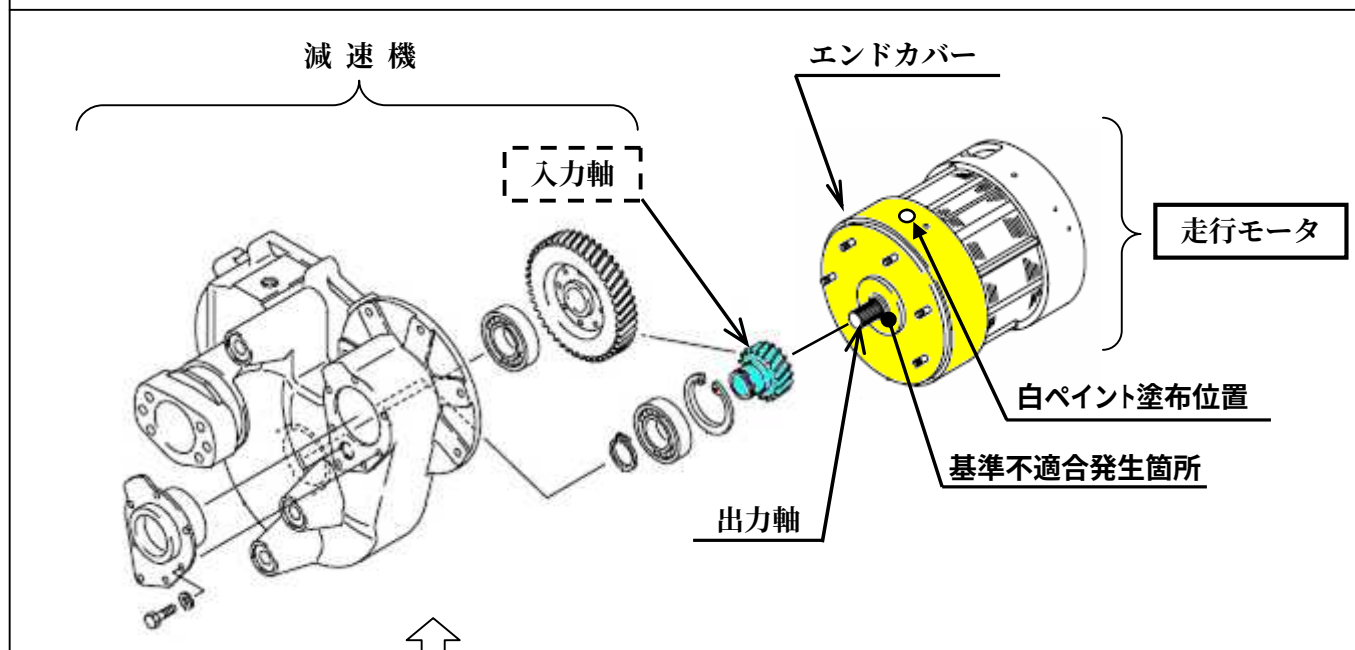

基準不適合発生箇所

バッテリーフォークリフトにおいて、走行モータのエンドカバーの加工不良により、走行モータの出力軸が傾いた状態で減速機に組み付けられたものがある。そのため、出力軸に過大な曲げ応力が加わることにより、出力軸が折損して走行不能になるおそれがある。

改善の内容

全車両、走行モータを良品に交換する。
また、全車両、減速機の入力軸を点検し、摩耗している場合は新品に交換する。

注： 内は、全車両に対して交換する部品を示す。
 内は、摩耗している場合に交換する部品を示す。

識別：改善実施済車には、車体前面フロントカバー上隅の運転者席側に№2859 のステッカーを貼付けし、交換したエンドカバーに白ペイントを塗布する。