


改善箇所説明図

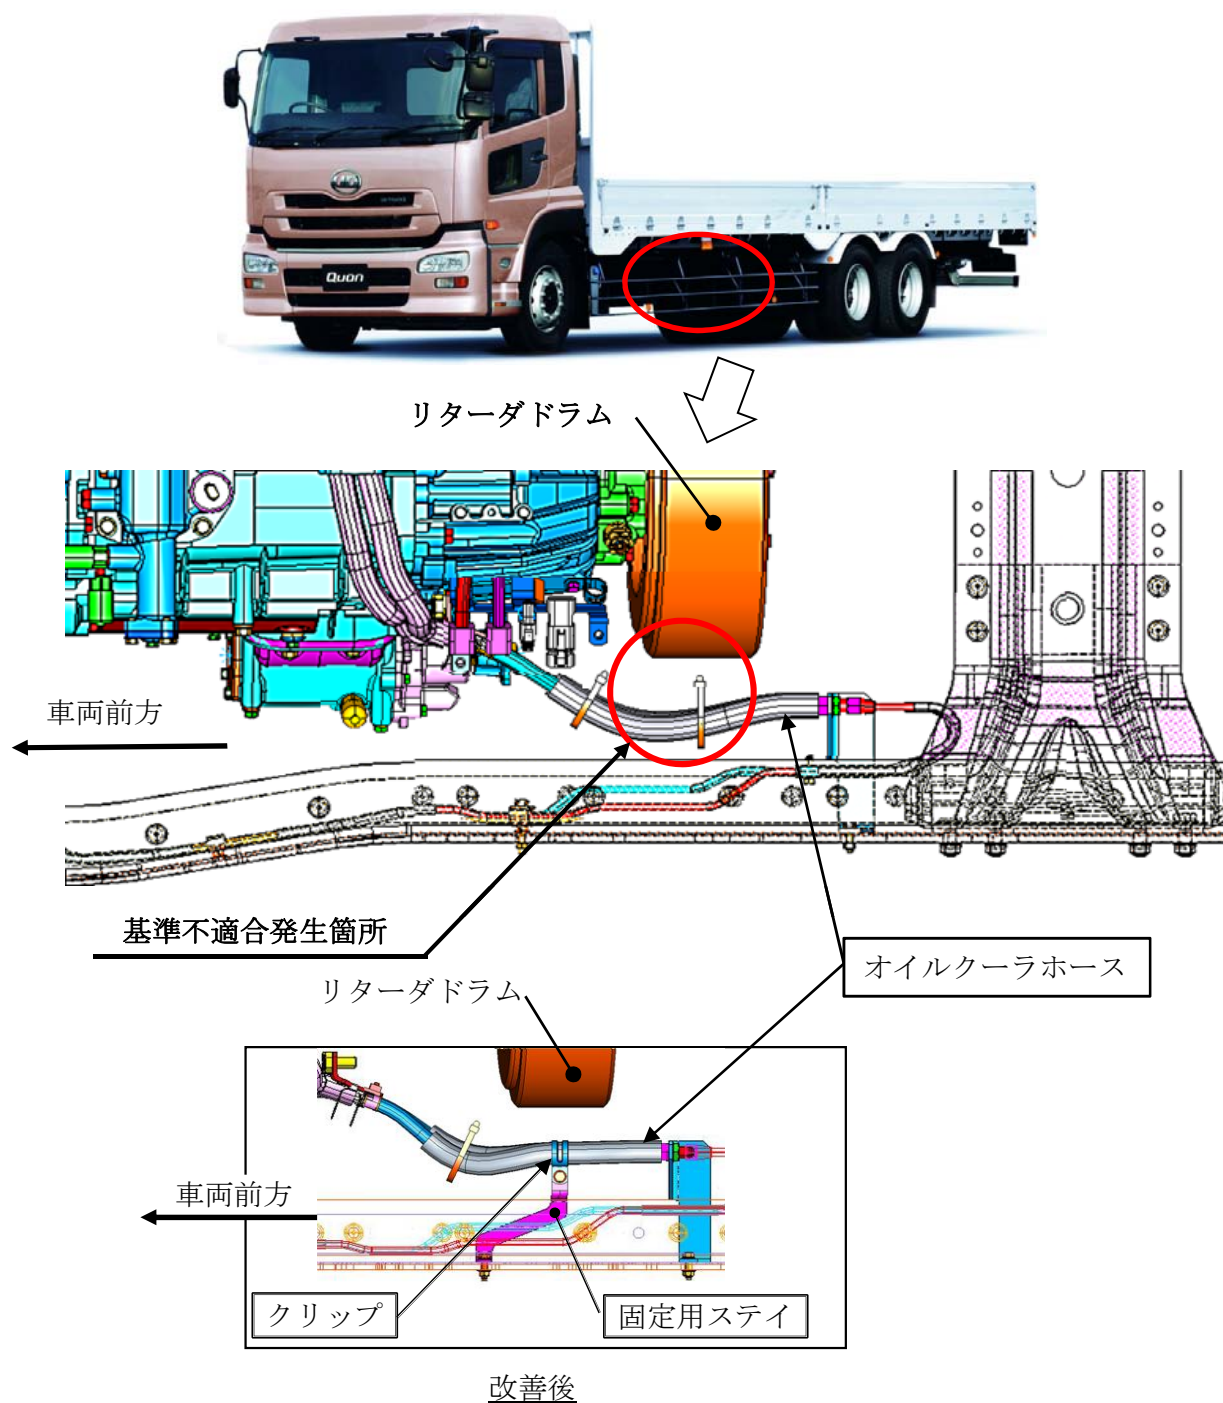

大型トラックの手動変速機において、オイルクーラホースの固定方法が不適切なため、走行中に車両に巻き上げられた異物が、オイルクーラホースに当たることによって当該ホースが変形し、リターダドラム（補助制動装置の回転部分）に干渉するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ホースが損傷し、オイルが漏れて変速機内部が潤滑不良となり、最悪の場合、変速ができなくなり走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、オイルクーラホース固定用ステイ及びクリップを追加するとともに、オイルクーラホースを新品と交換する。

注： 内は、措置する部品を示す。

識別：手動変速機用オイルクーラホースの固定用ステイに、白色ペイントを塗布する。