



改善箇所説明図

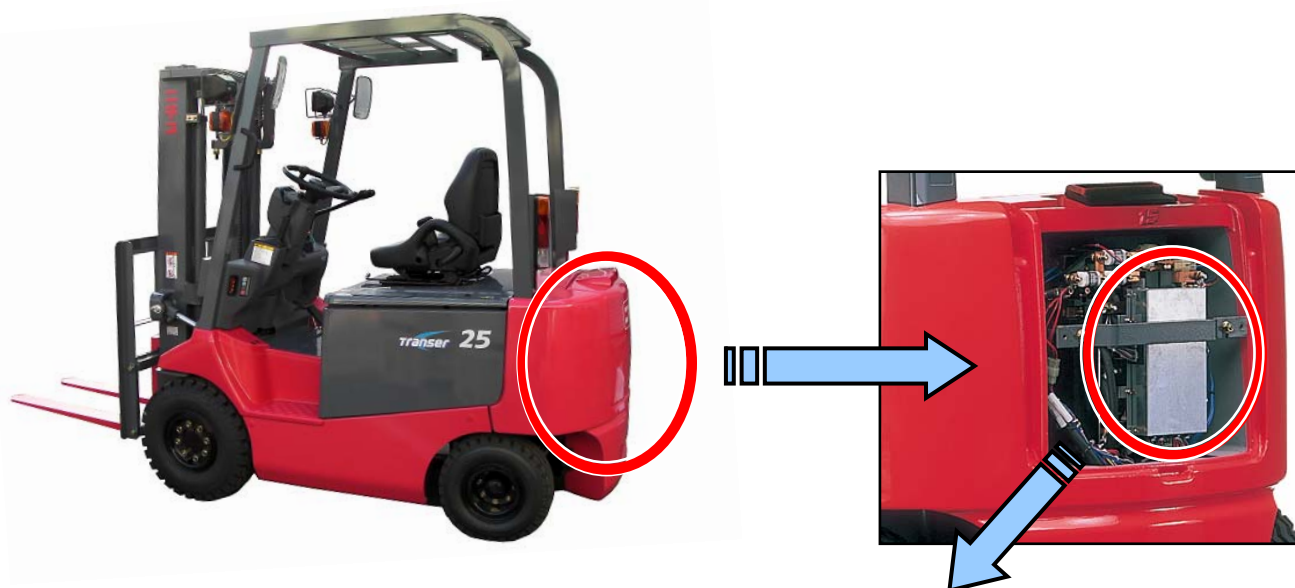

不適合発生箇所

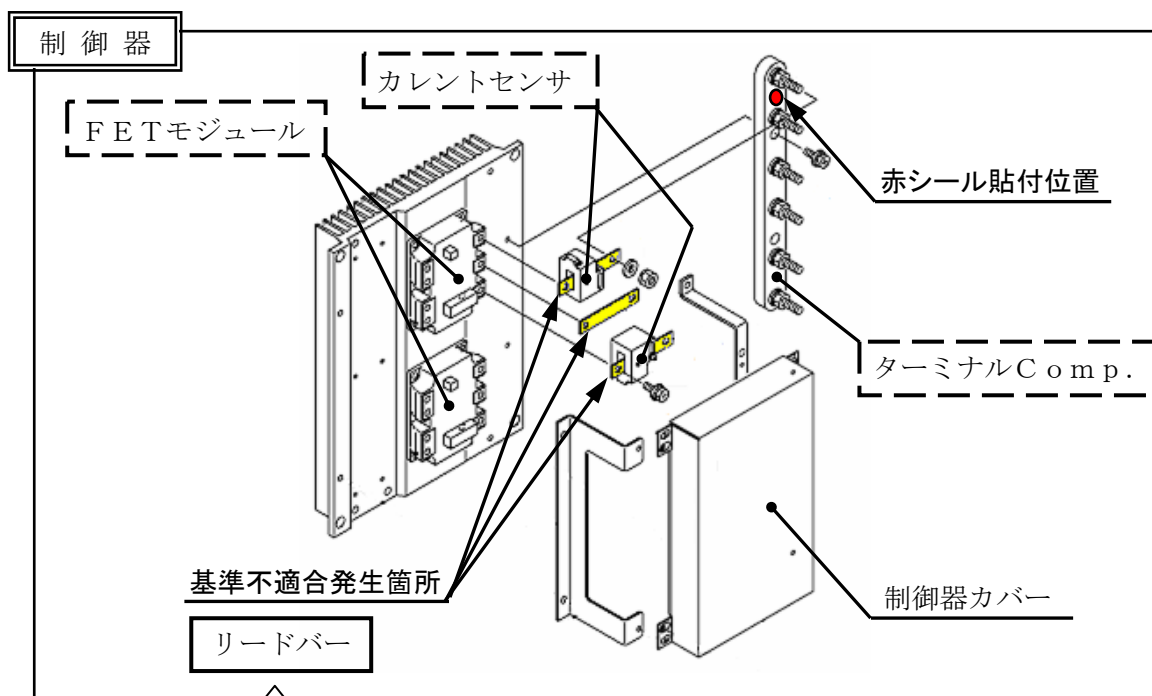

基準不適合発生箇所

バッテリーフォークリフトの走行用モーターと作業機用の油圧モーターを制御する制御器において、当該制御器の内部にある電流を伝える金属棒（リードバー）の材質が不適切なため、リードバーが電食し、締め付け部のナットが緩むものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、リードバーが過熱して損傷するとともに、締め付けナットの緩みが促進され、導通不良となり、走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、リードバーを対策品に交換するとともに、制御器内部を点検し、損傷している部品は新品に交換する。

注： 内は、交換部品を示す。

 内は、点検結果により交換する部品を示す。

識別：改善実施済車には、車体前面フロントカバー上隅の運転者席側にNo.2894 のステッカーを貼付けし、ターミナルC o m p . の上に赤シールを貼付する。