
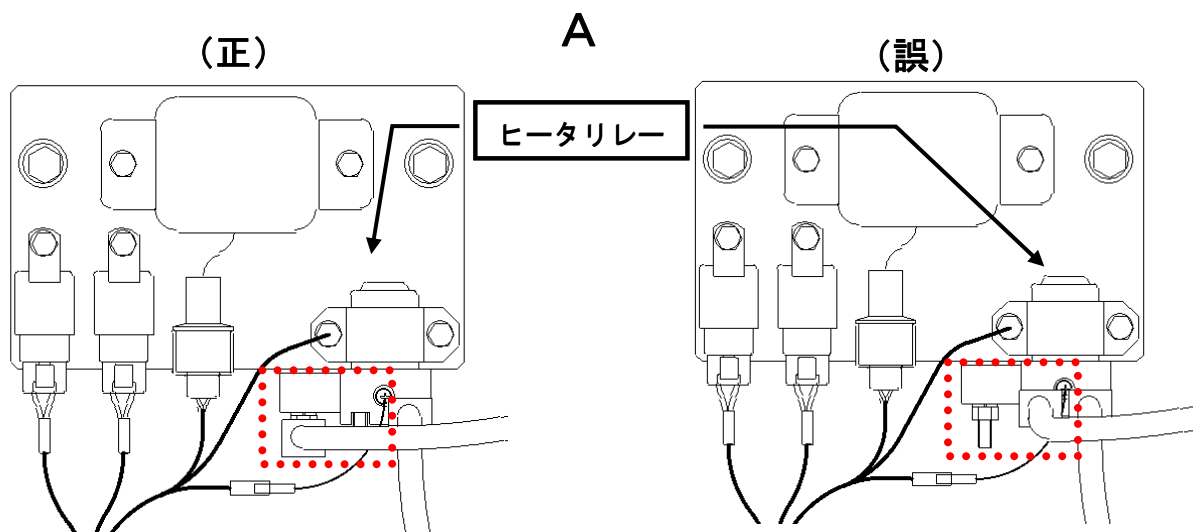


改善箇所説明図

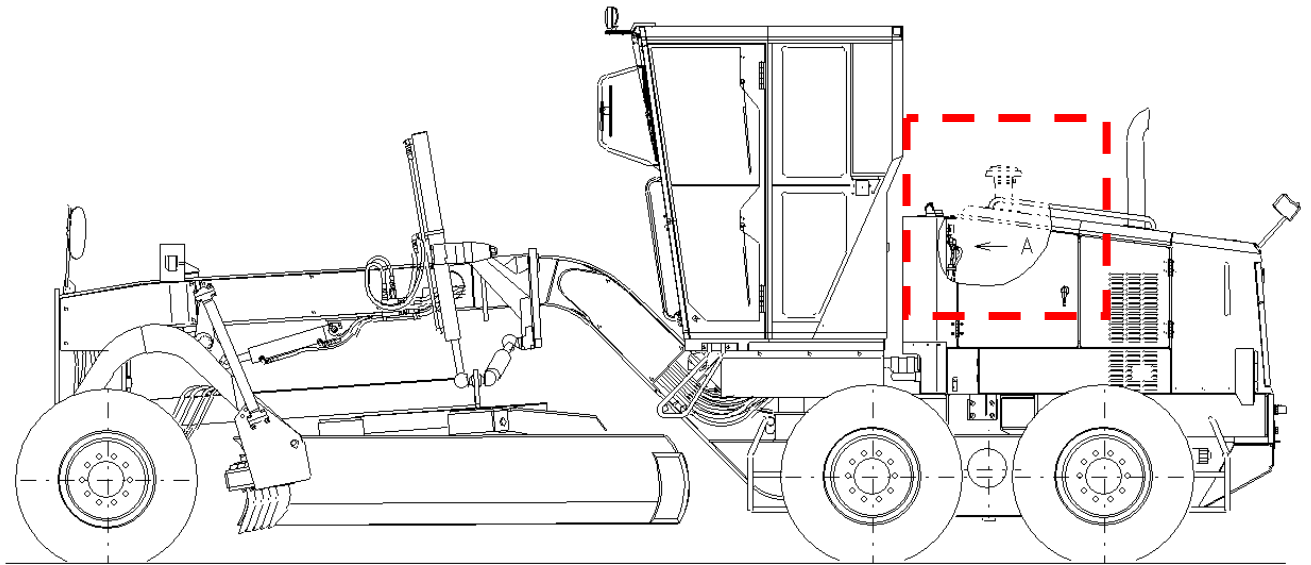

基準不適合発生箇所

原動機の冷間時に燃焼室内の空気を加熱するヒータ用の回路において、ヒータリレーのケーブル結線を間違えたため、ヒューズを介さない結線となったものがある。そのため、短絡した際に、ヒータ用ケーブルに過電流が流れ続け、そのままの状態で使用を続けると、当該ケーブルが焼損するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該ケーブル結線を点検し、誤結線の場合は正規の結線に修正する。

注 : は、交換部品を示す。

識別 : ハンドルボックス左側面下部にステッカー (No. 2904) を貼付する。