


# 改善箇所説明図

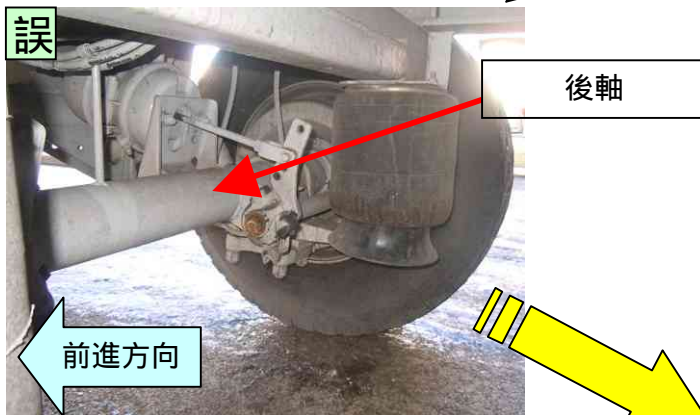

取り付け位置を誤った部品(アクスルブラケット)  
(写真は正規品)



注:   は、交換部品を示す。  
**(交換)**

## 基準不適合発生箇所

トレーラの車軸において、アクスルブラケットの取り付け位置を誤ったため、当該車軸および制動装置の向きが上下左右逆に取り付けされているものがある。そのため、制動装置のブレーキシューに対するブレーキドラムの回転方向が正規回転に対し逆転し、直進時の制動能力が道路運送車両の保安基準を満足しないおそれがある。

## 改善の内容

全車両、全ての車軸を良品に交換する。

## 識別

スラックアジャスターのレバーの向きで識別可能なため特別な識別は行わない。  
スラックアジャスターが車軸後方取り付けの場合はレバーが下向き。  
スラックアジャスターが車軸前方取り付けの場合はレバーが上向き。